

Minebea

デジタルインジケータ
C S D - 7 0 2

取扱説明書

ミネベア株式会社
計測機器事業部

はじめに

このたびは、ミネバ製デジタルインジケータ CSD-702をご採用いただきまして、誠に有難うございました。本取扱説明書は、デジタルインジケータ CSD-702の設置方法や接続方法、操作のしかたなどについて説明しています。本文をよくお読みのうえ正しくご使用下さい。

本取扱説明書につきましては、最終ユーザー様にまで必ずお届けいただきますようよろしくお願い申し上げます。また、最終ユーザー様におきましては、お読みいただいたあとも大切に保管しておいて下さい。

尚、本取扱説明書は、技術者向けとなっております。

本書に記載されている内容は、改良のため予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

本書で使用しているマークと約束事について

本書では、絶対にしないでいただきたいことや注意していただきたいこと、及び参考にしていただきたいことの説明には、次のようなマークを付けています。
これらのマークの箇所は必ずお読み下さい。



ケガや事故の原因となり、人体の危険につながり得ることへの注意です。ここに説明されているようなことは、絶対に行わないで下さい。



操作や作業する上での注意や制限などです。
誤動作を防止するために、必ずお読み下さい。

操作上のマーク



スイッチを押す。

安全にお使いいただくために

ご使用になる前に、本文を必ずお読み下さい。

1. 設置場所について



温度、湿度が以下の範囲内の場所でご使用下さい。

周囲温度 : - 10 to 50

周囲湿度 : 85 %RH以下(結露のなきこと)

(1) 設置してはいけない場所



注意

本器を次のような場所に設置しないで下さい。

思わぬ故障の原因になることがあります。

- 直射日光の当たる場所や、高温な場所に設置しないで下さい。
- 水気のある場所での使用は避けて下さい。
- 振動、衝撃のある場所には、設置しないで下さい。
- ほこりや粉塵が多い雰囲気での使用は避けて下さい。
- 腐食性ガス、塩分等を含んだ雰囲気での使用は避けて下さい。
- 急激な温度変化や湿度変化のある場所には設置しないで下さい。
- 磁気や電磁波を発生する機器の近くには設置しないで下さい。
- 放射能、放射線の影響を受ける場所には、設置しないで下さい。
- 実験室など、化学反応を起こすような場所には設置しないで下さい。


(2) 本器を設置するとき



本器を設置するには、以下の寸法に基づき取り付けし、本器の周囲には空間を確保して下さい。

各部の寸法、及び周囲に必要な寸法は次の様になっています。

外形寸法

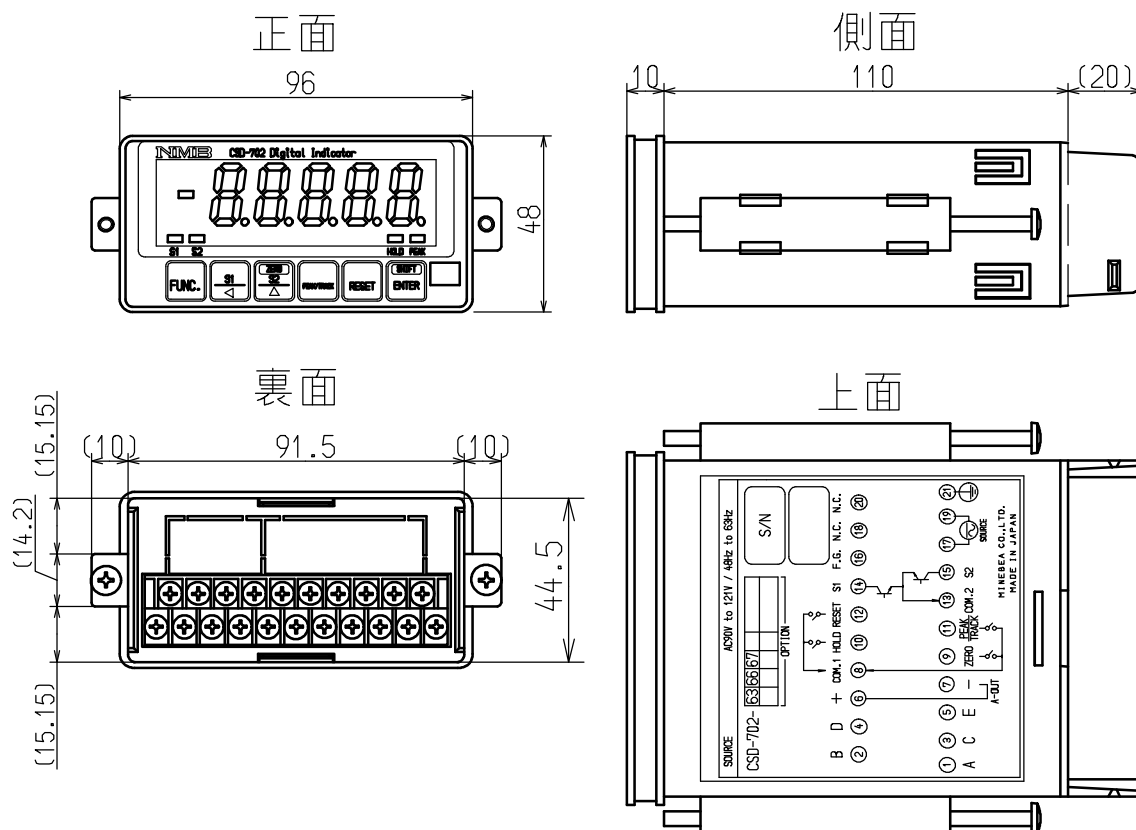

2. 電源について



注意

各ケーブルの取り付けは必ず電源を切った状態で行って下さい。
電源が入ったまま作業すると、感電したり、本器が破損する場合があります。



電源を投入する前に、本器電源電圧表示及び仕様と、供給する電源が一致していることを確認して下さい。
一致していない場合は、弊社までご連絡ご相談下さい。
不明のまま使用すると、本器の破損や感電を引き起こす危険があります。



接地線は必ず接続して下さい。接地線が接続されていない場合は、感電したり、本器が誤動作を起こす可能性があります。

3. 使用上の注意



注意

本器を新規にご使用になる前、及びひずみゲージ式変換器を交換した時には、必ず校正を行って下さい。校正を行わない場合は、正しい計測結果が得られないことや、誤動作の原因となり周辺機器の破損の可能性があります。
また、既に校正が行われていてもその結果が正しくなければ同様の可能性がありますので、再度校正を行って下さい。



注意

本器を使用する際は、結線が正しく実施されている事を確認して下さい。
正しく実施されていないと、正しい計測結果が得られないことや、誤動作の原因となり周辺機器の破損や、重大事故につながる可能性があります。



注意

本器にて計測中に、不用意に設定変更等を行うと、正しい計測結果が得られないことや、誤動作の原因となり周辺機器の破損の可能性があります。



注意

本器に物をぶつける等の衝撃は与えないで下さい。
部品の破損を招くことや、電気回路の故障を招く可能性があります。



注意

本器パッドシート部を必要以上に強い力で押したり、ドライバの先端等の鋭利なもので押したりしないで下さい。これを怠りますと、パッドスイッチの破損を招くことや、耐環境性、操作性を損なう可能性があります。



注意

本器ケース蓋をはずしたり、パッドシートをはがしたり、その他本器を分解するような行為は行わないで下さい。これを怠りますと、ケース、パッドシートの破損を招くことや、耐環境性、操作性を損なう可能性があります。


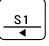






出荷時本器パッドシート部には保護用の透明シートが貼られています。
ご使用の際は透明シートをはがしてからご使用下さい。

改訂履歴

日付	取扱説明書 NO.	改訂理由(内容)
2001年02月	DRW. NO. 294-1136	初版 VER 1.000以降
2001年06月	DRW. NO. 294-1136-A	ECN NO. FN01-02085により - 追記 - 9-2-2., 9-2-3., 11-10-1. 「消費電力」追記
2001年08月	DRW. NO. 294-1136-B	ECN NO. FN01-02116により - 変更 - 11-10. 付属品 ミゼットヒューズ の容量を変更、及び追加
2001年09月	DRW. NO. 294-1136-C	ECN NO. FN01-02134による - 変更 - 使用温度範囲 「0 to 50 」 「- 10 to 50 」
2005年04月	DRW. NO. 294-1136-D	ECN NO. FN05-02035により - 追記 - 「センサ結線」の部分で、「注記(！マーク枠内表記)」として 「配線色が標準と異なる場合が有りますので、ご使用になる変換器の成績書をご確認下さい。」追記
2010年02月	DRW. NO. 294-1136-E	ECN NO. FN10-02026により - 変更 - 表紙ロゴ変更
2010年05月	DRW. NO. 294-1136-F	ECN NO. FN10-01019Aにより - 追記 - 3-4. 取扱い環境について追加 11-10. 付属品 パネルマウントパッキン追加
2010年10月	DRW. NO. 294-1136-G	ECN NO. FN10-02140により - 変更 - Minebeaロゴ変更
2012年5月	DRW. NO. 294-1136-H	ECN NO. FN10-02140-Dにより - 変更 - Minebeaロゴ変更
2013年10月	DRW. NO. 294-1136-I	ECN No. FN13-02162により - 修正 - 13-3. ファンクション設定表 F-30初期値を「00110」から 「00011」へ修正。

目 次

はじめに	
本書で使用しているマークと約束事について	
安全にお使いいただくために	
1. 設置場所について	
2. 電源について	
3. 使用上の注意	
改訂履歴	
1. 概要	1
1-1. 特徴	1
2. 各部の名称と機能	2
2-1. 前 ^レ 祉	2
2-2. 後 ^レ 祉	3
3. 設置方法	4
3-1. 設置場所について	4
3-2. 設置してはいけない場所	4
3-3. 設置	5
3-4. 取扱い環境について	6
4. 結線方法	7
4-1. 端子台の割り付け	7
4-2. 結線に関する注意事項	8
4-3. 結線	9
4-3-1. ひずみゲージ式変換器との結線	9
4-3-2. 外部制御入力 of 接続	13
4-3-3. オープンコレクタ出力 of 接続	14
4-3-4. 電源と接地 of 接続	15
4-3-5. アナログ出力 of 接続	16
5. 校正方法	17
5-1. 準備	17
5-2. 校正方法	17
5-2-1. 荷重をゼロにしてから、 最大表示時のひずみゲージ式変換器出力を登録する校正	18
5-2-2. ゼロ及び最大表示時のひずみゲージ式変換器出力を登録する校正	22
5-2-3. 荷重をゼロ、及び実荷重をかけた状態にして 各々の時のひずみゲージ式変換器出力を読み込んで登録する校正	26
5-2-4. ゼロ微調整	31
5-2-5. スパン微調整	33
5-2-6. ゼロ点のみを再登録する校正	35
5-3. 各条件による校正方法の選択	37
5-3-1. 新規に本器 of 校正を実施する場合	37
5-3-2. 再度校正を実施する場合	40
5-4. 校正禁止 of 設定	40
6. 操作方法	41
6-1.  キー	41
6-1-1. 計測モードで操作した場合	41
6-2.  キー	41
6-2-1. 計測モードで操作した場合	41

6-2-2. その他のモードで操作した場合	41
6-3.  キー	42
6-3-1. 計測モードで操作した場合	42
6-3-2. その他のモードで操作した場合	42
6-4.  キー	42
6-4-1. 計測モードで操作した場合	42
6-4-2. その他のモードで操作した場合	42
6-5.  キー	43
6-5-1. 計測モードで操作した場合	43
6-5-2. その他のモードで操作した場合	43
6-6.  キー	43
7. 機能と動作	44
7-1. 外部制御入力信号、オープンコレクタ出力信号	44
7-1-1. 外部制御入力信号	44
7-1-2. オープンコレクタ出力信号	44
7-1-3. 等価回路	45
7-2. コンパレータ	46
7-2-1. コンパレータ S1、S2のON/OFF	46
7-2-2. 設定値の変更	46
7-2-3. コンパレータS1、S2の動作	47
7-2-4. コンパレータS1、S2の比較対象	48
7-2-5. コンパレータのヒステリシス	49
7-3. フィルタの使い方	51
7-3-1. デジタルフィルタ	51
7-4. 安定化フィルタについて	52
7-4-1. 安定化フィルタとは	52
7-4-2. 安定化フィルタに関する設定	52
7-5. ヒールドの使い方	54
7-6. 表示に関する各種機能	55
7-6-1. 表示回数の選択	55
7-6-2. 小数点表示位置の選択	55
7-6-3. 荷重表示範囲について	55
7-7. HOLD対象の選択	55
7-8. ゼロセット	55
7-9. キー機能ロック	56
7-10. アナログ出力の使い方	56
7-10-1. アナログ出力のスケリング	57
7-10-2. アナログ出力の微調整1	58
7-10-3. アナログ出力の微調整2	60
7-10-4. アナログ出力対象の選択	62
7-11. 設定データ等の記録場所	62
7-12. 校正の禁止	62
7-13. チェックモード	63
7-13-1. チェックモードの操作手順	63
7-14. モニターモード	67
8. ファンクションモード	69
8-1. ファンクションモードの設定方法	69

8-2. ファンクションデータの機能	71
9. 別売品	75
9-1. 電源電圧 AC200 V(CSD702-P63)	75
9-1-1. 端子台の割り付け	75
9-1-2. 電源と接地の接続	76
9-2. 電源電圧 DC12 V(CSD702-P66)	77
9-2-1. 端子台の割り付け	77
9-2-2. 電源と接地の接続	78
9-3. 電源電圧 DC24 V(CSD702-P67)	79
9-3-1. 端子台の割り付け	79
9-3-2. 電源と接地の接続	80
10. トラブル・シューティング	81
10-1. トラブル・シューティング 実行	82
10-2. エラー表示	91
11. 仕様	92
11-1. アログ仕様	92
11-2. デジタル仕様	92
11-3. 前面パネルシートキースイッチ機能	92
11-4. 外部制御機能	93
11-5. コンパレータ機能	93
11-6. オープンコレクタ出力信号	93
11-7. 各種の機能	93
11-8. 一般仕様	94
11-9. 標準出荷仕様	94
11-10. 付属品	94
11-11. 別売品	94
11-11-1. 電源電圧	94
11-12. 外形図	95
12. 保証	96
12-1. 保証	96
12-2. 修理	96
13. 付録	97
13-1. ヒューズの交換方法	97
13-2. 表示文字パターン	99
13-3. ファンクション設定表	100

1. 概要

本器は、ひずみゲージ式変換器用のデジタルインジケータです。


1-1. 特徴

CSD-702の主な特徴を示します。

- (1) 小型軽量
48 mm × 96 mm × 120 mm 約0.3 kg
- (2) ヒートカット機能が使用出来ます。
- (3) ひずみゲージ式変換器(350)を4台まで接続可能
- (4) デジタルキャリブレーション機能

2. 各部の名称と機能

2-1. 前パネル

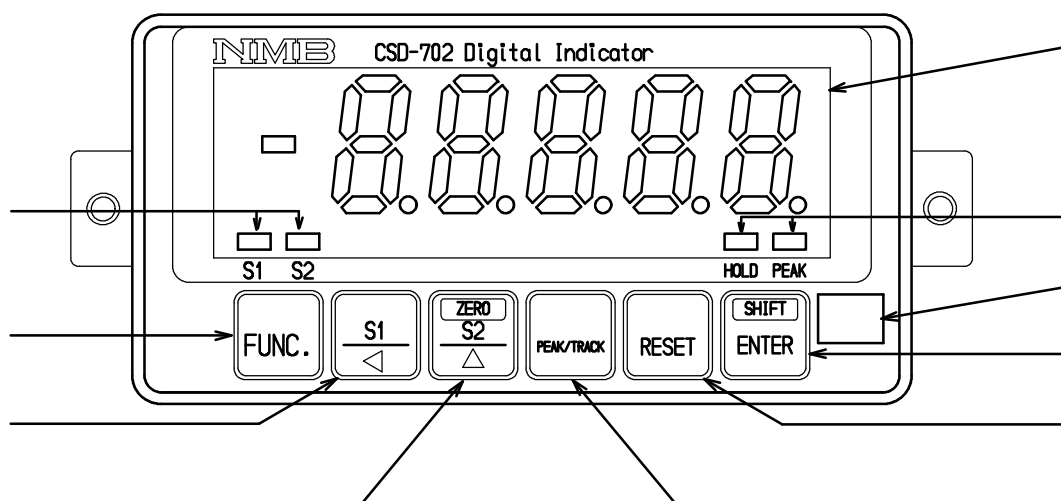

① 荷重表示部

計測モードでは荷重データを表示し、各種校正モード、設定モードでは状態又は設定値の表示を行います。

② 判定表示部

コンパレータ機能による比較結果を表示します。

③ 状態表示部

HOLD 外部制御入力のHOLDとCOM.1間がショートされているとき点灯します。

PEAK ピークモード選択時に点灯します。

④ FUNC. キー

ファンクションモードへの移行時に使用します。

⑤ S1 キー

S1設定値変更モードの呼び出し、及び各種設定時の数値桁上げに使用します。

⑥ ZERO S2 キー

S2設定値変更モードの呼び出し、及び各種設定時の数値インクリメントに使用します。

又、SHIFT ENTER キーを押しながら押すことによりゼロセット（ワタチ零点調整）を実施します。

⑦ PEAK/TRACK キー

ピーク、トラックのモード切換に使用します。

⑧ RESET キー

ピーク値のリセットに使用します。

⑨ SHIFT ENTER キー


各種設定時の設定値登録に使用します。

又、SHIFT ENTER キーを押しながら ZERO S2 キーを押すことによりゼロセット（ワタチ零点調整）を実施します。

⑩ 単位シール貼付位置

必要に応じて、付属の単位シールを貼り付けて下さい。

2-2. 後パネル

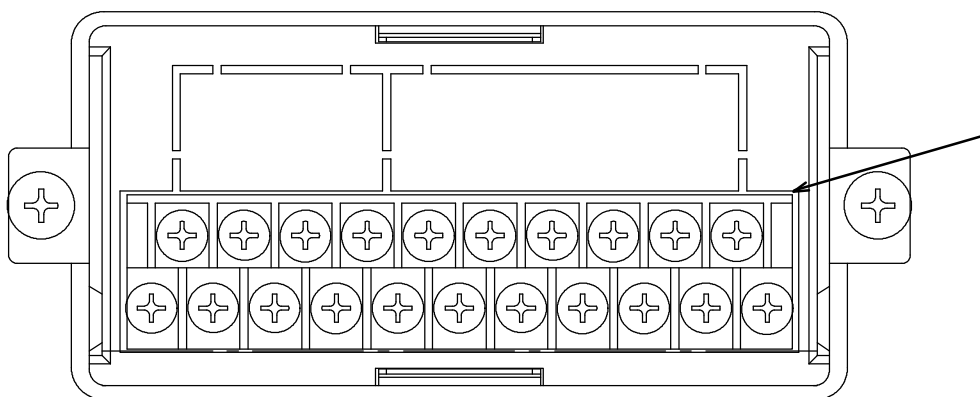

① 端子台

外部制御入力、オープンコレクタ出力、ロードセル等の各種ひずみゲージ式変換器、アナログ出力、AC電源、及び接地線を接続します。

3. 設置方法

3-1. 設置場所について



温度、湿度が以下の範囲内の場所でご使用下さい。

周囲温度 : - 10 to 50

周囲湿度 : 85 %RH以下(結露のなきこと)

3-2. 設置してはいけない場所



注意

本器を次のような場所に設置しないで下さい。
思わぬ故障の原因となることがあります。

- 直射日光の当たる場所や、高温な場所に設置しないで下さい。
- 水気のある場所での使用は避けて下さい。
- 振動、衝撃のある場所には、設置しないで下さい。
- ほこりや粉塵が多い雰囲気での使用は避けて下さい。
- 腐蝕性ガス、塩分等を含んだ雰囲気での使用は避けて下さい。
- 急激な温度変化や湿度変化のある場所には設置しないで下さい。
- 磁気や電磁波を発生する機器の近くには設置しないで下さい。
- 放射能、放射線の影響を受ける場所には設置しないで下さい。
- 実験室など、化学反応を起こすような場所には設置しないで下さい。


3-3. 設置



本器を設置するには、以下の寸法に基づき取り付けし、本器の周囲には空間を確保して下さい。

各部の寸法、及び周囲に必要な寸法は次の様になっています。


外形寸法

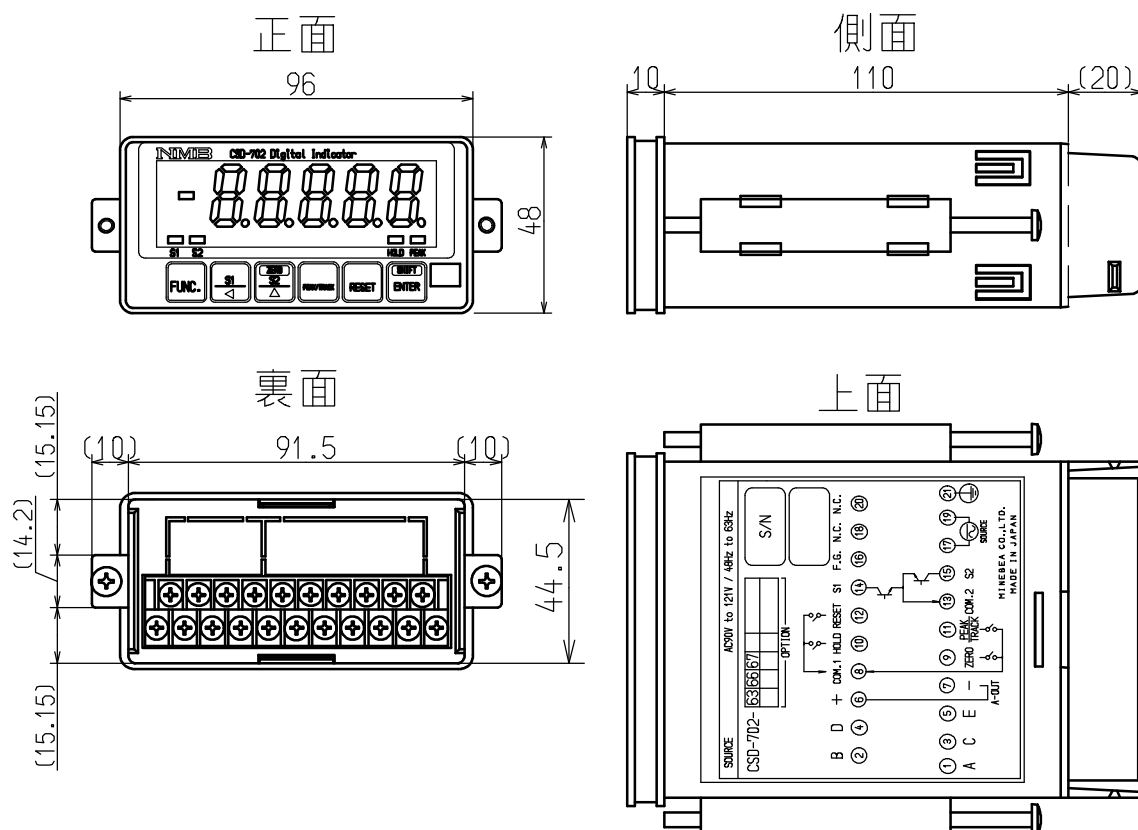

3-4. 取扱い環境について

本器を水滴や粉塵などのかかる環境でご使用する場合、制御盤キャビネットと本体の間に付属のパネルマウントパッキン挟んでご使用下さい。

パネルマウントパッキンを挟むことにより、フロントパネル部分が相当の防塵・防水構造となります。

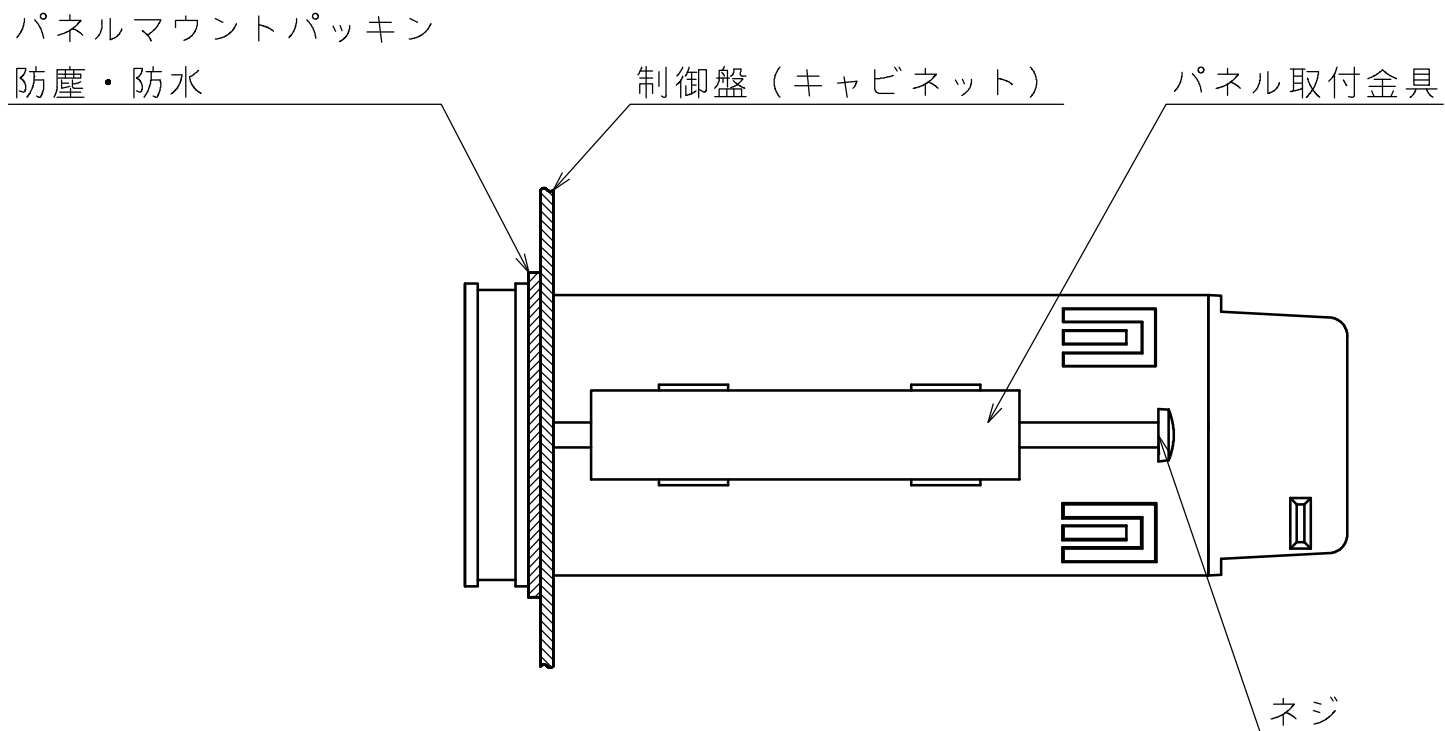


4. 結線方法

4-1. 端子台の割り付け

本器の背面には、21Pの端子台が取り付けられています。

下表に端子台の割付を示します。

端子番号	名 称	用 途	端子番号	名 称	用 途
1	A	ひずみゲージ式 変換器	11	PEAK/TRACK	外部制御入力
2	B		12	RESET	
3	C		13	COM.2	オープンコレクタ出力
4	D		14	S1	
5	E		15	S2	
6	A-OUT +	アナログ出力	16	F.G	フレームグラント
7	A-OUT -		17	SOURCE	AC供給電源
8	COM.1	外部制御入力	18	N.C.	
9	ZERO		19	SOURCE	AC供給電源
10	HOLD		20	N.C.	
			21		接地



COM.1(端子番号 8)とCOM.2(端子番号 13)は絶縁されています。

4-2. 結線に関する注意事項



注意

本器の結線にあたり、次の各項目を厳守して下さい。

これらを怠りますと、思わぬ故障、破損の原因となる事があります。

- 結線を行う際は、必ず電源をOFFにしてから行って下さい。
- 本器背面の端子台は、樹脂製ですので落下させたり、強い衝撃を与えないで下さい。
- 端子台の端子締めトルクは下表の通りです。

	端子締めトルク
端子台	0.6 N・m

- 本器の端子台に適合する圧着端子は下表の通りです。

	圧着端子幅	適合圧着端子
端子台	6.2 mm以下	1.25-3又はY型1.25-3.5

- 本器に接続するケーブルは、動力電源ライン、制御用I/Oラインなどのノイズ源からできる限り離して下さい。
- コンジュータ配線は専用コンジュータ配線とし、他のラインとの共用は避けて下さい。
- 全ての結線は、本書に従って確実に実施して下さい。

4-3. 結線

4-3-1. ひずみゲージ式変換器との結線

本器は、ロードセル、圧力計等のひずみゲージ式変換器と接続が可能です。


ここでは、ロードセルとの接続を例に記述しますが、他のひずみゲージ式変換器の場合も同様に行ってください。



1 引張型、及び圧縮引張型ロードセルをご使用の場合で引っ張った時、「+」方向の表示をさせる場合は「緑」を端子番号2、「青」を端子番号4に各々接続して下さい。配線色が標準と異なる場合がありますので、ご使用になる変換器の成績書をご確認下さい。

2 CAB-502の長さがケーブル30 m以上の時、ケーブルの抵抗分により、本器の入力電圧が降下して精度保証外となる可能性があります。

① ロードセル1点とCSD-702の結線

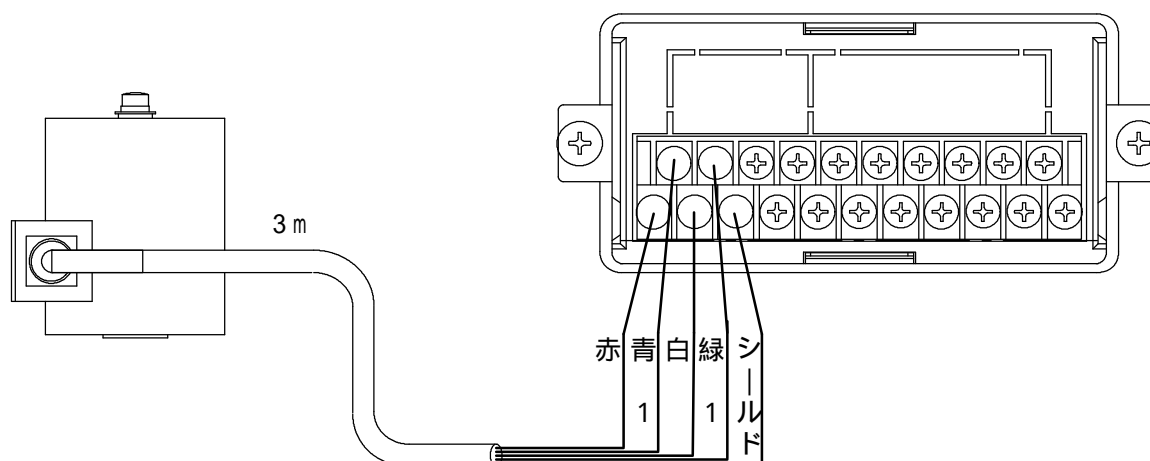




1 引張型、及び圧縮引張型ロッドをご利用の場合で引っ張った時、「+」方向の表示をさせる場合は「緑」を端子番号2、「青」を端子番号4に各々接続して下さい。配線色が標準と異なる場合がありますので、ご使用になる変換器の成績書をご確認下さい。


2 CAB-502の長さがトータル30 m以上の時、ケーブルの抵抗分により、本器の入力電圧が低下して精度保証外となる可能性があります。


② ロッド1点と延長用ジャンクションボックス(B-304)とCSD-702の結線

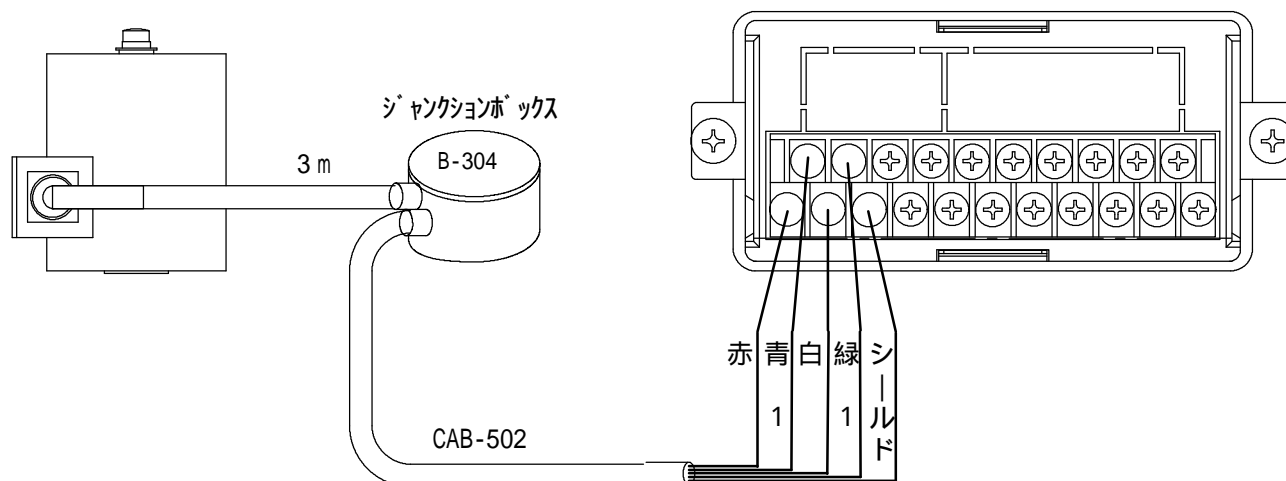

2 (CAB-502の長さは、トータル30 m以内)

B-304内部端子接続図

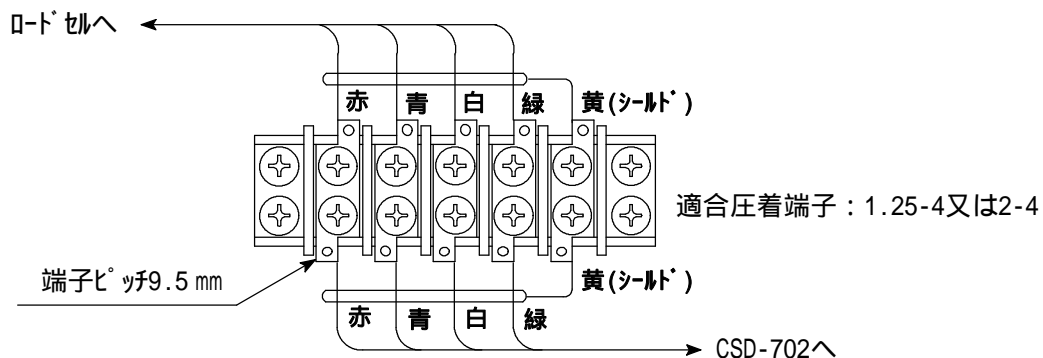

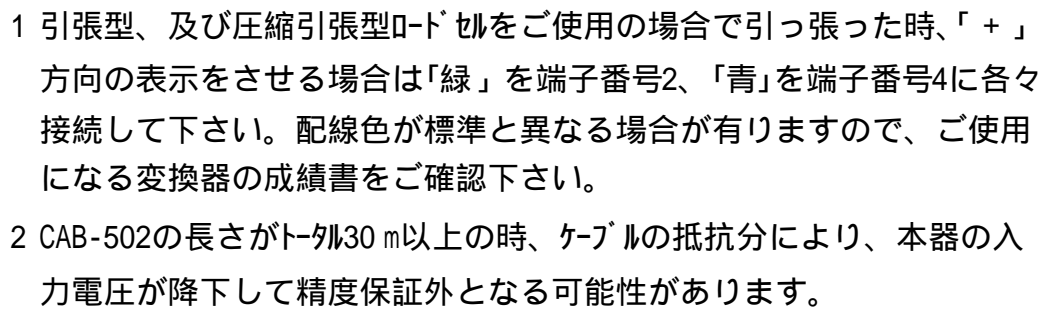

The diagram shows a junction box labeled "B-307" with the text "ジャンクションボックス" (Junction Box) above it. Five input wires are connected to the left side of the box. Two output wires are connected to the bottom of the box, labeled "CAB-502". These wires are color-coded: red (赤), blue (青), white (白), green (緑), and a shielded wire (シールド). The shielded wire is labeled "1" and the green wire is labeled "1". The CAB-502 unit is shown with a terminal block where the wires are connected. The terminal block has 10 terminals, with the first three labeled "1", "1", and "1" corresponding to the red, blue, and white wires respectively. The green wire is connected to the fourth terminal, and the shielded wire is connected to the fifth terminal.

B-307内部端子接続図






1 引張型、及び圧縮引張型ロートルをご使用の場合で引っ張った時、「+」方向の表示をさせる場合は「緑」を端子番号2、「青」を端子番号4に各々接続して下さい。配線色が標準と異なる場合がありますので、ご使用になる変換器の成績書をご確認下さい。


2 CAB-502の長さがトータル30 m以上の時、ケーブルの抵抗分により、本器の入力電圧が低下して精度保証外となる可能性があります。

④ ロートル2点～4点と加算用ジャンクションボックス(SB-310)とCSD-702の結線

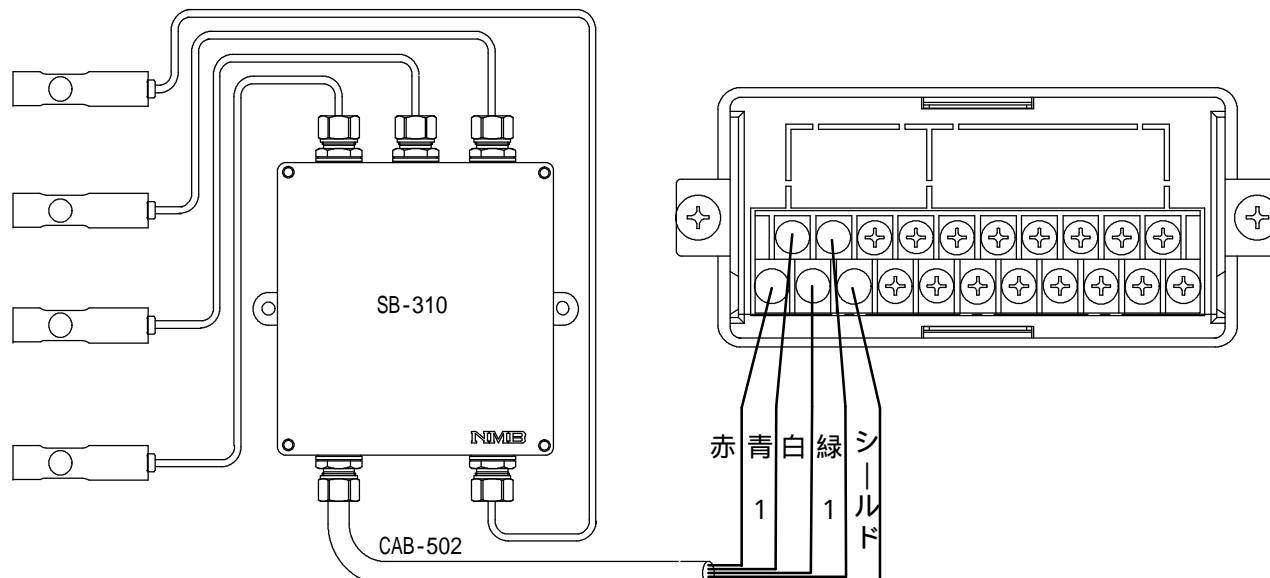

2 (CAB-502の長さは、トータル30 m以内)


SB-310内部端子接続図

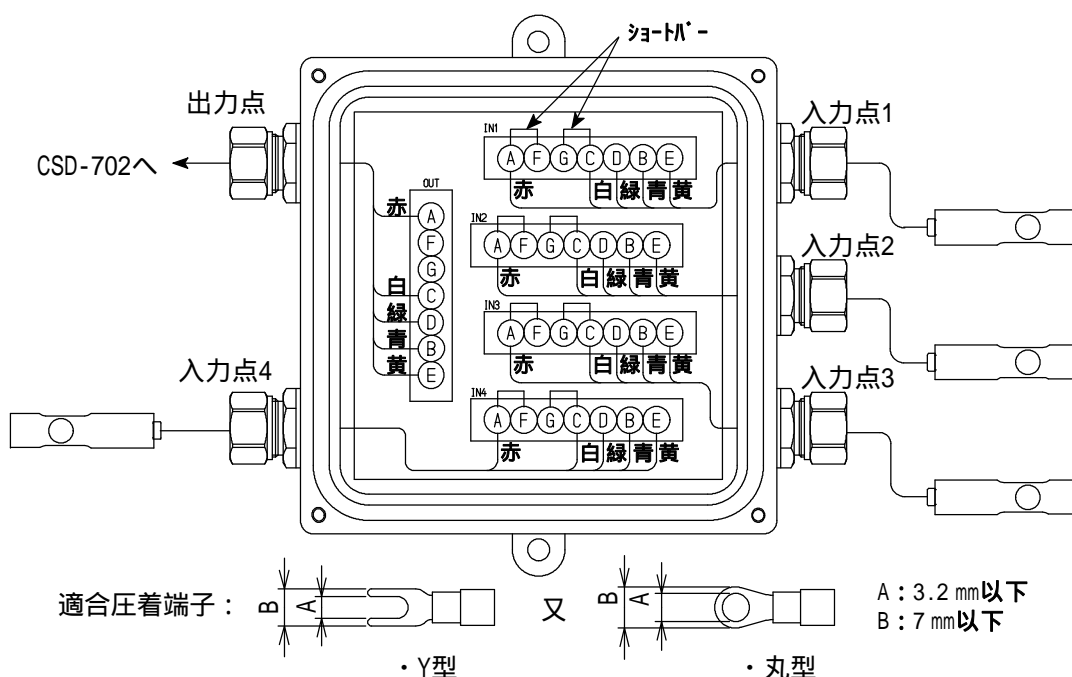

4-3-2. 外部制御入力接続

外部制御入力の「ZERO」、「HOLD」、「PEAK/TRACK」、「RESET」の接続は、下図の様に各端子と端子番号8の「COM.1」との間を接点、又はオープンコレクタを用いて行います。

各入力の機能については、「7-1項」を参照下さい。

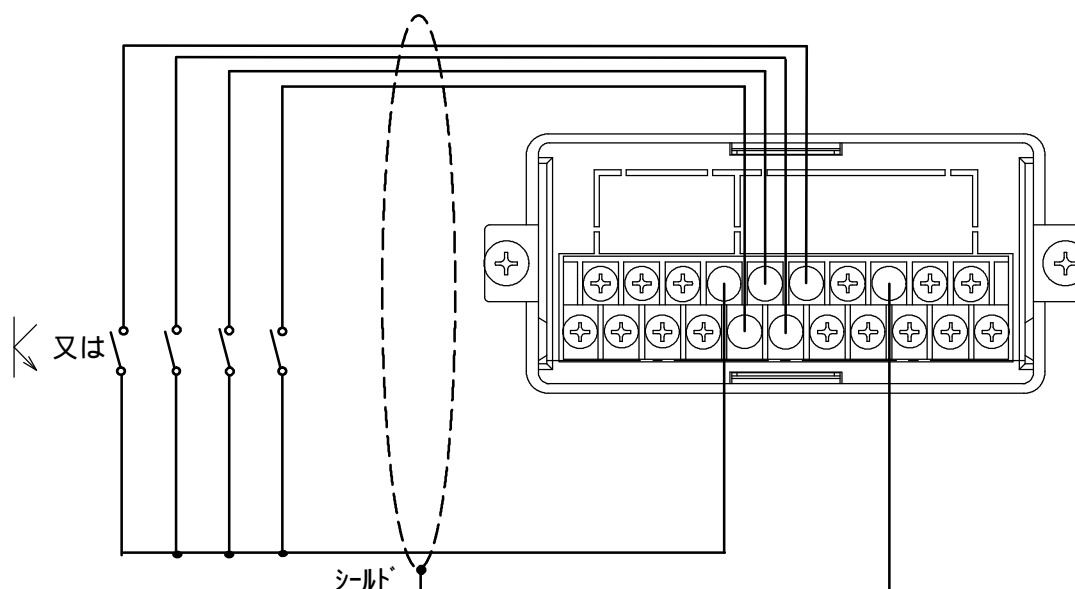

注意

外部制御入力の接続は、図示の通り確実に行って下さい。
これを怠りますと思わぬ故障や誤動作の原因となります。



外部制御入力の接続には、シールドケーブル線を用い、シールドは本器F.G.端子（端子番号16）に接続して下さい。
接続しない場合、外来ノイズ等の影響により誤動作を起こす可能性があります。

4-3-3. オープンコレクタ出力の接続


オープンコレクタ出力「S1」、「S2」と外部負荷との接続は下図の様に各端子と端子番号13の「COM.2」との間に行ってください。

この時、負荷がオープンコレクタ出力仕様を超えぬ様に注意して下さい。

オープンコレクタ出力

$V_{CE} = DC30\text{ V}$

$I_C = 30\text{ mA MAX.}$

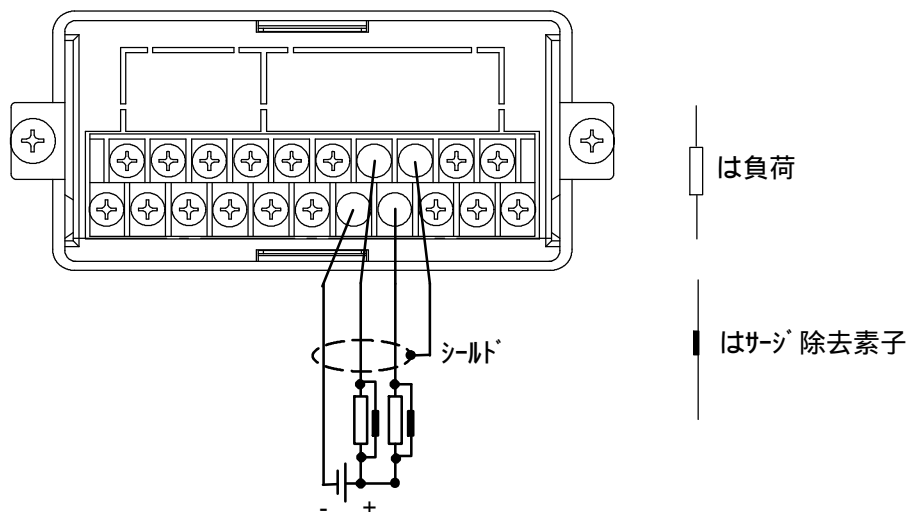

注意

オープンコレクタ出力の接続は、図示の通り確実にを行うと共に、オープンコレクタ仕様内で使用して下さい。

これらを怠りますと思わぬ故障や誤動作の原因となります。

本器の接点保護の為、接続する外部負荷の特性に合ったサージ除去素子を接続して下さい。

怠りますと本器接点の欠損、溶着等思わぬ故障や誤動作の原因となります。



オープンコレクタ出力の接続には、シールドケーブル線を用い、シールドは本器F.G.端子(端子番号16)に接続して下さい。


接続しない場合、外来ノイズ等の影響により誤動作を起こす可能性があります。

4-3-4. 電源と接地の接続

電源と接地の接続は下図の様に行ってください。

接地は、D種単独接地として下さい。

電源電圧	AC100 V (許容変動範囲 : AC90 V to AC121 V)
電源周波数	50/60 Hz
消費電力	最大約2.2 VA(AC100 Vにて)

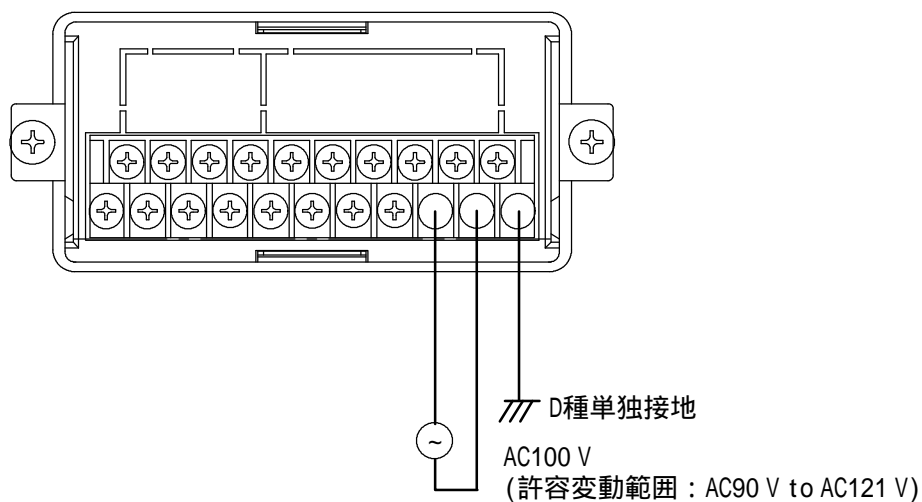

注意

電源と接地の接続は、図示の通り確実に行うと共に、規定の電源条件内で使用して下さい。
これらを怠りますと思わぬ故障の原因となります。



本器の接地は、D種単独接地として下さい。
これを怠りますと、他の機器からノイズの影響を受け思わぬ誤動作を引き起こす可能性があります。


4-3-5. アナログ出力の接続

(1) 電圧出力の場合

本器の標準品はアナログ出力として、電圧出力を備えています。

電圧出力の接続は下図の样に行ってください。

電圧出力	DC0 V to 2 V
オーバーレンジ	「- OL」表示時 約 - 1.27 V 「OL」表示時 約 2.33 V
負荷抵抗	5 k 以上

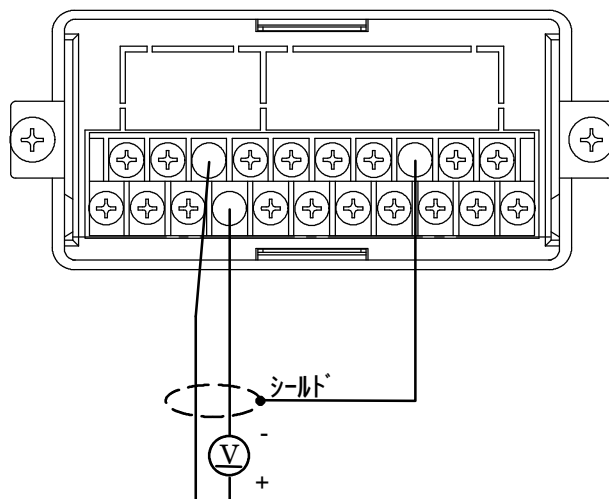

注意

電圧出力の接続は、図示の通り確実にを行うと共に、負荷抵抗仕様内で使用して下さい。

これらを怠りますと思わぬ故障や誤動作の原因となります。



電圧出力の接続には、シールドケーブル線を用い、シールドは本器F.G.端子(端子番号16)に接続して下さい。接続しないと外来ノイズ等の影響により誤動作を起こす可能性があります。

5. 校正方法



注意

本器を新規にご使用になる前、及びひずみゲージ式変換器を交換した時には、必ず校正を行って下さい。校正を行わない場合は、正しい計測結果が得られないことや誤動作の原因となり、周辺機器の破損の可能性があります。

また既に校正が行われていても、その結果が正しくなければ同様の可能性がありますので、再度正確な校正を行って下さい。

本器の校正と、「アログ出力最小時の表示値」(F-21)、「アログ出力最大時の表示値」(F-22)は連動しておりません。校正を実施した際、必ずF-21、F-22設定の実施又は確認を行って下さい。これを怠りますと、正しい出力が得られないことや誤動作の原因となり、周辺機器の破損の可能性があります。

5-1. 準備

「4. 結線方法」に従い、本器とひずみゲージ式変換器を正しく接続し、電源を投入します。

5-2. 校正方法

本器の荷重校正方法は、以下の方法があります。

- ① 荷重をゼロ(風袋を含む初期荷重状態)にしてから、最大表示(秤量)時のひずみゲージ式変換器出力(mV/V換算)を登録する校正方法。
- ② 任意の荷重状態にて荷重ゼロ(風袋を含む初期荷重状態)時のひずみゲージ式変換器出力(mV/V換算)及び最大表示(秤量)時のひずみゲージ式変換器出力(mV/V換算)を登録する校正方法(ゼロ、スパンの自動校正)
- ③ 荷重をゼロ(風袋を含む初期荷重状態)、及び実荷重をかけた状態にして各々の時のひずみゲージ式変換器出力を読み込んで登録する校正方法(実荷重校正)
- ④ ゼロ微調整
- ⑤ スパン微調整
- ⑥ ゼロ点のみを再登録する校正方法(風袋キャンセル)



、 の校正は精度1/1 000程度です。1/1 000程度以上の精度が必要な場合は の校正を実施して下さい。

以下の項では、ロードセルを用いた場合を例にして、各校正について記述します。

5-2-1. 荷重をゼロにしてから、最大表示時のひずみゲージ式変換器出力を登録する校正



注意

本器を新規にご使用になる前、及びひずみゲージ式変換器を交換した時には、必ず校正を行って下さい。校正を行わない場合は、正しい計測結果が得られないことや誤動作の原因となり、周辺機器の破損の可能性があります。

また既に校正が行われていても、その結果が正しくなければ同様の可能性がありますので、再度正確な校正を行って下さい。

校正実施時は必ずゼロセットでの補正データのキャンセル(F-98の実施)、ピークOFFとして下さい。



校正途中で、校正を中断したい場合は **RESET** キーを押して下さい。

校正データは、校正に入る前のまま保ち、計測モードに戻ります。



荷重表示部の表示が「FUNC」の状態から、**S1** キーを押すと押す度に、表示




が下記矢印の様に变化します。又、**ZERO S2** キーを押すと押す度に、表示が下記矢印と反対に変化します。


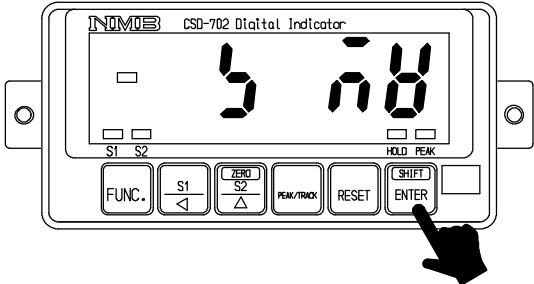



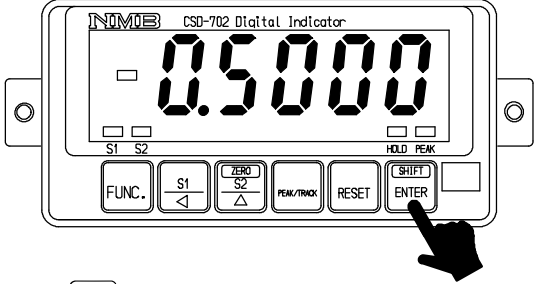
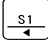


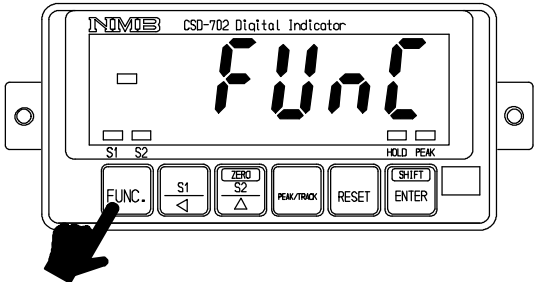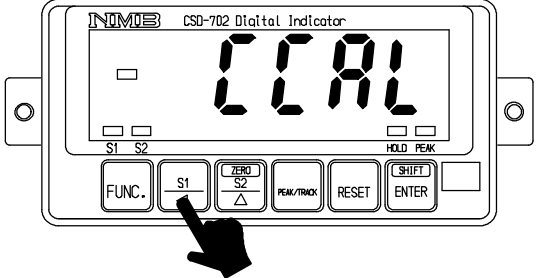
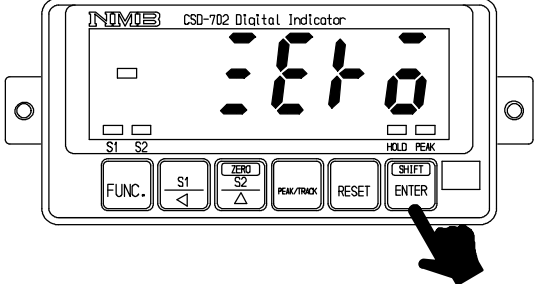
「FUNC」 「CCAL」 「ACAL」 「LCAL」 「ZERO」 「SPAN」





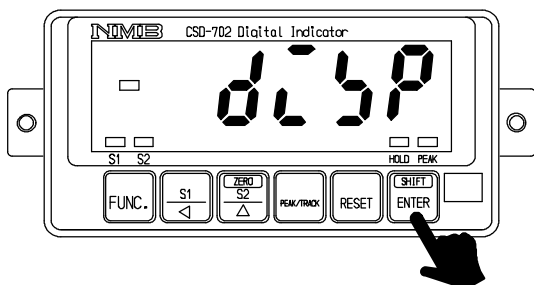
「TARE」 「CHEK」 「MONT」 「VCAL」 「VADJ」 「FUNC」

「CCAL」 (以下繰り返す)

	手 順	
1	FUNC. キーを約1秒押します。 荷重表示部の表示が「FUNC」となります。	
2	S1 キーを1回押します。 荷重表示部の表示が「CCAL」となります。	

	手 順											
3	<div><div><div>SHIFT ENTER</div></div>キーを押します。 CCALモードに入ります。荷重表示部の表示が「SCAL」となります。</div>											
4	<div><div><div>SHIFT ENTER</div></div>キーを押します。 荷重表示部の表示が「D-01」となります。 既に校正済みの場合は、その時登録された最小目盛の設定値が表示されます。 最小目盛を右図を用いて設定します。 最小目盛の設定値は以下の4種類です。 1, 2, 5, 10</div>	<div> キー：設定値インクリメントキー</div>										
5	<div><div><div>SHIFT ENTER</div></div>キーを押します。 荷重表示部の表示が「DISP」となります。</div>											
6	<div><div><div>SHIFT ENTER</div></div>キーを押します。 荷重表示部の表示が「2000」となり 最小表示桁が点滅します。 既に校正済みの場合は、その時登録された最大表示値が、表示されます。</div> <div><div><div>?</div></div>点滅する最小表示桁は、最小目盛設定により以下の通りとなります。 最小目盛 1, 2, 5 10⁰ 桁 最小目盛 10 10¹ 桁</div> <div>最大表示値を右図を用いて設定します。 最大表示値の設定範囲は(最小目盛 × 100) ~ 99 999 です。 性能を有効に利用するには以下の範囲で設定して下さい。 以下の範囲を超えて設定しますと、表示不安定等が発生する可能性があります。</div> <table><tr><th>最大表示値の設定範囲</th><th>最小目盛</th></tr><tr><td>100 ~ 10 000</td><td>1</td></tr><tr><td>200 ~ 20 000</td><td>2</td></tr><tr><td>500 ~ 50 000</td><td>5</td></tr><tr><td>1 000 ~ 99 990</td><td>10</td></tr></table>	最大表示値の設定範囲	最小目盛	100 ~ 10 000	1	200 ~ 20 000	2	500 ~ 50 000	5	1 000 ~ 99 990	10	<div> キー：設定値桁上がりキー キー：設定値インクリメントキー キー：設定値の初期化キー</div>
最大表示値の設定範囲	最小目盛											
100 ~ 10 000	1											
200 ~ 20 000	2											
500 ~ 50 000	5											
1 000 ~ 99 990	10											

	手 順	
7	<p> キーを押します。 荷重表示部の表示が「S MV」となります。</p>	
8	<p> キーを押します。 荷重表示部の表示が「0.5000」となり、10⁰桁が点滅します。既に校正済みの場合は、その時登録されたロードセルの出力値が表示されます。 手順6で設定した最大表示値に相当するロードセルの出力値から初期荷重状態のロードセルの出力値を引いた値を右図キーを用いて設定します。</p> <div data-bbox="124 725 730 1066"> <p> ロードセルの成績表には右図までの桁数はありませんが、余分な桁は本器内の基準点で補正を行う為に必要なものです。 実際に設定する場合は、余分桁については「0」を入れて下さい 余分桁などの数値は、風袋補正及び荷重の微調整を行うと自動的に補正值に書き換えます。 ロードセルの出力の設定範囲は、0.400 0 mV/V to 3.100 0 mV/Vです。</p> </div> <div data-bbox="124 1093 730 1193"> <p> キー連続押しにて、連続して増加させることが出来ます。</p> </div>	 <div data-bbox="850 754 1190 913"> <p> キー : 設定値桁上がりキー  キー : 設定値インクリメントキー  キー : 設定値の初期化キー</p> </div>
9	<p> キーを押します。 荷重表示部の表示が「ZERO」となります。 ここで初期荷重状態として下さい。</p>	

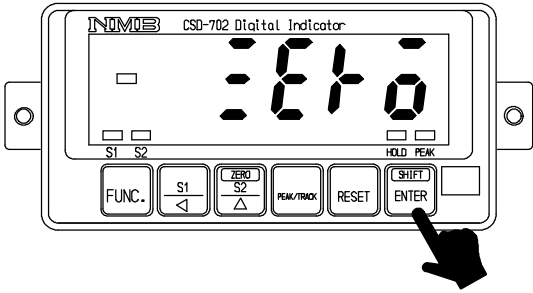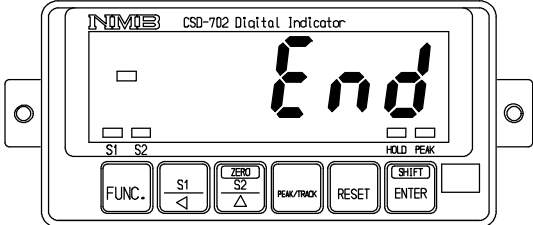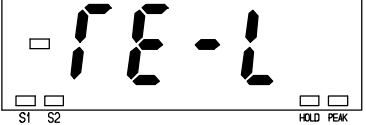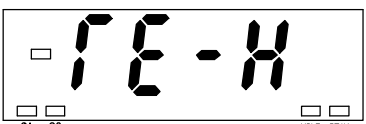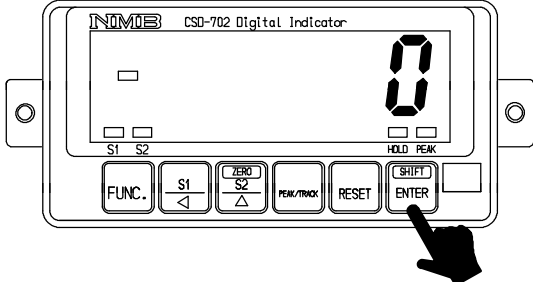	手 順	
10	<p> ^(SHIFT) ^{ENTER} キーを押します。 荷重表示部の表示「ZERO」が点滅しゼロ調整が開始されます。 </p> <div data-bbox="229 465 842 667" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> [!] 注意 この時、振動等による荷重変動が加わらない様注意して下さい。 荷重変動が加わるとゼロ点が安定せず、正しいゼロの読み込みが出来ない可能性があります。 </p> </div> <p> 完了しますと、荷重表示部の表示が「END」となります。 但し、初期荷重が - 0.3mV/V to 2.4mV/V 以内に入っていない場合右図エラーコードを約2秒間表示してから、荷重表示部の表示が「ZERO」となり、手順9に戻ります。 </p> <p> TE-L : ゼロ点 - オフ TE-H : ゼロ点 + オフ </p>	  <p>エラーコード</p>  <p>エラーコード</p> 
11	<p> ^(SHIFT) ^{ENTER} キーを押します。 CCALモードから抜けて、荷重表示部には現在の荷重が表示されます。 </p>	

5-2-2. ゼロ及び最大表示時のひずみゲージ式変換器出力を登録する校正

(1) キー操作による手順



注意

本器を新規にご使用になる前、及びひずみゲージ式変換器を交換した時には、必ず校正を行って下さい。校正を行わない場合は、正しい計測結果が得られないことや誤動作の原因となり、周辺機器の破損の可能性があります。

また既に校正が行われていても、その結果が正しくなければ同様の可能性がありますので、再度正確な校正を行って下さい。

校正実施時は必ずゼロセットでの補正データのキャンセル(F-98の実施)、ピークOFFとして下さい。



校正途中で、校正を中断したい場合は **RESET** キーを押して下さい。

校正データは、校正に入る前のまま保ち、計測モードに戻ります。



荷重表示部の表示が「FUNC」の状態から、**S1** キーを押すと押す度に、表示







が下記矢印の様に变化します。又、**ZERO S2** キーを押すと押す度に、表示が下記矢印と反対に変化します。


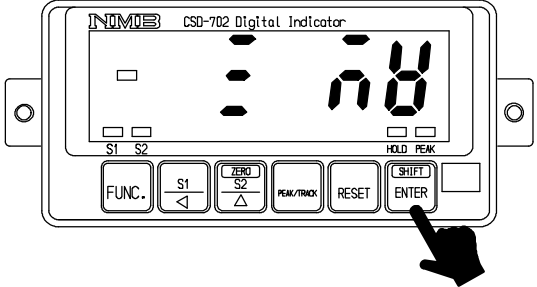



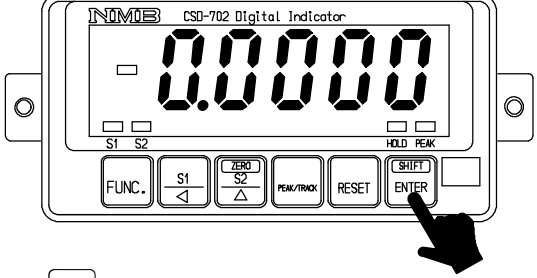
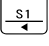



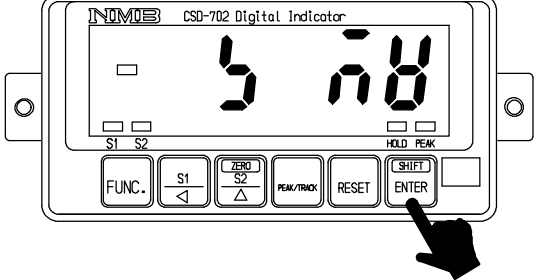
「FUNC」 「CCAL」 「ACAL」 「LCAL」 「ZERO」 「SPAN」

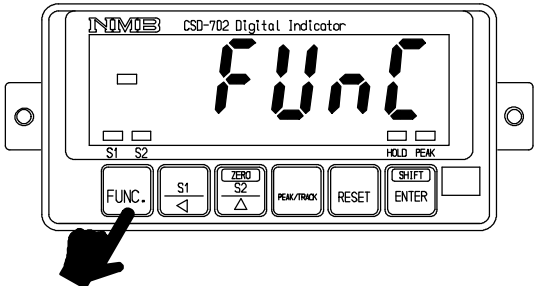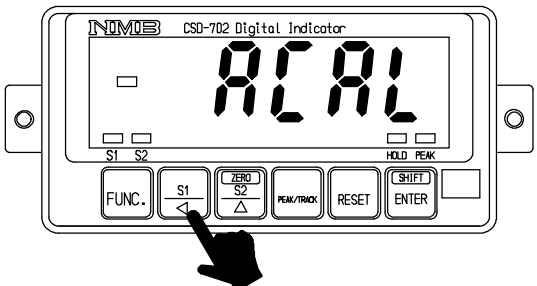
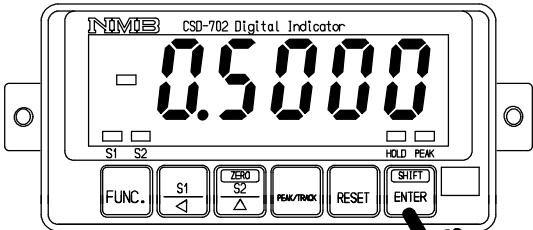


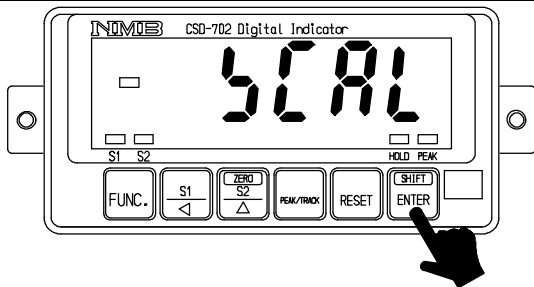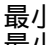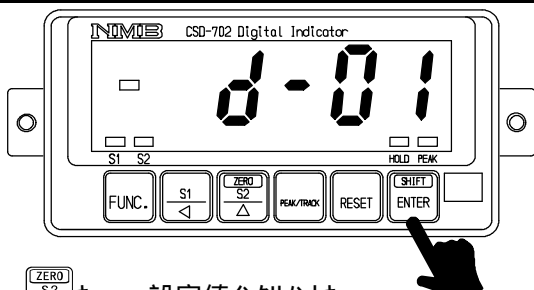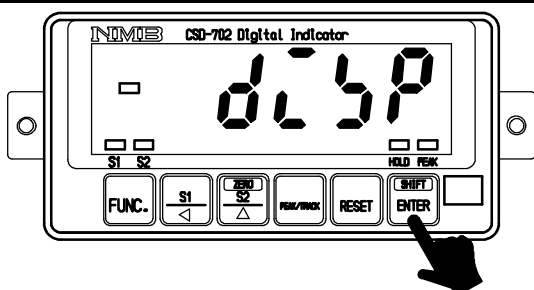
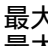
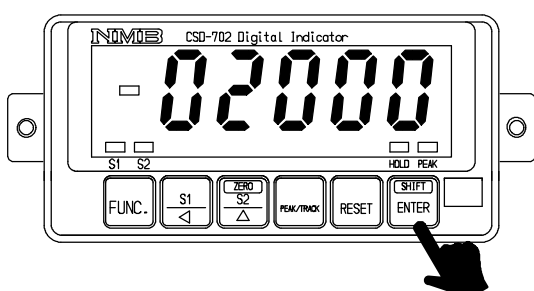




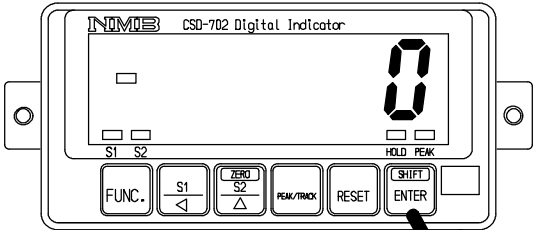
「TARE」 「CHEK」 「MONT」 「VCAL」 「VADJ」 「FUNC」

「CCAL」 (以下繰り返し)

	手 順	
1	FUNC. キーを約1秒押します。 荷重表示部の表示が「FUNC」となります。	
2	S1 キーを2回押します。 荷重表示部の表示が「FUNC」 「CCAL」 「ACAL」となります。	


	手 順																	
3	<div><div><div>SHIFT</div><div>ENTER</div></div>キーを押します。 ACALモードに入ります。荷重表示部の表示が「SCAL」となります。</div>	<div></div>																
4	<div><div><div>SHIFT</div><div>ENTER</div></div>キーを押します。 荷重表示部の表示が「D-01」となります。 既に校正済みの場合は、その時登録された最小目盛の設定値が表示されます。 最小目盛を右図を用いて設定します。 最小目盛の設定値は以下の4種類です。 1, 2, 5, 10</div>	<div><div></div><div><div><div>ZERO</div><div>S2</div></div>▲</div>キー：設定値インクリメントキー</div>																
5	<div><div><div>SHIFT</div><div>ENTER</div></div>キーを押します。 荷重表示部の表示が「DISP」となります。</div>	<div></div>																
6	<div><div><div>SHIFT</div><div>ENTER</div></div>キーを押します。 荷重表示部の表示が「2000」となり 最小表示桁が点滅します。 既に校正済みの場合は、その時登録された最大表示値が、表示されます。</div> <div><div><div>💡</div><div>点滅する最小表示桁は、最小目盛設定により以下の通りとなります。</div><table><tr><td>最小目盛</td><td>1, 2, 5</td><td>10⁰ 桁</td></tr><tr><td>最小目盛</td><td>10</td><td>10¹ 桁</td></tr></table></div><div>最大表示値を右図を用いて設定します。 最大表示値の設定範囲は(最小目盛 × 100) ~ 99 999 です。 性能を有効に利用するには以下の範囲で設定して下さい。 以下の範囲を超えて設定しますと、表示不安定等が発生する可能性があります。</div><table><tr><th>最大表示値の設定範囲</th><th>最小目盛</th></tr><tr><td>100 ~ 10 000</td><td>1</td></tr><tr><td>200 ~ 20 000</td><td>2</td></tr><tr><td>500 ~ 50 000</td><td>5</td></tr><tr><td>1 000 ~ 99 990</td><td>10</td></tr></table><div><div><div>💡</div><div>キー連続押しにて、連続して増加させることが出来ます。</div></div></div></div>	最小目盛	1, 2, 5	10 ⁰ 桁	最小目盛	10	10 ¹ 桁	最大表示値の設定範囲	最小目盛	100 ~ 10 000	1	200 ~ 20 000	2	500 ~ 50 000	5	1 000 ~ 99 990	10	<div><div></div><div><div><div>S1</div></div>▲</div>キー：設定値桁上がりキー</div> <div><div><div>ZERO</div><div>S2</div></div>▲</div> キー：設定値インクリメントキー <div><div><div>PEAK/TRACK</div></div></div> キー：設定値の初期化キー
最小目盛	1, 2, 5	10 ⁰ 桁																
最小目盛	10	10 ¹ 桁																
最大表示値の設定範囲	最小目盛																	
100 ~ 10 000	1																	
200 ~ 20 000	2																	
500 ~ 50 000	5																	
1 000 ~ 99 990	10																	

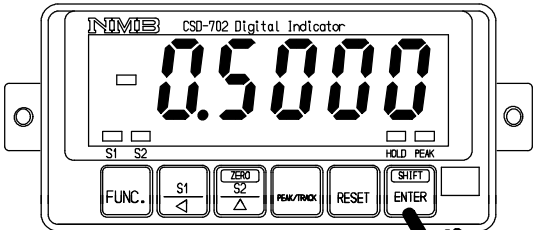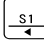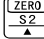	手 順	
7	<p> キーを押します。 荷重表示部の表示が「Z MV」となります。</p>	
8	<p> キーを押します。 荷重表示部の表示が「0.0000」となり、10^0桁が点滅します。既に校正済みの場合は、その時登録されたロードセルの出力値が表示されます。 初期荷重状態のロードセルの出力値を右図キーを用いて設定します。</p> <div data-bbox="119 683 734 1019"> <p> ロードセルの成績表には右図までの桁数はありませんが、余分な桁は本器内の基準点で補正を行う為に必要なものです。 実際に設定する場合は、余分析については「0」を入れて下さい 余分析などの数値は、風袋補正及び荷重の微調整を行うと自動的に補正值に書き換えます。 初期荷重状態のロードセル出力の設定範囲は、 - 0.3 mV/V to 2.4 mV/Vです。</p> </div> <div data-bbox="119 1041 734 1142"> <p> キー連続押しにて、連続して増加させることが出来ます。</p> </div>	 <p>  キー : 設定値桁上がりキー  キー : 設定値インクリメントキー  キー : 設定値の初期化キー </p>
9	<p> キーを押します。 荷重表示部の表示が「S MV」となります。</p>	

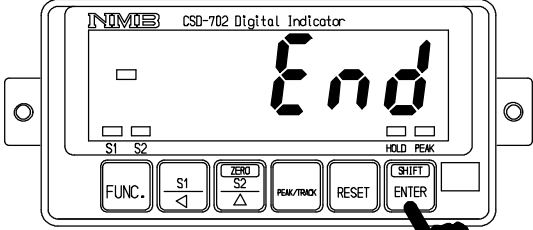	手 順	
10	<p>キーを押します。 荷重表示部の表示が「0.500 0」となり、10⁰桁が点滅します。既に校正済みの場合は、その時登録されたロードセルの出力値が表示されます。手順8で設定した最大表示値に相当するロードセルの出力値を右図を用いて設定します。</p> <p> ここで設定する値は手順8で設定した値よりも0.4 mV/V以上大きな値を設定して下さい。ロードセルの成績表には右図までの桁数はありませんが、余分な桁は本器内の基準点で補正を行う為に必要なものです。実際に設定する場合は、余分桁については「0」を入れて下さい。余分桁の数値は、風袋補正及び荷重の微調整を行うと自動的に補正値に書き換えます。</p> <p> キー連続押しにて、連続して増加させることが出来ます。</p>	 <p>キー：設定値桁上がりキー キー：設定値インクリメントキー キー：設定値の初期化キー</p>
11	<p>キーを押します。 荷重表示部の表示が「END」となります。</p>	
12	<p>キーを押します。 ACALモードから抜けて、荷重表示部には現在の荷重が表示されます。</p>	

5-2-3. 荷重をゼロ、及び実荷重をかけた状態にして各々の時のひずみゲージ式変換器出力を読み込んで登録する校正


(1) キー操作による手順

**注意**

本器を新規にご使用になる前及び、ひずみゲージ式変換器を交換した時には、必ず校正を行って下さい。校正を行わない場合は、正しい計測結果が得られないことや誤動作の原因となり、周辺機器の破損の可能性があります。

また既に校正が行われていても、その結果が正しくなければ同様の可能性がありますので、再度正確な校正を行って下さい。





校正実施時は必ずゼロセットでの補正データのキャンセル(F-98の実施)、ピークOFFとして下さい。



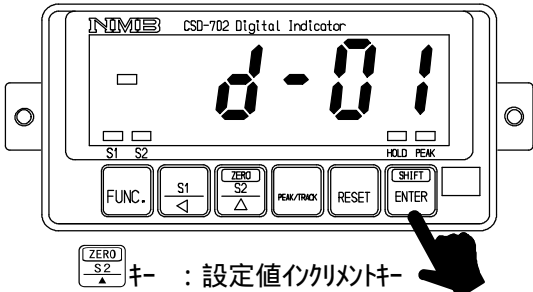
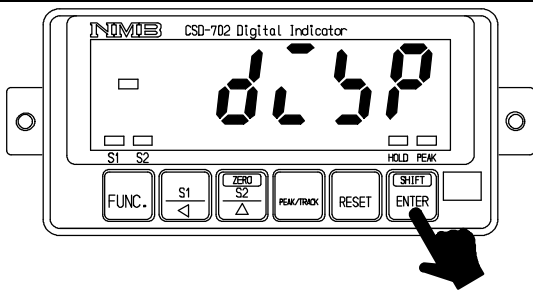
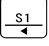
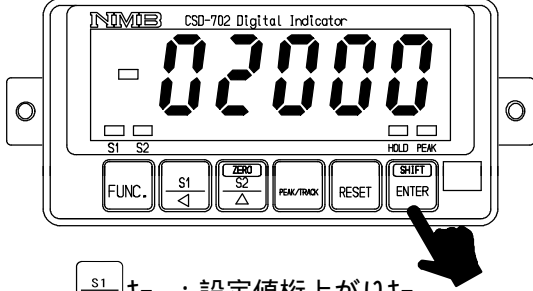



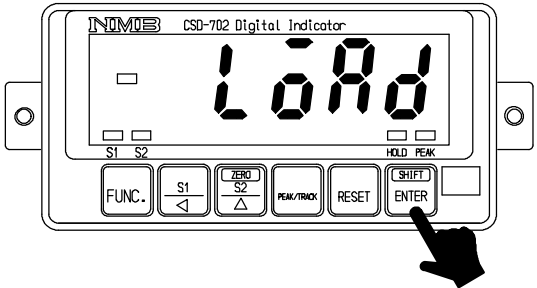



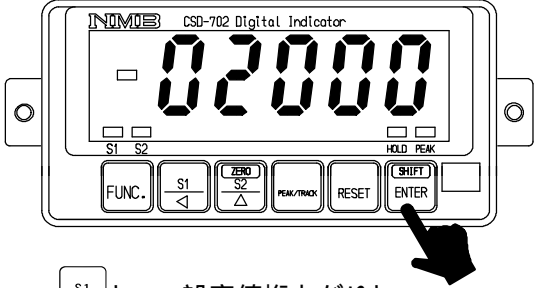


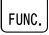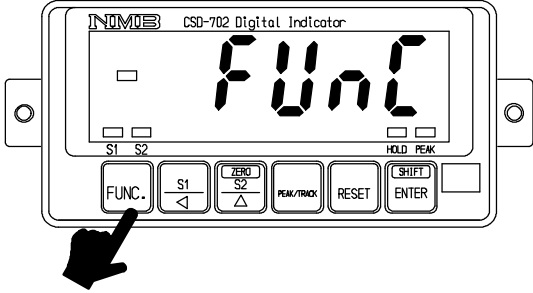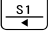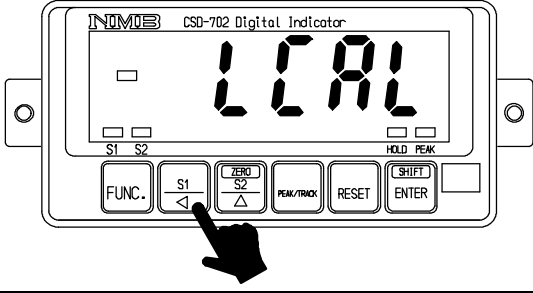


校正途中で、校正を中断したい場合は **RESET** キーを押して下さい。
校正データは、校正に入る前のまま保ち、計測モードに戻ります。

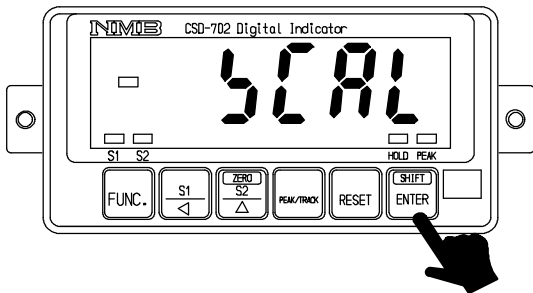





荷重表示部の表示が「FUNC」の状態から、**S1** キーを押すと押す度に、表示が下記矢印の様に变化します。又、**ZERO S2** キーを押すと押す度に、表示が下記矢印と反対に変化します。





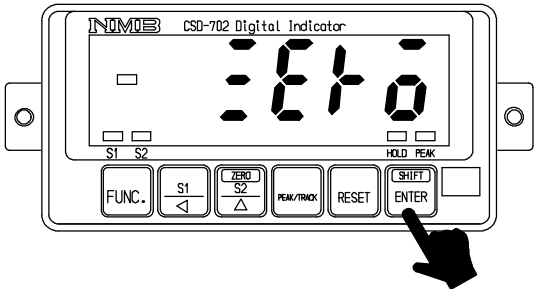



「FUNC」 「CCAL」 「ACAL」 「LCAL」 「ZERO」 「SPAN」
「TARE」 「CHEK」 「MONT」 「VCAL」 「VADJ」 「FUNC」
「CCAL」 ・ ・ ・ ・ (以下繰り返す)

	手 順	
1	<div> キーを約1秒押します。 荷重表示部の表示が「FUNC」となります。</div>	
2	<div> キーを3回押します。 荷重表示部の表示が「FUNC」 「CCAL」 「ACAL」 「LCAL」となります。</div>	

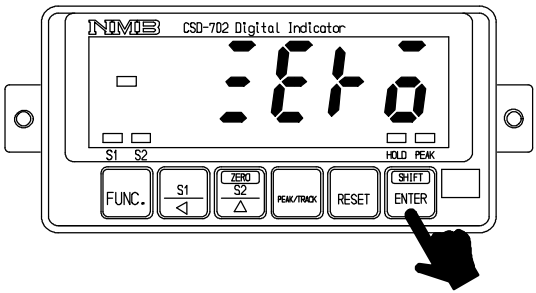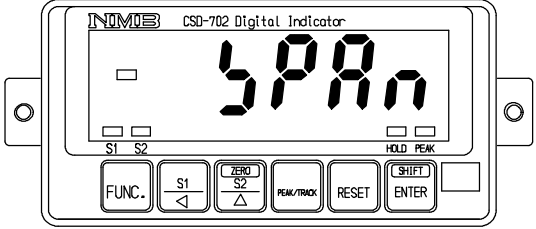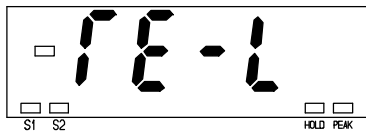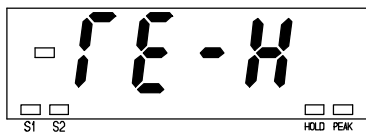	手 順											
3	<div><div><div>SHIFT ENTER</div></div>キーを押します。 LCALモードに入ります。 荷重表示部の表示が「SCAL」となります。</div>											
4	<div><div><div>SHIFT ENTER</div></div>キーを押します。 荷重表示部の表示が「D-01」となります。 既に校正済みの場合は、その時登録された最小目盛 の設定値が表示されます。 最小目盛を右図を用いて設定します。 最小目盛の設定値は以下の4種類です。 1, 2, 5, 10</div>	 <div><div><div>ZERO S2</div></div>キー：設定値インクリメントキー</div>										
5	<div><div><div>SHIFT ENTER</div></div>キーを押します。 荷重表示部の表示が「DISP」となります。</div>											
6	<div><div><div>SHIFT ENTER</div></div>キーを押します。 荷重表示部の表示が「2000」となり 最小表示桁が 点滅します。 既に校正済みの場合は、その時登録された最大表 示値が、表示されます。</div> <div><div><div>!</div></div>点滅する最小表示桁は、最小目盛設定によ り以下の通りとなります。 最小目盛 1, 2, 5 10⁰ 桁 最小目盛 10 10¹ 桁</div> <div>最大表示値を右図を用いて設定します。 最大表示値の設定範囲は(最小目盛 × 100) ~ 99 999 です。 性能を有効に利用するには以下の範囲で設定して下 さい。 以下の範囲を超えて設定しますと、表示不安定等が 発生する可能性があります。</div> <table><tr><th>最大表示値の設定範囲</th><th>最小目盛</th></tr><tr><td>100 ~ 10 000</td><td>1</td></tr><tr><td>200 ~ 20 000</td><td>2</td></tr><tr><td>500 ~ 50 000</td><td>5</td></tr><tr><td>1 000 ~ 99 990</td><td>10</td></tr></table> <div><div><div>!</div></div>キー連続押しにて、連続して増加させること が出来ます。</div>	最大表示値の設定範囲	最小目盛	100 ~ 10 000	1	200 ~ 20 000	2	500 ~ 50 000	5	1 000 ~ 99 990	10	 <div><div><div>S1</div></div>キー：設定値桁上がりキー <div><div>ZERO S2</div></div>キー：設定値インクリメントキー <div><div>PEAK/TRACK</div></div>キー：設定値の初期化キー</div>
最大表示値の設定範囲	最小目盛											
100 ~ 10 000	1											
200 ~ 20 000	2											
500 ~ 50 000	5											
1 000 ~ 99 990	10											

	手 順							
7	<p> キーを押します。 荷重表示部の表示が「LOAD」となります。</p>							
8	<p> キーを押します。 荷重表示部の表示が「2000」となり、10⁰桁が点滅します。既に校正済みの場合は、その時登録された実際にロードセルにかけた荷重値が表示されます。</p> <div data-bbox="119 622 730 788" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> 点滅する最小表示桁は、最小目盛設定により以下の通りとなります。</p> <table border="0"> <tr> <td>最小目盛</td><td>1, 2, 5</td><td>10⁰桁</td></tr> <tr> <td>最小目盛</td><td>10</td><td>10¹桁</td></tr> </table> </div> <p>実際にロードセルにかける荷重値を右図キーを用いて設定します。 ロードセルにかける荷重値は、手順6で設定した最大表示値以下で、かつ、(最小目盛 × 100) ~ 99 999の範囲のロードセルにかけることが出来る最大の荷重として下さい。</p> <div data-bbox="119 1003 730 1108" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> キー連続押しにて、連続して増加させることが出来ます。</p> </div>	最小目盛	1, 2, 5	10 ⁰ 桁	最小目盛	10	10 ¹ 桁	 <div style="margin-top: 10px;"> <p> キー : 設定値桁上がりキー</p> <p> キー : 設定値インクリメントキー</p> <p> キー : 設定値の初期化キー</p> </div>
最小目盛	1, 2, 5	10 ⁰ 桁						
最小目盛	10	10 ¹ 桁						
9	<p> キーを押します。 荷重表示部の表示が「ZERO」となります。 ここで初期荷重状態として下さい。</p>							

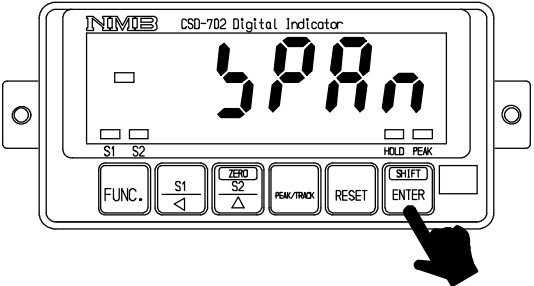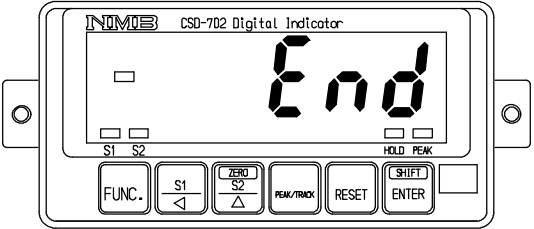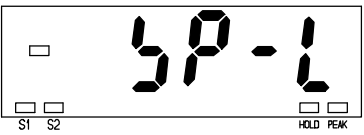	手 順	
10	<p>  キーを押します 荷重表示部の表示「ZERO」が点滅しゼロ調整が開始されます。 </p> <div data-bbox="228 477 842 678" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>  注意 この時、振動等による荷重変動が加わらない様注意して下さい。 荷重変動が加わるとゼロ点が安定せず、正しいゼロの読み込みが出来ない可能性があります。 </p> </div> <p> 完了しますと、荷重表示部の表示が「SPAN」となります。 但し、初期荷重が -0.3mV/V to 2.4mV/V 以内に入っていない場合右図エラーコードを約2秒間表示してから、荷重表示部の表示が「ZERO」となり、手順9に戻ります。 TE-L : ゼロ点 - オフ TE-H : ゼロ点 + オフ </p>	  <div data-bbox="858 716 1460 913" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>エラーコード</p>  </div> <div data-bbox="858 918 1460 1086" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>エラーコード</p>  </div>
11	<p>手順8で設定した値と同じ荷重をロードセルにかけて下さい。</p>	

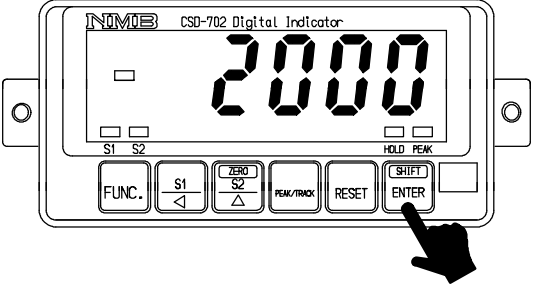	手 順	
12	<p>  キーを押します 荷重表示部の表示「SPAN」が点滅しスパン調整が開始されます。 </p> <div data-bbox="116 470 729 669" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>  注意 この時、振動等による荷重変動が加わらない様注意して下さい。 荷重変動が加わるとスパンが安定せず、正しいスパンの読み込みが出来ない可能性が有ります。 </p> </div> <p> 完了しますと、荷重表示部の表示が「END」となります。 但し、最大表示値に相当する荷重が0.4 mV/V to 3.1 mV/V以内に入っていない場合右図エラーコード[*]を約2秒間表示してから、荷重表示部の表示が「SPAN」となり、手順10に戻ります。 </p> <p> SP-L : スパン点 - オーバ SP-H : スパン点 + オーバ </p>	  <p>エラーコード[*]</p>  <p>エラーコード[*]</p> 
13	<p>  キーを押します。 LCALモード[*] から抜けて、荷重表示部には現在の荷重が表示されます。 </p>	

5-2-4. ゼロ微調整

(1) キー操作による手順






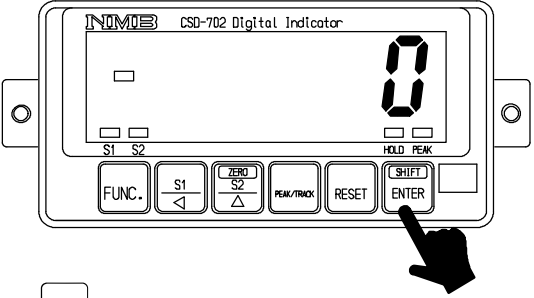
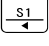




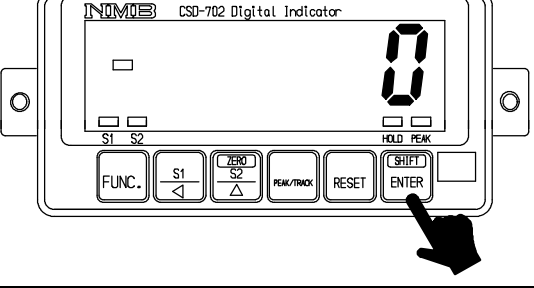
ゼロセット実施時、ピークON時はゼロ微調整モードには入れません(ER-5表示します)。ゼロセットでの補正データのキャンセル(F-98の実施)、ピークOFFとしてから、ゼロ微調整モードに入ってください。

校正途中で、校正を中断したい場合は **RESET** キーを押して下さい。
校正データは、校正に入る前のまま保ち、計測モードに戻ります。

荷重表示部の表示が「FUNC」の状態から、**S1** キーを押すと押す度に、表示が下記矢印の様に变化します。又、**ZERO S2** キーを押すと押す度に、表示が下記矢印と反対に変化します。

「FUNC」 「CCAL」 「ACAL」 「LCAL」 「ZERO」 「SPAN」
「TARE」 「CHEK」 「MONT」 「VCAL」 「VADJ」 「FUNC」
「CCAL」 (以下繰り返す)

	手 順	
1	FUNC. キーを約1秒押します。 荷重表示部の表示が「FUNC」となります。	
2	S1 キーを4回押します。 荷重表示部の表示が「FUNC」 「CCAL」 「ACAL」 「LCAL」 「ZERO」となります。 ここで初期荷重状態にして下さい。	

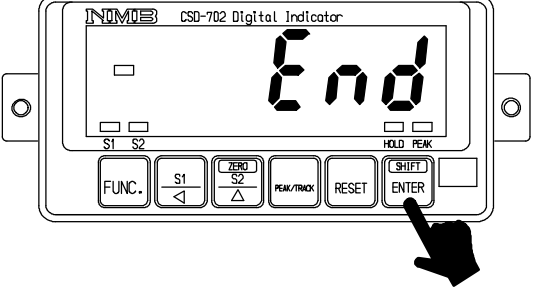手 順		
3	<p> キーを押します。 ゼロ微調整モードに入り荷重表示部の表示が現在の荷重値となり点滅します。 この時右図キーを用いて現在の荷重値を「0」に合わせて下さい。</p> <div data-bbox="124 353 722 465"> <p> キー連続押しにて、連続して増減させることが出来ます。</p> </div> <div data-bbox="124 495 722 660"> <p> 右図キーを1回押した時の荷重値の変化は表示1デジット未満です。よって、右図キーを2,3回程度押さないと、表示値が1デジット変化しない場合があります。</p> </div>	 <p> キー : ゼロ微調 表示減キー</p> <p> キー : ゼロ微調 表示増キー</p>
4	<p> キーを押します。 荷重表示部の表示が「END」となります。</p>	
5	<p> キーを押します。 ゼロ微調整モードから抜けて荷重表示部には現在の荷重が表示されます。</p>	

5-2-5. スパン微調整

(1) キー操作による手順







ゼロセット実施時、ピークON時はスパン微調整モードには入れません(ER-5表示します)。ゼロセットでの補正データのキャンセル(F-98の実施)、ピークOFFとしてから、ゼロ調整モードに入ってください。

校正途中で、校正を中断したい場合は **RESET** キーを押して下さい。
校正データは、校正に入る前のまま保ち、計測モードに戻ります。

荷重表示部の表示が「FUNC」の状態から、**S1** キーを押すと押す度に、表示が下記矢印の様に变化します。又、**ZERO S2** キーを押すと押す度に、表示が下記矢印と反対に変化します。

「FUNC」 「CCAL」 「ACAL」 「LCAL」 「ZERO」 「SPAN」
「TARE」 「CHEK」 「MONT」 「VCAL」 「VADJ」 「FUNC」
「CCAL」 (以下繰り返す)

	手 順	
1	FUNC. キーを約1秒押します。 荷重表示部の表示が「FUNC」となります。	
2	S1 キーを5回押します。 荷重表示部の表示が「FUNC」 「CCAL」 「ACAL」 「LCAL」 「ZERO」 「SPAN」となります。 ここで最大表示値以下でロードセルにかけることが出来る最大の荷重をロードセルにかけて下さい。	

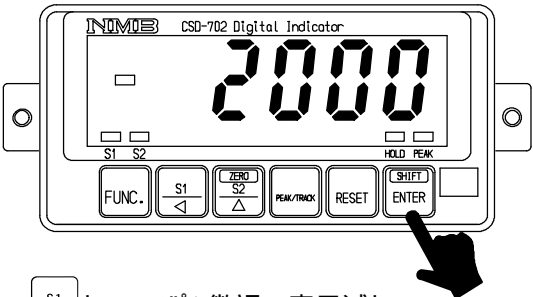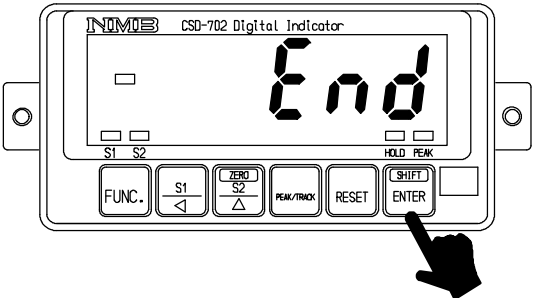手 順		
3	<p> キーを押します。 ザン微調整モードに入り荷重表示部の表示が現在の荷重値となり点滅します。 この時右図キーを用いて現在の荷重値をロードセルにかけた荷重と同じになる様に合わせて下さい。</p> <div data-bbox="119 347 722 463" data-label="Text"> <p> キー連続押しにて、連続して増減させることが出来ます。</p> </div> <div data-bbox="119 486 722 656" data-label="Text"> <p> 右図キーを1回押した時の荷重値の変化は表示1デジット未満です。よって、右図キーを2,3回押さないと、表示が1デジット変化しない場合があります。</p> </div>	 <p> キー : ザン微調 表示減  キー : ザン微調 表示増</p>
4	<p> キーを押します。 荷重表示部の表示が「END」となります。</p>	
5	<p> キーを押します。 ザン微調整モードから抜けて荷重表示部には現在の荷重が表示されます。</p>	

5-2-6. ゼロ点のみを再登録する校正

(1) キー入力による手順



注意

校正実施時は必ずゼロ点での補正データのキャンセル(F-98の実施)、ピークOFFとして下さい。










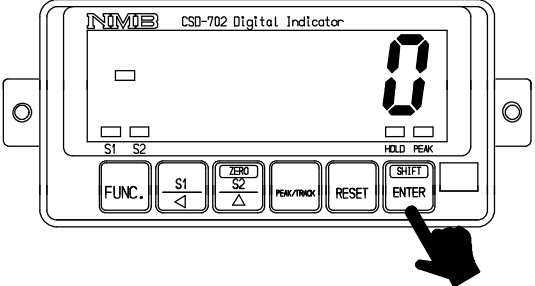
校正途中で、校正を中断したい場合は **RESET** キーを押して下さい。

校正データは、校正に入る前のまま保ち、計測モードに戻ります。

荷重表示部の表示が「FUNC」の状態から、**S1** キーを押すと押す度に、表示が下記矢印の様に变化します。又、**ZERO S2** キーを押すと押す度に、表示が下記矢印と反対に変化します。

「FUNC」 「CCAL」 「ACAL」 「LCAL」 「ZERO」 「SPAN」
 「TARE」 「CHEK」 「MONT」 「VCAL」 「VADJ」 「FUNC」
 「CCAL」 (以下繰り返し)

	手 順	
1	<p>FUNC. キーを約1秒押します。 荷重表示部の表示が「FUNC」となります。</p>	
2	<p>S1 キーを6回押します。 荷重表示部の表示が「FUNC」 「CCAL」 「ACAL」 「LCAL」 「ZERO」 「SPAN」 「TARE」となります。 ここで初期荷重状態として下さい。</p>	
3	<p>SHIFT/ENTER キーを押します。TAREモードに入ります。 荷重表示部の表示が「ZERO」となります。</p>	

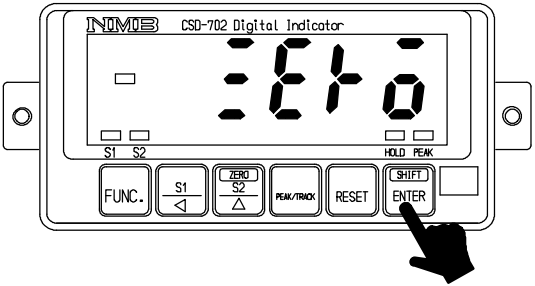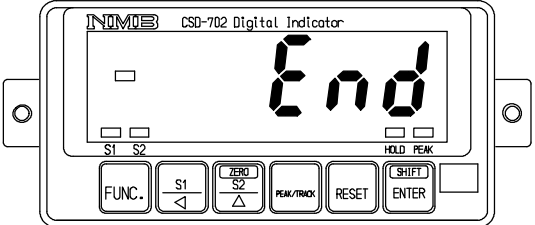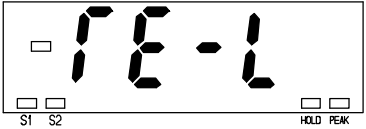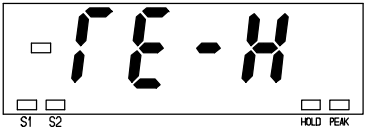	手 順	
4	<p>  キーを押します。 荷重表示部の表示「ZERO」が点滅し風袋引キャンセルが開始されます。 </p> <div data-bbox="119 477 734 678" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>  注意 この時、振動等による荷重変動が加わらない様注意して下さい。 荷重変動が加わるとゼロ点が安定せず、正しいゼロの読み込みが出来ない可能性があります。 </p> </div> <p>完了しますと、荷重表示部の表示が「END」となります。但し、初期荷重が - 0.3 mV/V to 2.4 mV/V に入っていない場合右図エラーコードを約2秒間表示してから、荷重表示部の表示が「TARE」となり、手順2に戻ります。</p> <p> TE-L : ゼロ点 - オバー TE-H : ゼロ点 + オバー </p>	  エラーコード  エラーコード 
5	<p>  キーを押します。 TAREモード から抜けて、荷重表示部には現在の荷重が表示されます。 </p>	

5-3. 各条件による校正方法の選択

本器は「5-2. 校正方法」で示す様な校正方法を備えていますが、ここでは実際の校正を実施する条件について説明します。

(1) 新規に本器の校正を実施する場合（弊社での組み合わせ検定を実施していない場合）

- 荷重条件、ロート ㊦の出力条件が明確な場合（要求精度1/1 000程度以下の場合）

5-3-1(1)項へ

- 荷重条件、ロート ㊦の出力条件が明確な場合（要求精度1/1 000程度以上の場合）

5-3-1(2)項へ

- 荷重条件は明確だが、ロート ㊦の出力条件が不明な場合

5-3-1(3)項へ

- 既設のCSD-702と入れ換える場合

5-3-1(4)項へ

(2) 再度校正を実施する場合

- 風袋荷重のみ校正したい場合（弊社で組み合わせ検定を実施済みで、風袋荷重のみ校正したい場合）

- ゼロ、スパンの微調整を実施したい場合

5-3-1. 新規に本器の校正を実施する場合

本器を新規ご購入いただいた場合、または新たな仕様条件で再使用される場合などは、本項のいずれかの方法で校正を実施して下さい。

(1) 荷重条件、ロート ㊦の出力条件が明確な場合（要求精度1/1 000程度以下の場合）



注意

本手順での校正は1/1 000程度以下の精度です。これより高い精度が必要な場合は5-3-1項(2)に従って実荷重による校正を実施して下さい。尚、ここで述べる精度は本器及び本器と組み合わせるひずみゲージ式変換器の組み合わせ精度です。機構上の誤差要素など、他の誤差要素がある場合は精度保証外となりますのでご注意下さい。

計算で用いるロート ㊦の定格出力値は個々の成績書記載の値として下さい。

例えば定格荷重5 tで定格出力3 mV/Vのロート ㊦を3点使用した場合の下記条件での校正手順を以下に示します。

風袋	1.5 t
秤量	5 t
最大表示	5 000

- ① 上記条件より最大表示時のロッド出力を算出して下さい。ここで算出した値が0.4 mV/V to 3.1 mV/Vの範囲内であることを確認して下さい。この範囲内でないと校正が実施できません。

$$\begin{aligned}
 (\text{最大表示時のロッド出力}) &= \frac{(\text{定格出力})+(\text{定格出力})+(\text{定格出力})}{\text{ロッド点数}} \times \frac{\text{秤量}}{(\text{ロッド点数}) \times (\text{定格荷重})} \\
 &= \frac{3 \text{ mV/V} + 3 \text{ mV/V} + 3 \text{ mV/V}}{3 \text{ 点}} \times \frac{5 \text{ t}}{3 \text{ 点} \times 5 \text{ t}} \\
 &= 1 \text{ mV/V}
 \end{aligned}$$

- ② ロッド部を初期荷重(風袋荷重)状態にしてから、5-2-1項に従い校正を実施します。この際、手順6で「5000」、手順8で「1.0000」をそれぞれ入力して下さい。
- ③ 必要に応じて、5-2-4項、5-2-5項に従い、ゼロ・スパンの微調整を実施します。
- (2) 荷重条件、ロッドの出力条件が明確な場合(要求精度1/1 000程度以上の場合)



注意

本手順での校正によって得られる精度は本器及び本器と組み合わせるひずみゲージ式変換器との組み合わせ精度の他に、校正で使用する分銅の精度、機構上の誤差要素、校正作業上の誤差要素などの総合的な物となります。高精度が必要な場合は、これら各要素を充分考慮する必要があります。これらを怠りますと期待する精度が得られない場合がありますのでご注意ください。

高精度が必要な場合は分銅などによる実荷重校正が必要です。

例えば定格荷重5 tで定格出力3 mV/Vのロッドを3点使用した場合の下記条件での校正手順を以下に示します。

風袋 1.5 t
秤量 5 t
最大表示 5 000

- ① 上記条件より最大表示時のロッド出力を算出して下さい。ここで算出した値が0.4 mV/V to 3.1 mV/Vの範囲内であることを確認して下さい。この範囲内でないと校正が実施できません。

$$\begin{aligned}
 (\text{最大表示時にロッド出力}) &= \frac{(\text{定格出力})+(\text{定格出力})+(\text{定格出力})}{\text{ロッド点数}} \times \frac{\text{秤量}}{(\text{ロッド点数}) \times (\text{定格荷重})} \\
 &= \frac{3 \text{ mV/V} + 3 \text{ mV/V} + 3 \text{ mV/V}}{3 \text{ 点}} \times \frac{5 \text{ t}}{3 \text{ 点} \times 5 \text{ t}} \\
 &= 1 \text{ mV/V}
 \end{aligned}$$

- ② ロッド部を初期荷重(風袋荷重)状態にしてから、5-2-3項に従い校正を実施します。この際、手順6で「5000」、手順8でロッドにかかる荷重値をそれぞれ入力して下さい。
- ③ 必要に応じて、5-2-4項、5-2-5項に従い、ゼロ・スパンの微調整を実施します。

(3) 荷重条件は明確だが、ロードセルの出力条件が不明な場合

荷重検出部は既設の物を使用し、デジタルインジケータのみ本器を新規採用する場合で、ロードセルの出力が不明な場合はロードセルの出力を確認した上で校正を実施する必要があります。

例えば秤量が5tであとは何もわからない場合の校正手順を以下に示します。

- ① 7-14項に従い、本器をENTERモードにします。この状態で本器に入力されているロードセル出力のレベルがmV/Vの単位で約3.1000まで入力出来ます。
- ② ロードセル部を初期荷重（風袋荷重）状態にしてから荷重表示部の表示値を記録して下さい。
この値が初期荷重時のロードセル出力です。
- ③ ロードセル部に5 tの荷重をかけてから荷重表示部の表示値を記録して下さい。この値が秤量時のロードセル出力です。
- ④ ②で記録した初期荷重時のロードセル出力と③で記録した秤量時のロードセル出力から、下式により最大表示時のロードセル出力を算出します。ここで算出した値が0.4 mV/V to 3.1 mV/Vの範囲内であることを確認して下さい。この範囲内でないと校正が実施できません。
$$(\text{最大表示時のロードセル出力}) = (\text{秤量時のロードセル出力}) - (\text{初期荷重時のロードセル出力})$$
- ⑤ 本器のENTERモードから抜けて下さい。
- ⑥ ロードセル部を初期荷重(風袋荷重)状態にしてから、5-2-1項に従い校正を実施します。この場合の精度は1/1 000程度以下です。この際、手順5で「5000」、手順8で④で算出した「最大表示時のロードセル出力」をそれぞれ入力して下さい。1/1 000程度以上の精度が必要な場合は、5-2-3項に従い校正を実施します。この際、手順6で「5000」、手順8で「ロードセルにかかる荷重値」をそれぞれ入力して下さい。
- ⑦ 必要に応じて、5-2-4項、5-2-5項に従い、ゼロ、スパンの微調整を実施します。

(4) 既設のCSD-702と入れ換える場合



注意

本手順での校正は1/1 000程度以下の精度です。これより高い精度が必要な場合は5-3-1(2)項に従って実荷重による校正を実施して下さい。
尚、ここで述べる精度は本器及び本器と組み合わせるひずみゲージ式変換器の組み合わせ精度です。機構上の誤差要素など、他の誤差要素がある場合は精度保証外となりますのでご注意下さい。

既設のCSD-702が故障した際等で、ロードセル部の荷重を初期荷重状態に出来ない場合は、以下の手順にて校正を実施します。但し、初期荷重状態に出来る場合は、(1)または(2)の手順にて校正して下さい。

- ① 8-1項に従い既設のCSD-702のファンクションF-90「インクリメント値」、F-91「最大表示値」、F-93「ゼロ校正値」、F-94「スパン校正値」を読みとり記録します。
- ② 4項に従い、既設のCSD-702を正常品と交換し、結線します。
- ③ 正常品に電源投入してから、5-2-2項に従い校正を実施します。この際、手順3で①で記録した「インクリメント値」、手順5で同じく「最大表示値」、手順7で同じく「ゼロ校正値」、手順9で同じく「スパン校正値」をそれぞれ入力して下さい。

5-3-2. 再度校正を実施する場合

本器を新規ご購入いただいた時に、弊社にて組み合わせ検定を実施した場合、風袋荷重が変わった場合、またはゼロ、スパンの微調整を実施したい場合等は本項のいずれかの方法で校正を実施して下さい。

(1) 風袋荷重のみ校正したい場合

(弊社で組み合わせ検定を実施済みで風袋荷重のみ校正したい場合)

校正実施済みで初期荷重(風袋荷重)が変わったような場合、及び弊社で組み合わせ検定を実施し、設置後初期荷重(風袋荷重)のみ校正したい場合などは、以下の手順にて校正して下さい。

①ロードセル部を初期荷重(風袋荷重)状態にしてから、5-2-6項に従い校正を実施します。

(2) ゼロ、スパンの微調整を実施したい場合

5-2-4項(ゼロ微調整)、5-2-5項(スパン微調整)に従い実施して下さい。



注意

本手順での校正によって得られる精度は本器及び本器と組み合わせるひずみゲージ式変換器との組み合わせ精度の他に、校正で使用する分銅の精度、機構上の誤差要素、校正作業上の誤差要素などの総合的な精度となります。高精度が必要な場合は、これら各要素を充分考慮する必要があります。これを怠りますと期待する精度が得られない場合がありますのでご注意ください。

5-4. 校正禁止の設定

全ての校正完了後、むやみに再校正出来ない様に、ファンクションの設定にて校正の禁止が設定出来ます。(関連ファンクションF-97)。詳細は7-12項参照下さい。

6. 操作方法

前ページにある、各キーによる本器の操作方法について説明します。



注意

各キー操作は、計測を中断して行って下さい。
計測中に行いますと思わぬ誤動作の原因となる可能性があります。



計測モードにおけるキー操作は、約1秒押し続けて有効となります。

6-1. キー

6-1-1. 計測モードで操作した場合


ファンクションモードに入り、荷重表示部に「FUNC.」と表示します。この状態からファンクションの設定または、他のモードへの移行が可能です。

6-2. キー

6-2-1. 計測モードで操作した場合


S1のLEDが点滅すると同時にコンパレータS1設定値が表示され10⁰桁が点滅し、コンパレータS1設定値の設定が可能になります。

また、この状態で約20秒間何もキー操作せずに放置すると自動的に計測モードに戻ります。

 キーを押すと変更した設定値が内部に登録され、S1設定値設定可能状態から抜けます。

6-2-2. その他のモードで操作した場合


(1) 設定値の桁上げ

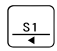各種設定値を表示している状態で  キーを押すと、設定値の点滅する桁が10⁰から10¹、10²、10³、10⁴と順次桁上がりします。(但し、設定値の桁数、符合の有無により桁上がりの範囲が異なります。)

(2) 機能等の切換

ファンクションモードにおける各種機能の切換、チェックモードにおける機能の切換を行います。

(3) 微調整時のデクリメント

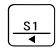ZERO、SPAN、アンプ出力の微調整時に  キーを押すと、対象となる値がデクリメントします。



6-2-2(3)項の使用方法においては、キーを約1秒以上押し続けると、キーのON/OFFを行わなくても各々の動作が一定間隔で連続して実施されます。

6-3. キー

6-3-1. 計測モードで操作した場合

(1) 単独で操作した場合

S2のLEDが点滅すると同時にコンパレータS2設定値が表示され、10⁰桁が点滅し、コンパレータS2設定値の設定が可能です。

また、この状態で約20秒間何もキー操作せずに放置すると自動的に計測モードに戻ります。



キーを押すと変更した設定値が内部に登録され、S2設定値設定可能状態から抜けます。


(2) キーを押しながら操作した場合



キーを押しながら操作すると、荷重表示部の表示値が最大表示値（5項参照）に対し、10%以内の時この操作にてゼロセット機能が働き表示を強制的に「0」にします。詳細は7-8項参照下さい。

6-3-2. その他のモードで操作した場合

(1) 設定値のインクリメント

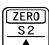各種設定値を表示している状態で  キーを押すと、設定値が0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 再度0と順次1カウントずつインクリメントします。

(2) 微調整時のインクリメント

ZERO、SPAN、アナログ出力の微調整時に  キーを押すと、対象となる値がインクリメントします。



6-3-2(2)項の使用方法においては、キーを約1秒以上押し続けると、キーのON/OFFを行わなくても各々の動作が一定間隔で連続して実施されます。

6-4. キー

6-4-1. 計測モードで操作した場合

ピーク値/トラック値の表示切換を行います。

6-4-2. その他のモードで操作した場合

(1) 校正

校正方法の各手順の中で、設定値を初期化します。

(2) ファンクションモード

ファンクションモードで、ファンクション番号、及びファンクションの設定値を強制的に「0」にします。

(3) コンパレータ設定


コンパレータ設定値設定可能状態にて、設定値を強制的に「0」にします。

6-5. キー


6-5-1. 計測モードで操作した場合

表示を0にしてピーク比較値をリセットします。

6-5-2. その他のモードで操作した場合

各モードに入っている状態で  キーを押すと計測モードへ移行します。

6-6. キー

 キーを押すと変更した設定値が内部に登録され、設定可能状態から抜けます。

7. 機能と動作

7-1. 外部制御入力信号、オープンコレクタ出力信号

本器は各種入力信号により外部制御が可能です。



7-1-1. 外部制御入力信号

COM.1(端子番号8)とショートする事により機能します。

端子番号	名 称	動 作
9	ZERO	荷重表示部の表示値が、最大表示値に対し10 %以内の時、この操作にてゼロリセット機能が働き、表示を強制的に「0」にします(6-3-1項のキー操作と同じ働きをします)。詳細な動作については、7-8項を参照下さい。
10	HOLD	本信号入力中は表示・オープンコレクタ出力・アナログ出力のうち、ファンクションF-10で選択した対象がホールドされます。詳細な動作については7-7項を参照下さい。
11	PEAK /TRACK	トラック値とピークホールド値の切換 オープン：トラック値 ショート：ピークホールド
12	RESET	ピークホールド中、ショートにてリセット状態
8	COM.1	入力信号(端子番号9～12)の共通です。



入力信号は、約100 ms以上ショートされた後、動作が実行されます。

HOLD信号入力中に、ZERO信号(又は前ページの  +  キー)が入力されると、HOLD信号の解除と同時にZEROの動作が実行されます。

電源OFFの状態ではHOLD信号を入力し、電源をONすると荷重表示部に「HOLD」と表示します。HOLD信号の解除と同時に荷重が表示されます。

COM.1(端子番号8)とCOM.2(端子番号13)は絶縁されています。

7-1-2. オープンコレクタ出力信号

端子番号	名 称	動 作
14	S1	コンパレータS1用オープンコレクタ出力です。
15	S2	コンパレータS2用オープンコレクタ出力です。
13	COM.2	オープンコレクタ出力(端子番号14,15)の共通です。




COM.1(端子番号8)とCOM.2(端子番号13)は絶縁されています。


本器のコンパレータは表示に同期して比較動作を実施しています。

7-1-3. 等価回路

(1) 外部制御入力部

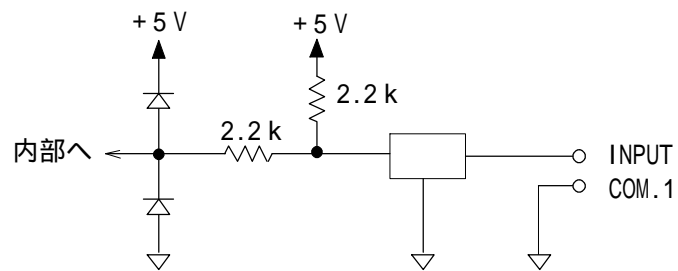


(2) オープンコレクタ出力部

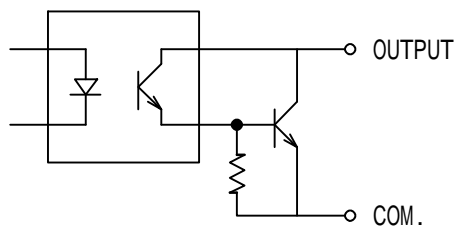

$V_{CE} = \text{DC}30 \text{ V}$ 、 $I_C = 30 \text{ mA MAX}$

7-2. コンパレータ

本器は、S1、S2の2つの設定値によるコンパレータを備えています。




本器のコンパレータは表示に同期して比較動作を実施しています。






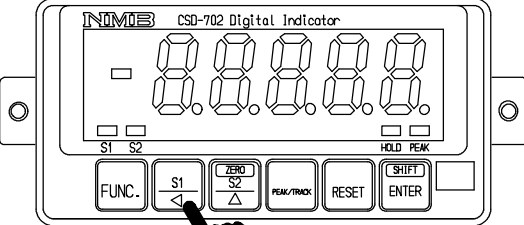

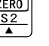

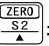
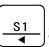



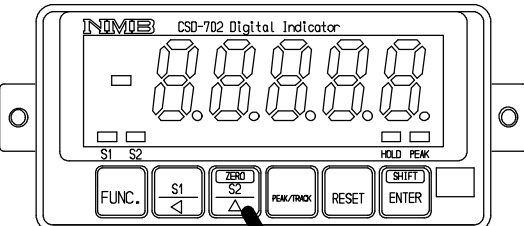



7-2-1. コンパレータ S1、S2のON/OFF

本器のコンパレータS1、S2各々について、動作のON、OFFの選択が出来ます。これらの選択は、ファンクションで行います(関連ファンクションF-30)。デフォルトは、S1、S2共ONを選択してあります。

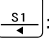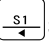7-2-2. 設定値の変更



注意 コンパレータの設定値を誤って設定したり、誤った手順で設定しますと、正しいコンパレート結果が得られず周辺機器が誤動作し、破損する可能性があります。

手 順	
1	<div><p>S1設定値の変更</p><p>計測モードにおいて  キーを押すと、前パルの荷重表示部10⁰桁、及び判定表示部S1が点滅し、S1設定変更可能になります。</p><p> キーを押すごとに点滅している桁が10⁰桁 10¹桁 10²桁 10³桁 10⁴桁 極性(POL) 10⁰桁と移ります。</p><p>変更したい桁を点滅させてから  キーを用いて設定値を変更します。</p><div> 設定値の変更が可能な状態で約20秒間何もキー操作せずに放置すると自動的に計測モードに戻ります。</div><p>変更が完了したら  キーを押します。 設定値を有効にして、計測モードに戻ります。</p></div> <div>  : 設定値の桁上げキー  : 設定値のインクリメントキー  : 設定値の初期化キー (設定値を0にする)</div>
2	<div><p>S2設定値の変更</p><p>計測モードにおいて  キーを押すと、前パルの荷重表示部10⁰桁、及び判定表示部S2が点滅し、S2設定変更可能になります。</p><p> キーを押すごとに点滅している桁が10⁰桁 10¹桁 10²桁 10³桁 10⁴桁 極性(POL) 10⁰桁と移ります。</p><p>変更したい桁を点滅させてから  キーを用いて設定値を変更します。</p><div> 設定値の変更が可能な状態で約20秒間何もキー操作せずに放置すると自動的に計測モードに戻ります。</div><p>変更が完了したら  キーを押します。 設定値を有効にして、計測モードに戻ります。</p></div> <div>  : 設定値の桁上げキー  : 設定値のインクリメントキー  : 設定値の初期化キー (設定値を0にする)</div>

7-2-3. コンパレータS1、S2の動作

本器コンパレータS1、S2は各々について、「設定値以上でオープンコレクタON」「設定値以下でオープンコレクタON」のいずれかの動作を選択します。これらの選択はファンクションモードで行います(関連ファンクションF-32)。デフォルトはS1、S2共「設定値以上でオープンコレクタON」を選択してあります。



注意

コンパレータの動作選択によって、各オープンコレクタ出力のON/OFF条件が異なります。誤った動作を選択しますと、オープンコレクタ出力ON/OFF条件が不適切となり、周辺機器の誤動作等により、思わぬ事故の原因となりますのでご注意ください。




荷重表示が「0L」「-0L」の時、コンパレータの比較に用いる「表示値」はそれぞれ「+ (無限大)」「- (無限大)」として扱います。

判定表示部及びオープンコレクタ出力の動作を、S1を例に以下に示します。S2も同様の動作となります。


(1) 「設定値以上でオープンコレクタON」動作を選択した場合

S1判定表示、S1オープンコレクタ出力 (S1設定値) (表示値)のときON

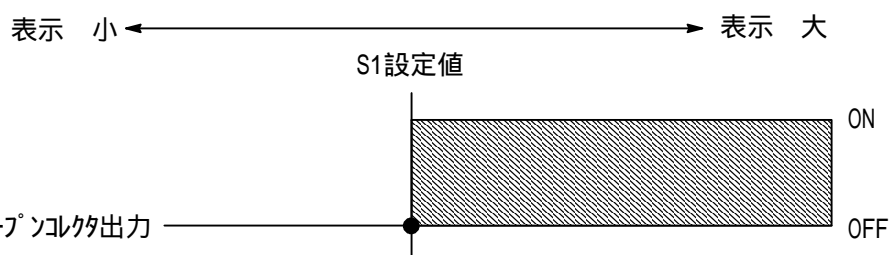

(2) 「設定値以下でオープンコレクタON」動作を選択した場合

S1判定表示、S1オープンコレクタ出力 (S1設定値) (表示値)のときON

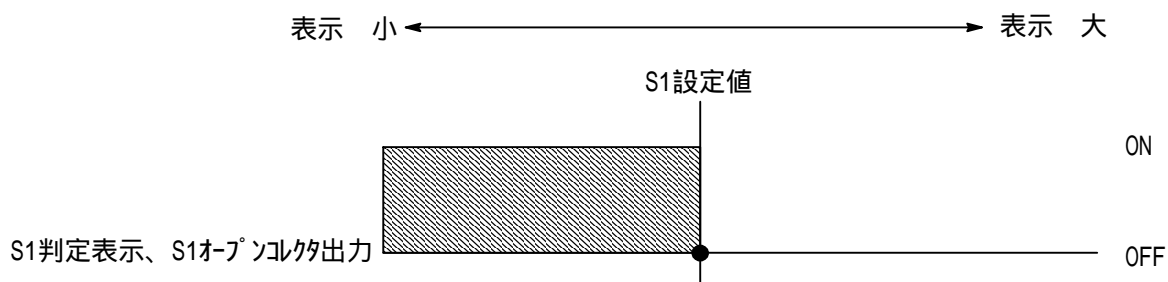

7-2-4. コンパレータS1、S2の比較対象

本器のコンパレータS1、S2,各々について、比較対象を「表示連動」「TRACK」の2つから選択出来ます。
これらの選択は、ファンクションモードで行ないます(関連ファンクションFUNC-31)。
デフォルトはS1、S2共「TRACK」を選択してあります。


注意 コンパレータの比較対象選択によって、各オープンコレクタ出力のON/OFF条件が異なります。誤った動作を選択しますと、オープンコレクタ出力ON/OFF条件が不適切となり、周辺機器の誤動作等により、思わぬ事故の原因となりますので、ご注意ください。

比較対象別の判定表示部及びオープンコレクタ出力の動作を、S1にて「設定値以上でオープンコレクタON」動作を選択した場合を例に以下に示します。S2も同様の動作となります。

(1) 「表示連動」を選択した場合

S1判定表示、S1オープンコレクタ出力 (S1設定値) (表示荷重)のときON


表示荷重 小 ← → 表示荷重 大

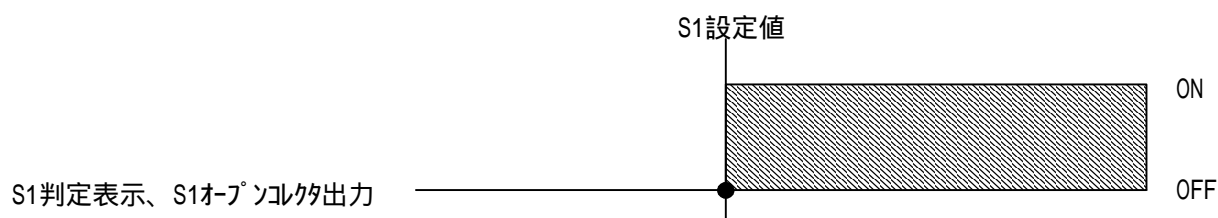

(2) 「TRACK」を選択した場合

S1判定表示、S1オープンコレクタ出力 (S1設定値) (TRACK)のときON

TRACK 小 ← → TRACK 大

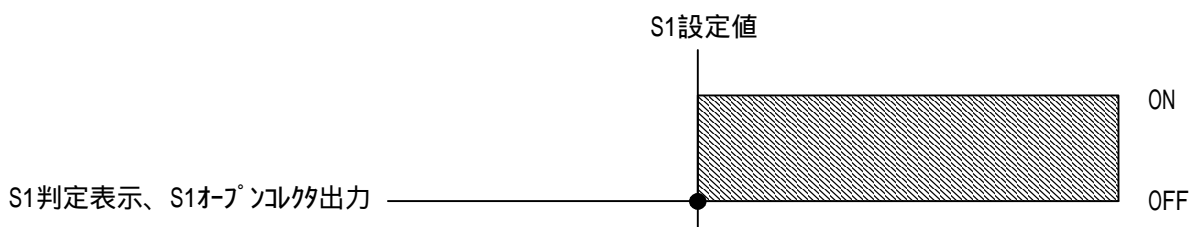

7-2-5. コンパレータのヒステリシス

本器のコンパレータS1、S2は出力レールのチャタリング防止の為にヒステリシスを設定できます。

ヒステリシスはデータ幅での設定、時間幅での設定を組み合わせで使用できます。また、ヒステリシスの有効方向を「ワデイルイ」、「ワデイレイ」のいずれかから選択出来ます。これらの選択はファンクションモードで行います（関連ファンクションF-34、F-35、F-36）。デフォルトはヒステリシス「OFF」を設定してあります。




注意


コンパレータヒステリシスの設定によって、各オープンコレクタ出力のON/OFF条件が異なります。誤ったモードを選択しますとオープンコレクタ出力のON/OFF条件が不適切となり、周辺機器の誤動作等により思わぬ事故の原因となりますのでご注意ください。

コンパレータのヒステリシスを設定した時の判定表示部、及びオープンコレクタ出力の動作をS1を例に以下に示します。S2も同様の動作となります。


- (1) S1で「設定値以上でオープンコレクタON」動作を選択し、ヒステリシスの有効方向を「ワデイルイ」とした場合

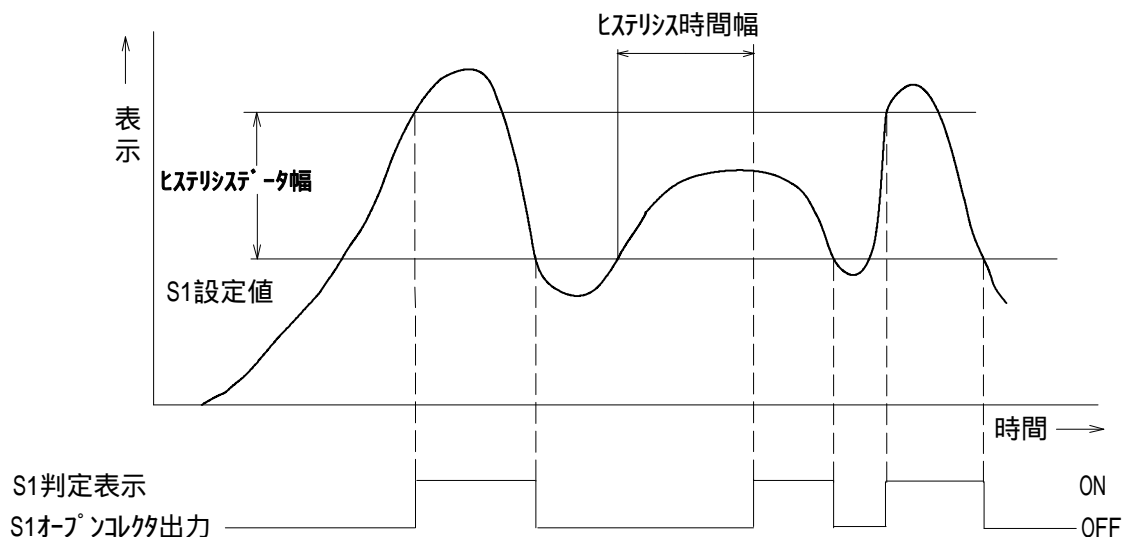


- (2) S1で「設定値以上でオープンコレクタON」動作を選択し、ヒステリシスの有効方向を「ワデイレイ」とした場合

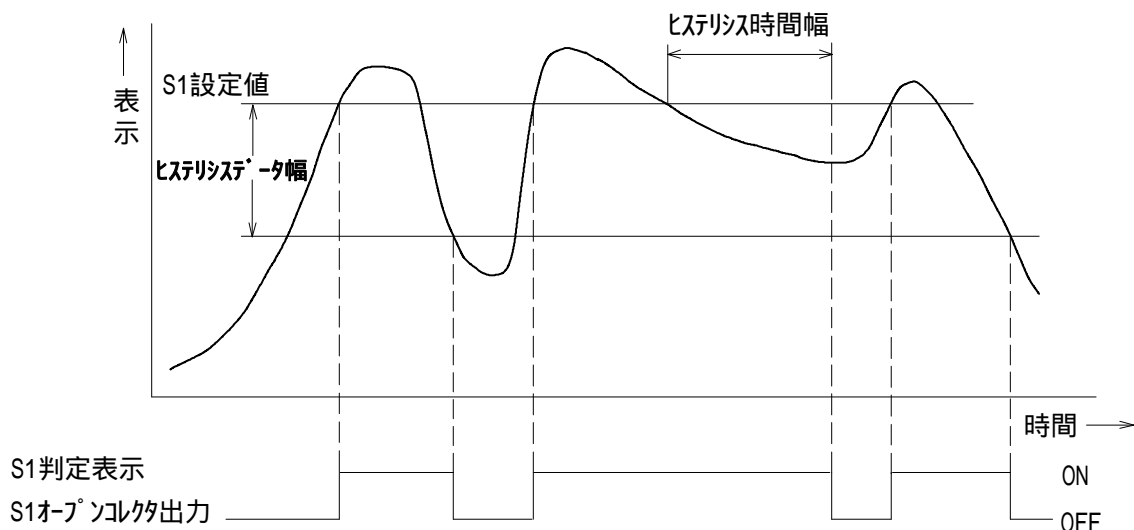

(3) S1で「設定値以下でオープンコネクタON」動作を選択し、ヒステリシスの有効方向を「ワデイルイ」とした場合

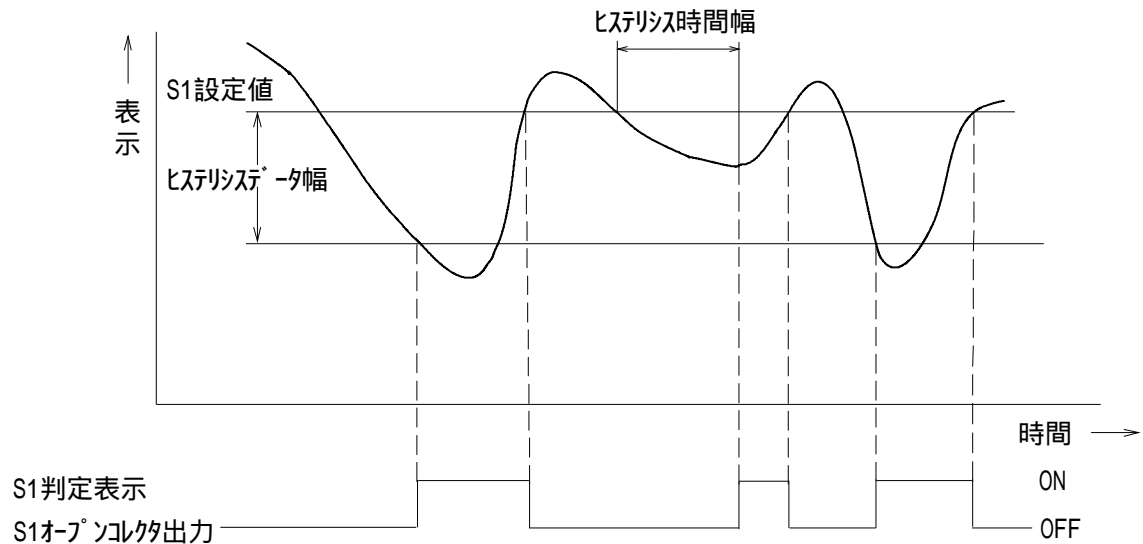

(4) S1で「設定値以下でオープンコネクタON」動作を選択し、ヒステリシスの有効方向を「ワデイルイ」とした場合

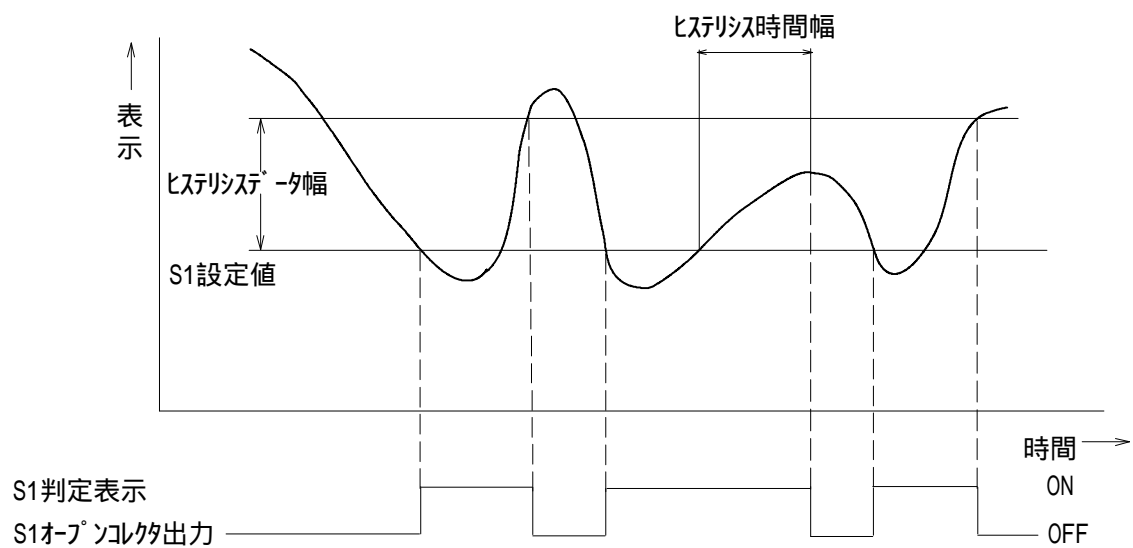

7-3. フィルタの使い方

本器は、デジタリに変換したデータを演算処理により安定させるデジタリフィルタがあります。



注意

フィルタの設定が適切でない場合、正しい計測が行われず思わぬ事故の原因となる場合がありますので、ご注意ください。

7-3-1. デジタリフィルタ

本器のデジタリフィルタは、「00000」から「00004」までの設定が可能です。

設定した値によりデジタリフィルタの平均化回数が決まります(関連ファンクションF-04)

デフォルトは、「00003」を設定してあります。

設定と平均化回数の関係は次式の様になります。

$$(\text{平均化回数}) = 2^n \quad n: \text{設定値}$$

例えば 設定が「00004」の時、平均化回数は次の様になります。

$$\begin{aligned} (\text{平均化回数}) &= 2^4 \\ &= 16(\text{回}) \end{aligned}$$

平均化回数による特性の傾向は、下表の様になります。

平均化回数	少ない		多い
対ノイズ性	鋭敏	⇔	安定
応答速度	速い	⇔	遅い

7-4. 安定化フィルタについて

本器には荷重表示の変化幅が一定以内でかつその状態が、一定時間以上続いた時、デジタルフィルタを強くかける機能として安定化フィルタがあります。

7-4-1. 安定化フィルタとは

安定化フィルタは、荷重表示の変化幅が、ファンクションF-17で設定した値以内でかつ、その状態がファンクションF-16で設定した時間以上続いた場合、ファンクションF-15で設定した安定化フィルタ用デジタルフィルタが有効になります。つまり、一定以上に荷重表示が安定している場合のみデジタルフィルタをかけ、荷重表示をより安定させます。

7-4-2. 安定化フィルタに関する設定

- ファンクションF-17で安定化フィルタを行うデータを設定します。設定値「n」あたりの安定化フィルタ幅は表示換算で下記の式で求められます。

$$[\text{安定化フィルタデータ幅}] = [\text{F-17の設定値}] \times [\text{表示インクリメント値}]$$

例えばファンクションF-17の設定が「00010」、表示インクリメント値が「D=5」の時

$$\begin{aligned} [\text{安定化フィルタデータ幅}] &= 10 \times 5 \\ &= 50 \end{aligned}$$

となります。

- ファンクションF-16で、安定化フィルタの為のデータ幅監視時間を設定します。
- ファンクションF-15で、安定化フィルタ用デジタルフィルタを設定します。
- 設定値「m」あたりの安定化フィルタ用デジタルフィルタの平均化回数は下記の式で求められます。

$$[\text{安定化フィルタ平均化回数}] = 2^m$$

例えばファンクションF-15の設定が「00002」の場合

$$\begin{aligned} [\text{安定化フィルタ回数}] &= 2^2 \\ &= 4(\text{回}) \end{aligned}$$

となります。

- またファンクションF-04にてデジタルフィルタが設定されている場合、平均化回数は[安定化フィルタ平均回数]とファンクションF-04による[平均化回数](7-3項参照)となります。


すなわち

$$[\text{平均化回数}] = [\text{F-04による平均化回数}] \times [\text{安定化フィルタ平均化回数}]$$

例えばファンクションF-04の設定が「00004」、ファンクションF-15の設定が「00002」の場合


$$\begin{aligned} [\text{平均化回数}] &= 2^4 \times 2^2 \\ &= 16 \times 4 \\ &= 64(\text{回}) \end{aligned}$$


となります。

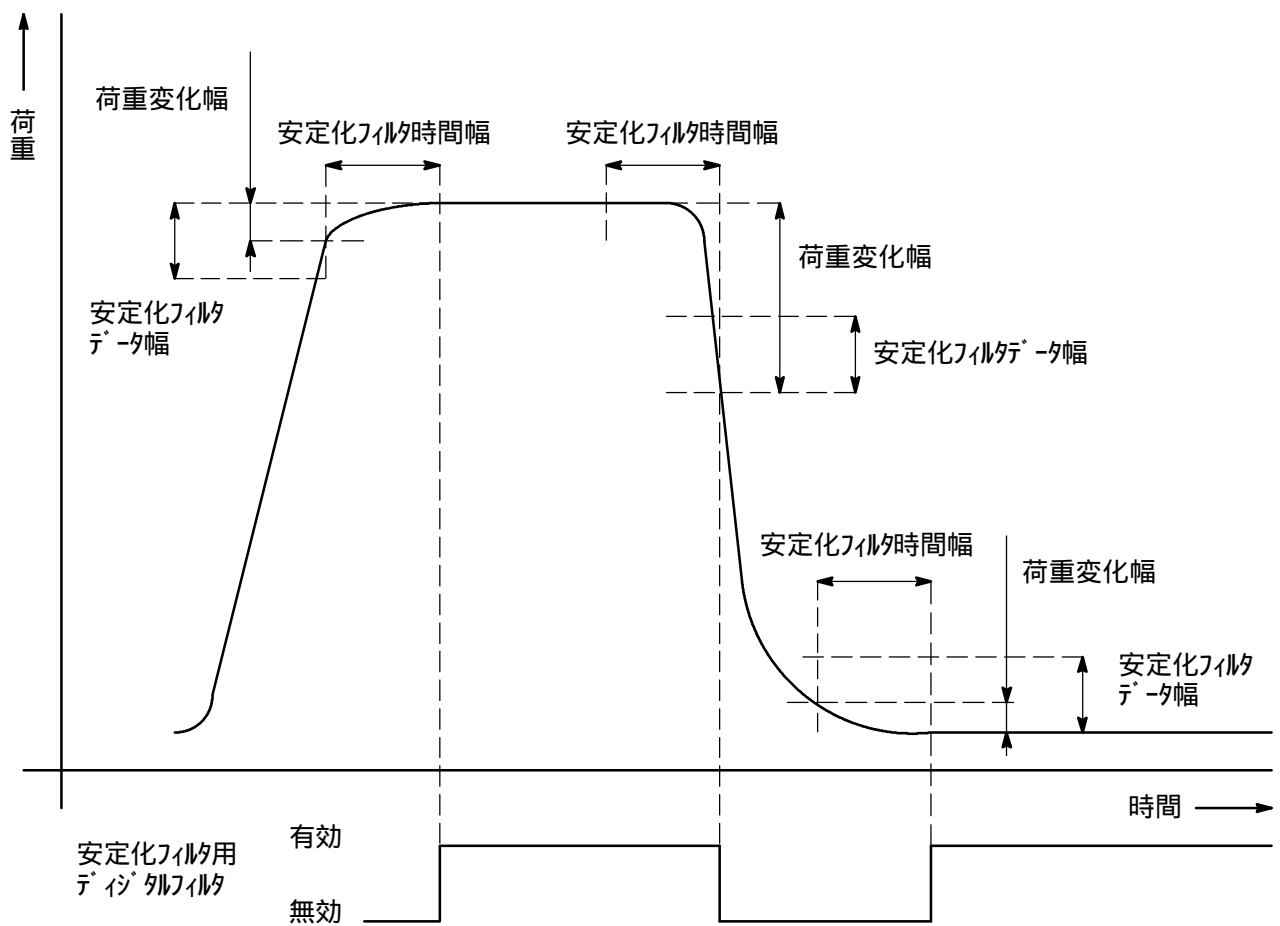

7-5. ピークホールドの使い方

本器はピークホールド機能があります。
荷重の最大値をホールドします。

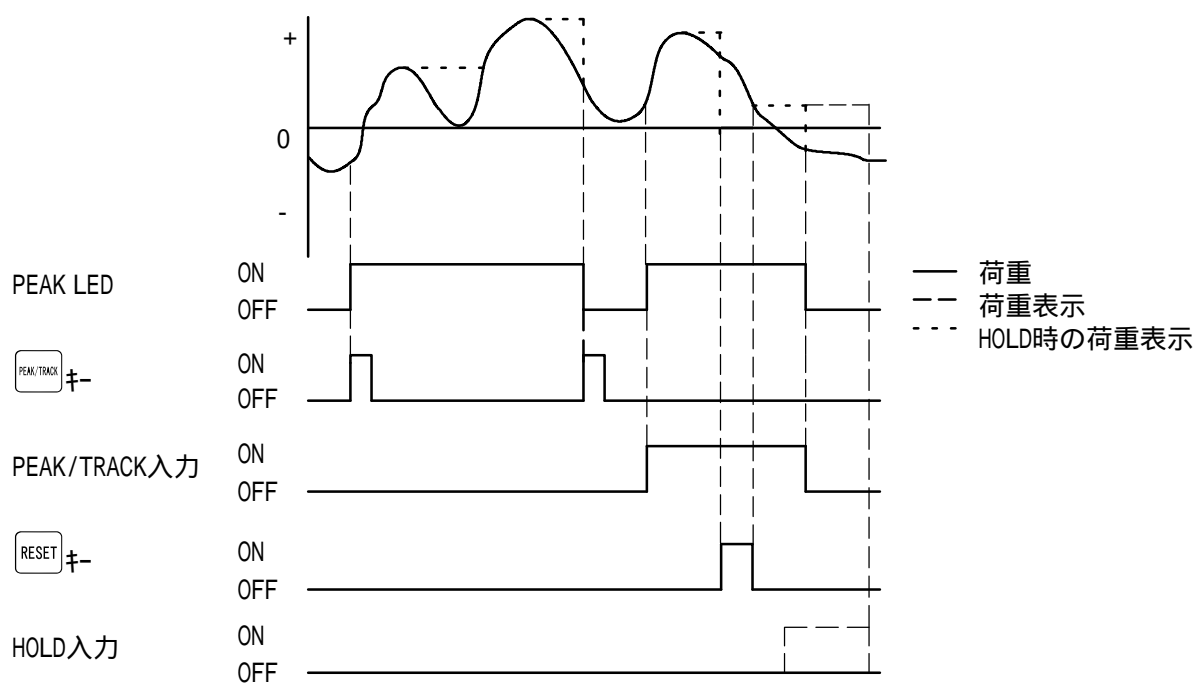

PEAK/TRACK入力ショートの際は  キーをONしても、ピークホールド状態は変化しません。

7-6. 表示に関する各種機能

7-6-1. 表示回数の選択

本器は表示回数を「4 回/s」、「20 回/s」から選択できます。
この選択はファンクションモードで行います。(関連ファンクションF-03)
デフォルトは「4 回/s」を選択してあります。



本器のコンパレータは表示に同期して比較動作を実施しています。
又、アナログ出力の変換も表示に同期しています。
よって、コンパレータ変換回数、アナログ出力の変換回数を変更する場合はファンクションF-03にて表示回数の変更を実施して下さい。

7-6-2. 小数点表示位置の選択

本器は「荷重表示部」に小数点を表示させることが出来ます。表示の選択はファンクションモードで行います(関連ファンクションF-01)。デフォルトは「小数点表示なし」を選択してあります。

7-6-3. 荷重表示範囲について

本器の荷重表示範囲は校正時に設定する最大表示値の - 10 %から110 %に定められています。
この範囲を下回ると「- OL」、上回ると「OL」表示となります。
例えば最大表示値が1 000の場合、荷重表示範囲は - 100 ~ 1 100となります。
- 100未満では「- OL」、1 100を超えると「OL」表示になります。

7-7. HOLD対象の選択

本器はHOLD機能の対象を「荷重表示」、「コンパレータS1、S2オープンコレクタ出力、LED表示」、「アナログ出力」から組合せて選択できます。
この選択はファンクションモードで行います(関連ファンクションF-10)。
デフォルトは「全て選択」です。F-10の設定割付は以下の通りです。




10⁰桁：荷重表示

10¹桁：コンパレータS1，S2オープンコレクタ出力、LED表示

10²桁：アナログ出力



設定「0」でHOLD対象外、「1」でHOLD対象となります。



HOLD対象「荷重表示」を選択した場合、キー、キー、キーは無効となります。

7-8. ゼロリセット

本器はゼロリセット機能を備えています。

荷重表示部の表示値が最大表示値(5項参照)に対し、10 %以内の時 キーを押しながら キーを押した場合、ゼロリセット機能が働き表示を強制的に「0」にします。
但しそれまでにゼロリセット及びゼロトラッキングにて合計 ± 10 %のゼロ補正を実施している場合は、ゼロリセットを受け付けません(ER-0表示)。
また外部制御入力信号の「ZERO」でも同様の動作をします。
ゼロリセットによりゼロ補正されたデータのキャンセルはファンクションF-98にて実施できます。

7-9. キー機能ロック


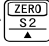
本器はキー機能ロックを備えています。


ファンクションF-06で各桁の設定 = 0でキー機能ロックOFF、設定 = 1でキー機能ロックONとなります。デフォルトは全てキー機能ロックOFFです。尚、ロック対象となるキー機能と設定桁との対応は下記の通りです。



10⁰ 桁：割付けなし

10¹ 桁：ピークホールド機能ON/OFF (), ピーク値リセット ()

10² 桁：S1設定値変更モード呼出 (), S2設定値変更モード呼出 ()

10³ 桁：ゼロリセット実施 ( キーを押しながら  キーを押す)

10⁴ 桁：ファンクションモード呼出 ()

尚、ファンクションモード呼出をロックした場合、 キーを約1秒以上押したまま  キーを2秒以上押すと、1回だけファンクションモードに入ります。

7-10. アナログ出力の使い方



注意

外部HOLD信号をショートしたまま、本器電源をONした場合アナログ出力が以下になります。

F-10にてアナログ出力をホールド対象としている場合、アナログ出力は最小値を出力します。



本器のアナログ出力は「電圧出力」です。


本器のアナログ出力は表示に同期して出力の書き換えを実施しています。

本器のアナログ出力の分解能は電圧出力0 ~ 2 Vに対し約1/10 000です。

アナログ出力は電源投入時、出力変動要素を持っています。安定してお使いいただくためには電源投入後1時間程度してからお使い下さい。

7-10-1. アナログ出力のスケーリング

標準仕様のアナログ出力は0～2 000にて最小値～最大値に設定してあります。
F-21及びF-22を変更する事により、これを任意の値にすることが出来ます。

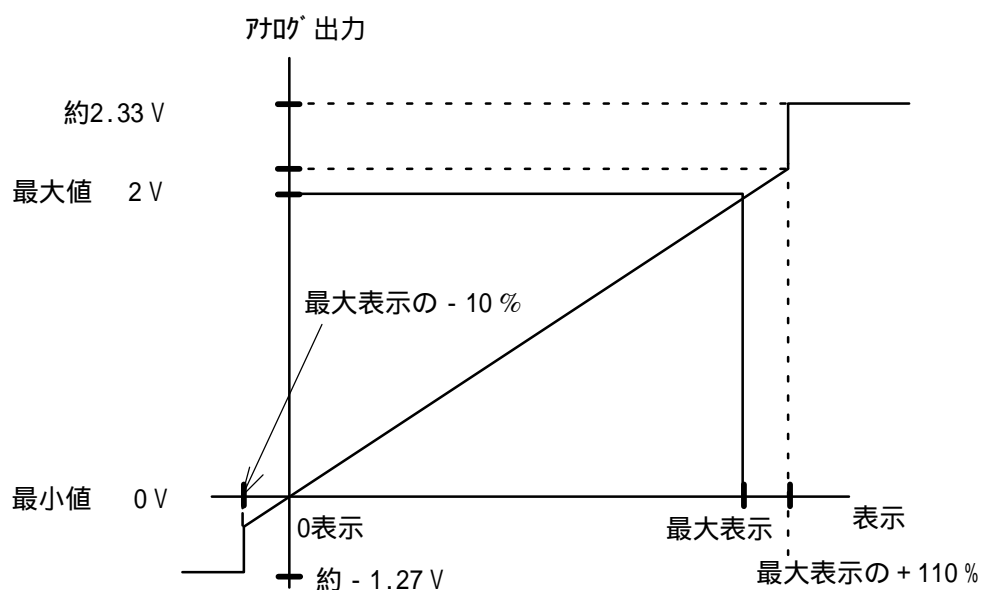

F-21は最小値を出力する時の表示を設定します。


F-22は最大値を出力する時の表示を設定します。

例) F-21：設定を1 000

F-22：設定を5 000

表示5 000の時、最大値を出力します。

表示1 000の時、最小値を出力します。

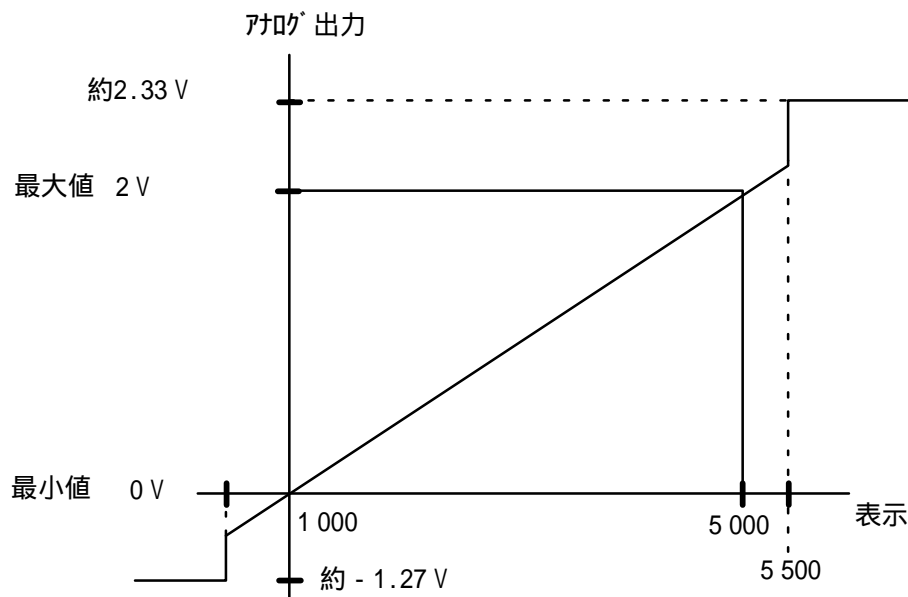

注意

F-22の設定は5項で設定した最大表示値を越えないようにして下さい。






F-21には、F-22で設定する値よりも小さな値を設定して下さい。
これを怠りますと、正しい出力が得られません。






7-10-2. アログ 出力の微調整1

ここで説明する微調整は、実際に荷重をかけずに「最小値」「最大値」を各々合わせるものです。
実際に荷重をかけながらの微調整は7-10-3項を参照下さい。




微調整途中で微調整を中断したい場合 **RESET** キーを押して下さい。
最小値データ、最大値データは微調整に入る前のまま保ち、計測モードに戻ります。
微調整は電源投入後1時間程度してから実施して下さい。
より安定した状態で微調整を実施することが出来ます。

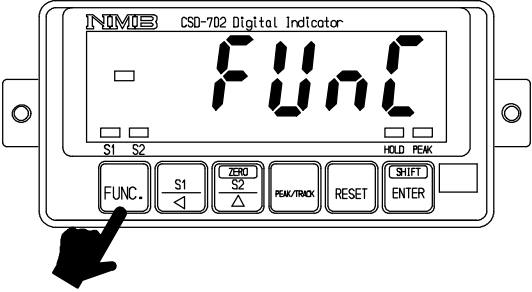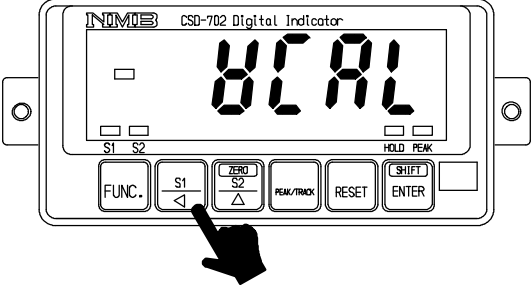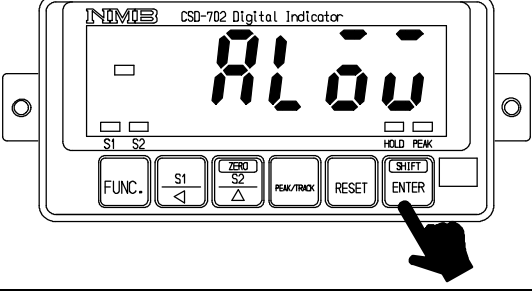	手 順	
1	<div><div>FUNC.</div>キーを約1秒押します。 荷重表示部の表示が「FUNC」となります。</div>	
2	<div><div>S1</div>キーを9回押します。 荷重表示部の表示が「FUNC」「CCAL」「ACAL」「LCAL」「ZERO」「SPAN」「TARE」「CHEK」「MONT」「VCAL」となります。</div>	
3	<div><div>SHIFT ENTER</div>キーを押します。 表示部は「ALOW」となります。</div>	

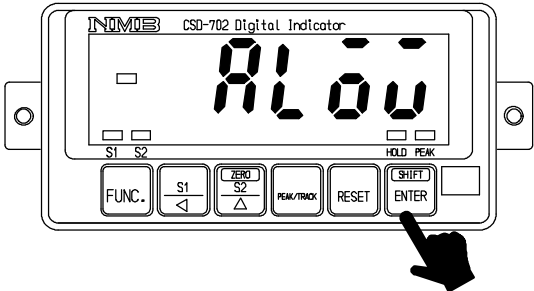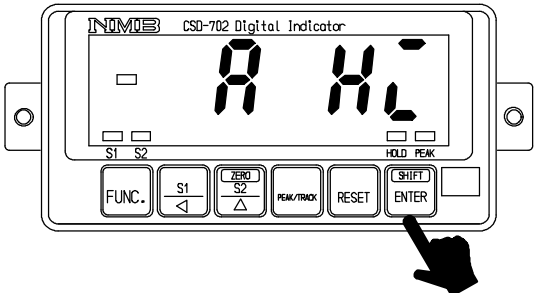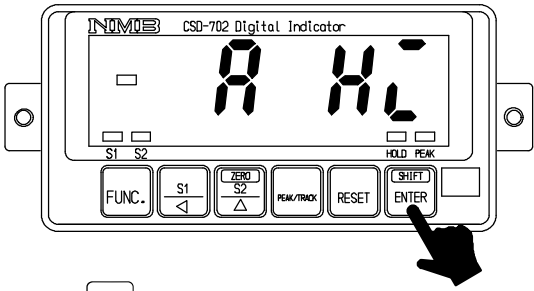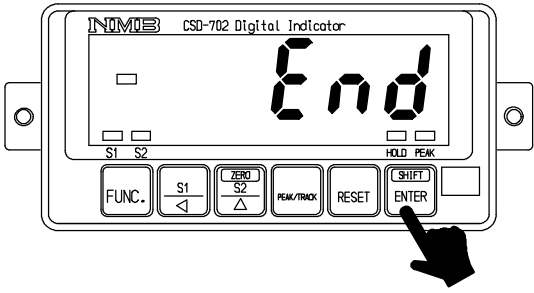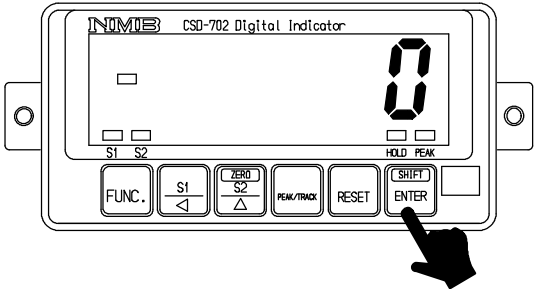
	手 順					
4	<div><div><div>SHIFT ENTER</div><div>キーを押します。</div></div><div>表示部は「ALOW」点滅表示となります。 この時、アワグ出力最小値にあたるアワグ出力が出力されます。 右図キーを用いて出力が最小になる様に調整して下さい。</div><div><table><tr><td></td><td>電圧出力</td></tr><tr><td>最小値</td><td>0 V</td></tr></table></div><div><div><div>💡</div><div>キーの連続押しにて、連続して増減させることが出来ます。</div></div></div></div> <div><div></div><div><div><div>S1</div><div>キー</div><div>: アワグ 出力を減らす</div></div><div><div>ZERO S2</div><div>キー</div><div>: アワグ 出力を増やす</div></div></div></div>		電圧出力	最小値	0 V	
	電圧出力					
最小値	0 V					
5	<div><div><div>SHIFT ENTER</div><div>キーを押します。</div></div><div>表示部は「A_HI」点灯表示となります。</div></div> <div><div></div></div>					
6	<div><div><div>SHIFT ENTER</div><div>キーを押します。</div></div><div>表示部は「A_HI」点滅表示となります。 この時、アワグ出力最大値にあたるアワグ出力が出力されます。 右図キーを用いて出力が最大になる様に調整して下さい。</div><div><table><tr><td></td><td>電圧出力</td></tr><tr><td>最大値</td><td>2 V</td></tr></table></div><div><div><div>💡</div><div>キーの連続押しにて、連続して増減させることが出来ます。</div></div></div></div> <div><div></div><div><div><div>S1</div><div>キー</div><div>: アワグ 出力を減らす</div></div><div><div>ZERO S2</div><div>キー</div><div>: アワグ 出力を増やす</div></div></div></div>		電圧出力	最大値	2 V	
	電圧出力					
最大値	2 V					
7	<div><div><div>SHIFT ENTER</div><div>キーを押します。</div></div><div>表示部は「END」となります。</div><div>再度、<div><div>SHIFT ENTER</div></div>キーを押すと、VCALE-D から抜けて計測モードに戻り、現在の荷重が表示されます。 この時、アワグ出力の最小/最大出力の微調整結果が更新されます。</div><div><div></div><div><div></div></div></div></div>					

7-10-3. アログ 出力の微調整2

ここで説明する微調整は、実際に荷重をかけながら行う物です。




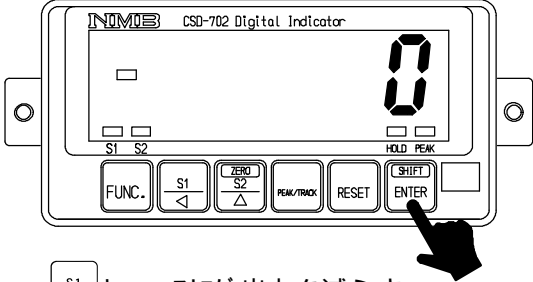
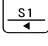
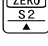

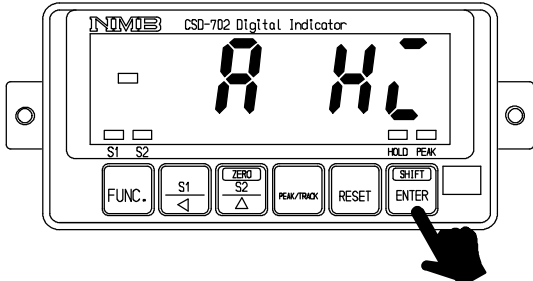



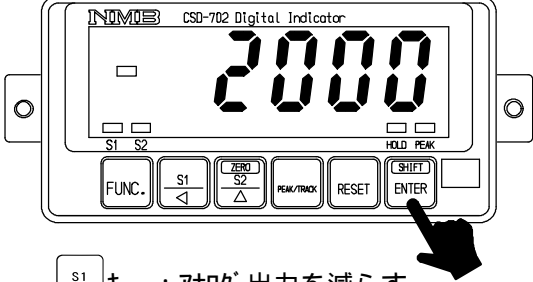
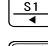
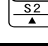




注意

本微調整を実施する前に、7-10-1項に従い必ずアログ 出力のスケリング を実施して下さい。これを怠りますと、微調整にて出力のズレを調整しきれない場合があります。



微調整途中で微調整を中断したい場合は **RESET** キーを押してください。
ゼロデータ、スパンデータは微調整に入る前のまま保ち、計測モードに戻ります。
微調整は電源投入後1時間程度してから実施して下さい。
より安定した状態で微調整を実施することが出来ます。

	手 順	
1	<div>キーを約1秒押します。 荷重表示部の表示が「FUNC」となり、</div>	
2	<div>キーを10回押します。 荷重表示部の表示が「FUNC」「CCAL」「ACAL」「LCAL」「ZERO」「SPAN」「TARE」「CHEK」「MONT」「VCAL」「VADJ」となります。</div>	
3	<div>キーを押します。 表示は、「ALOW」となります。 この時、アログ 出力最小値出力時の荷重にします。</div>	

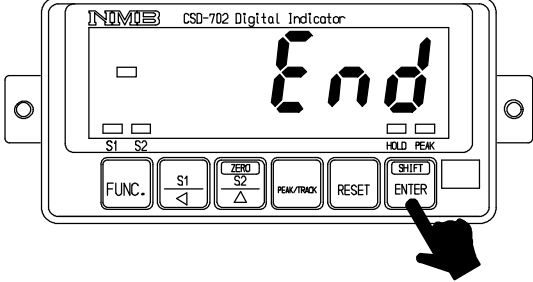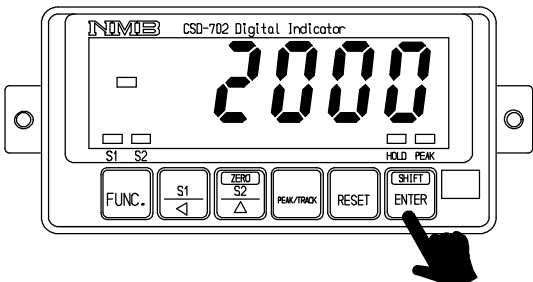	手 順	
4	<p> キーを押します。 表示部には現在の荷重値が点滅表示されます。 この時、右図を用いて荷重に対するアダグ出力のズレを調整して下さい。</p> <div data-bbox="236 320 834 421">  キーの連続押しにて、連続して増減させることが出来ます。 </div>	 <p> キー : アダグ 出力を減らす  キー : アダグ 出力を増やす</p>
5	<p>アダグ 出力最大値の微調整  キーを押します。 表示は、「A HI」となります。 この時、アダグ 出力最大値出力時の荷重にします。</p>	
6	<p> キーを押します。 表示部には現在の荷重値が点滅表示されます。 この時、右図を用いて荷重に対するアダグ 出力のズレを調整して下さい。</p> <div data-bbox="236 1081 834 1182">  キーの連続押しにて、連続して増減させることが出来ます。 </div>	 <p> キー : アダグ 出力を減らす  キー : アダグ 出力を増やす</p>
7	<p> キーを押します。 表示部は「END」となります。 再度、 キーを押すと、VADJE-ト から抜けて計測モードに戻り、現在の荷重が表示されます。 この時、アダグ 出力の最小/最大出力の微調整結果が更新されます。</p>	 

7-10-4. アナログ出力対象の選択

本器は アナログ出力の対象を「TRACK」「表示連動」から選択できます。
この選択は、ファンクションモードで行います（関連ファンクションF-20）。

7-11. 設定データ等の記録場所

本器では、各データを以下の通りRAMとEEPROMに記録しています。
EEPROMは不揮発性なので、半永久的に保存されます。
又、RAMはバックアップされておりませんので、電源OFFにてRAMデータは消滅します。

① EEPROMに記録されているデータ

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ・ FUNCデータ | F-99実施にてデータ初期化可 |
| ・ 校正データ | 再校正にて書換可 |
| ・ アナログ出力微調整データ | 再微調整にて書換可 |
| ・ ZEROデータ | F-98実施にてデータクリア可 |
| ・ コンパレータS1、S2各設定値 | 各設定値の変更にてクリア可 |



ZEROデータの記録場所は ファンクションF-71の設定にて、「RAM」、「EEPROM」のいずれかに切換えられます。

7-12. 校正の禁止

本器は、むやみに校正が行えない様 校正の禁止を設定出来ます。
この設定はファンクションモードで行います（関連ファンクションF-97）。デフォルトは、「校正可能」を選択してあります。禁止の対象となるのは5項に示す各校正と、7-10-2項、7-10-3項に示すアナログ出力の微調整です。
校正の禁止を設定した状態で校正を実施しようとするすると「ER-6」を表示します。

7-13. チェックモード

チェックモードでは以下のような確認が行えます。

- ・ROMバージョンの確認
- ・外部制御入力の確認
- ・オプソニク出力の確認
- ・アナログ出力の確認



チェックモードでは、**RESET** キーを押すことにより途中から計測モードへ戻ることが出来ます。


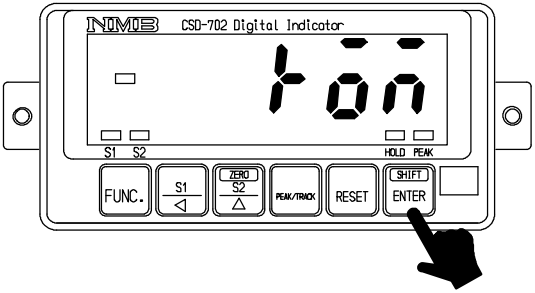
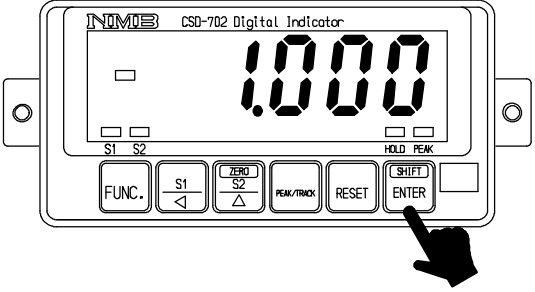
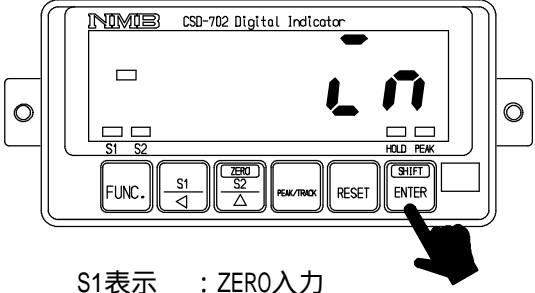
7-13-1. チェックモードの操作手順




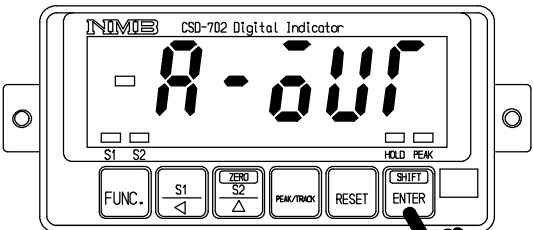
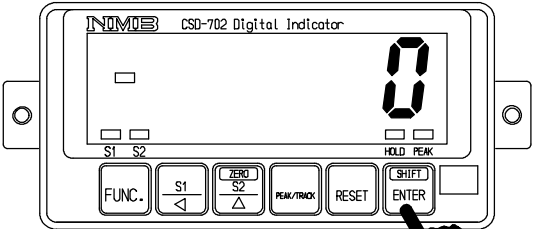


荷重表示部の表示が「FUNC」の状態から **S1** キーを押すと押す度に、表示が下記矢印の様に变化します。又、**ZERO S2** キーを押すと押す度に、表示が下記矢印と反対に变化します。

「FUNC」 「CCAL」 「ACAL」 「LCAL」 「ZERO」 「SPAN」
「TARE」 「CHEK」 「MONT」 「VCAL」 「VADJ」 「FUNC」
「CCAL」 (以下繰り返す)

	手 順	
1	FUNC. キーを約1秒押します。 荷重表示部の表示が「FUNC」となります。	
2	S1 キーを7回押します。 荷重表示部の表示が「FUNC」 「CCAL」 「ACAL」 「LCAL」 「ZERO」 「SPAN」 「TARE」 「CHEK」となります。	

	手 順	
3	<p>・ ROMバージョンの確認</p> <p>[SHIFT/ENTER] キーを押します。 チェックモードに入り荷重表示部の表示が「ROM」となります。</p> <p>再度 [SHIFT/ENTER] キーを押すと、荷重表示部にROMのバージョンが表示されます。</p> <div data-bbox="116 405 711 562" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> チェックモードでは荷重表示部の表示が以下のどれかであれば、[S1] キー操作により表示を切り換える事が出来ます。</p> <p>「ROM」</p> <p>「IN」</p> <p>「S-OUT」</p> <p>「A-OUT」</p> <p>「END」</p> <p>「ROM」</p> <p>[S1] キー :</p> </div>	 
4	<p>・ 外部制御入力の確認</p> <p>[SHIFT/ENTER] キーを押します。 荷重表示部の表示が「IN」となります。</p> <p>再度 [SHIFT/ENTER] キーを押すと荷重表示部は「IN」点滅表示に変わります。 この時、外部制御入力信号のON/OFF状態が状態表示LEDで確認できます。</p>	 <div data-bbox="847 1290 1182 1417" style="margin-top: 10px;"> <p>S1表示 : ZERO入力</p> <p>HOLD表示 : HOLD入力</p> <p>PEAK表示 : PEAK/TRACK入力</p> <p>S2表示 : RESET入力</p> </div>

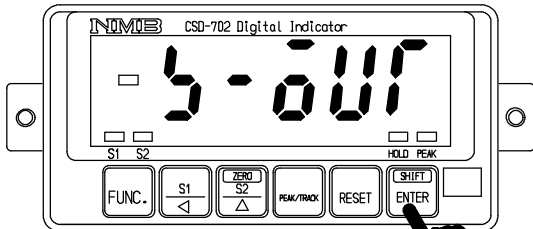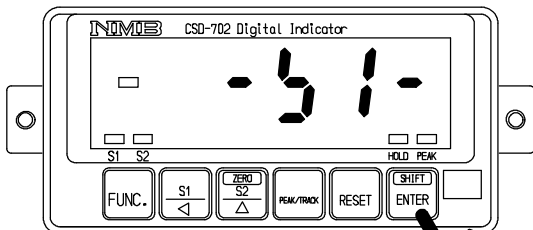	<div>手 順</div>									
5	<div><div>・ オープンコルタ出力の確認</div><div><div>SHIFT ENTER</div>キーを押します。 荷重表示部の表示が「S-OUT」となります。</div><div>再度 <div>SHIFT ENTER</div>キーを押すと、荷重表示部が「-S1-」点滅表示となります。 この時、右図$\frac{S1}{S2}$キーを操作すると各オープンコルタ出力各判定表示、荷重表示部が下記の様に切り替わります。</div><div><div>「S1」</div><div>「S2」</div></div></div>	<div><div></div><div></div><div><div>$\frac{S1}{S2}$キー</div>：各オープンコルタ出力を、左図上から下に順次ONにします。</div><div><div><div>ZERO S2</div>▲キー</div>：各オープンコルタ出力を、左図下から上に順次ONにします。</div><div>S1表示 ： S1出力</div><div>S2表示 ： S2出力</div></div>								
6	<div><div>・ アナログ出力の確認</div><div><div>SHIFT ENTER</div>キーを押します。 荷重表示部の表示が「A-OUT」となります。</div><div>再度 <div>SHIFT ENTER</div>キーを押すと、表示は「LOW」となり点滅します。 この時、アナログ出力からは下表の「LOW」に相当する値を出力します。</div><div><div>$\frac{S1}{S2}$キーを押す度に表示が下記矢印の様に変わると共にアナログ出力が下表の様に変わります。</div><div><div>「LOW」</div><div>「MID」</div><div>「HIGH」</div></div><table><tr><th>表示</th><th>電圧出力</th></tr><tr><td>LOW</td><td>0 V</td></tr><tr><td>MID</td><td>1 V</td></tr><tr><td>HIGH</td><td>2 V</td></tr></table><div><div></div>ここでの出力値は、7-10-2項、7-10-3項にて調整した値が、反映されます。</div></div></div>	表示	電圧出力	LOW	0 V	MID	1 V	HIGH	2 V	<div><div></div><div></div><div><div>$\frac{S1}{S2}$キー</div>：アナログ出力を左図上から下に順次切り換えます。</div><div><div><div>ZERO S2</div>▲キー</div>：アナログ出力を左図下から上に順次切り換えます。</div></div>
表示	電圧出力									
LOW	0 V									
MID	1 V									
HIGH	2 V									

	手 順	
7	<div data-bbox="119 163 662 331" data-label="Text"> <p> ^(SHIFT) ENTER キーを押します。 荷重表示部の表示は「END」となります。 再度 ^(SHIFT) ENTER キーを押すとチェックモードから抜けて計測モードに戻り荷重値を表示します。 </p> </div>	<div data-bbox="785 163 1319 739" data-label="Image"> <p>The image contains two diagrams of the NIMB CSD-702 Digital Indicator. The top diagram shows the device with 'End' on the display. Below the display are buttons labeled FUNC., S1, ZERO S2, PEAK/TRACK, RESET, and (SHIFT) ENTER. An arrow points to the (SHIFT) ENTER button. The bottom diagram shows the same device with '0' on the display. An arrow points to the (SHIFT) ENTER button.</p> </div>


7-14. モニターモード


モニターモードでは、現在のひずみゲージ式変換器に加わっている荷重を mV/V に換算して表示します。
例えばロードセルを使用している場合出力が不明の時、実際に荷重をかけて、本機能にて、初期荷重時と最大荷重時のロードセル出力を読みとってからその値を基に校正を行って下さい。




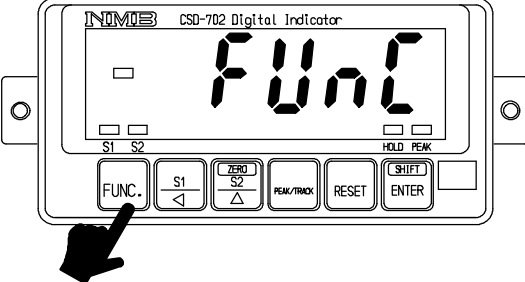
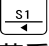
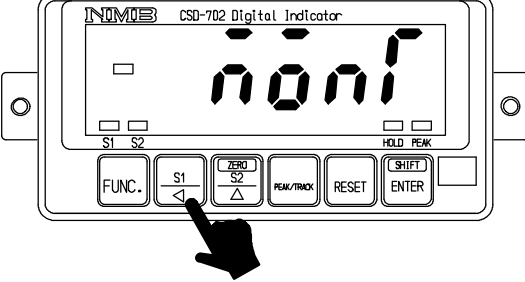

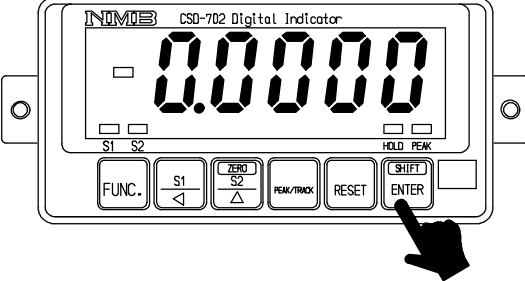
モニターモードで表示する値は参考値です。表示精度は約0.5 %です。

モニターモードでモニター出来る範囲は、おおよそ - 0.5 mV/V to 3.1 mV/V です。

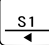荷重表示部の表示が「FUNC」の状態から  キーを押すと押す度に表示が

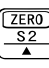下記矢印の様に变化します。又、 キーを押すと押す度に表示が下表矢印と反対方向に変化します。

「FUNC」 「CCAL」 「ACAL」 「LCAL」 「ZERO」 「SPAN」
「TARE」 「CHEK」 「MONT」 「VCAL」 「VADJ」 「FUNC」
「CCAL」・・・(以下繰返し)

	手 順	
1	 キーを約1秒押します。 荷重表示部の表示が「FUNC」となります。	
2	 キーを8回押します。 荷重表示部の表示が「FUNC」「CCAL」「ACAL」「LCAL」「ZERO」「SPAN」「TARE」「CHEK」「MONT」となります。	
3	 キーを押します。 モニターモードに入り、荷重表示部に現在の変換器入力 mV/V換算値を点滅表示します。	

	手 順	
4	<div> <div> <div>SHIFT</div> <div>ENTER</div> </div> <div> <div>キーを押します。</div> <div>荷重表示部が「END」となります。</div> </div> </div>	
5	<div> <div> <div>SHIFT</div> <div>ENTER</div> </div> <div> <div>キーを押します。</div> <div>モニターモードから抜けて荷重表示部には現在の荷重が表示されます。</div> </div> </div>	

8. ファンクションモード



注意




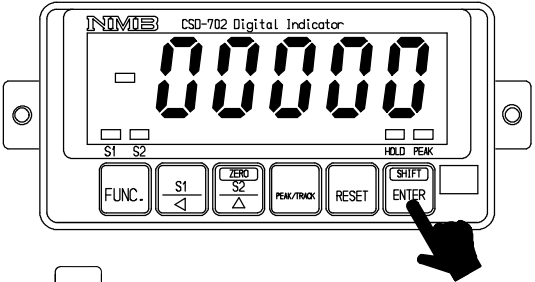
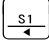






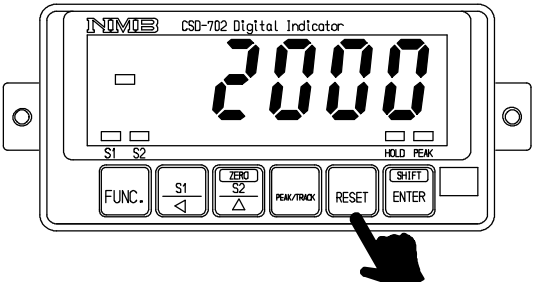
ファンクションモードに入っている最中は、本器は計測を中断しています。
よってひずみゲージ式変換器入力の変化が生じても各種出力は変化せず
周辺機器の誤動作による設備の破損の可能性があります。



表示をHOLD対象(F-10)とした状態で、HOLD信号が入力されていると、
ファンクションモードには入りません。
ファンクションモードに入る場合は必ず、HOLD入力を解除して下さい。

8-1. ファンクションモードの設定方法

	手 順	
1	<p>FUNC. キーを約1秒押します。 荷重表示部が「FUNC」となります。</p>	
2	<p>SHIFT/ENTER キーを押します。ファンクションモードに入り荷重表示部は「F-**」となり、10⁰桁が点滅します。 **は、最後に呼び出したファンクション番号が表示されます。 ファンクションモードの設定を中断し、計測モードに戻る場合は RESET キーを押します。</p>	
3	<p>設定したいファンクションNO.を右図キーを用いて選択します。 ファンクションモードの設定を中断し、計測モードに戻る場合は RESET キーを押します。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> キーの連続押しにて、連続して増加させることができます。</p> </div>	<div style="margin-top: 10px;"> <p>S1 キー : 設定値桁上げキー</p> <p>ZERO/S2 キー : 設定値インクリメントキー</p> <p>PEAK/TRACK キー : 設定値の初期化キー</p> </div>

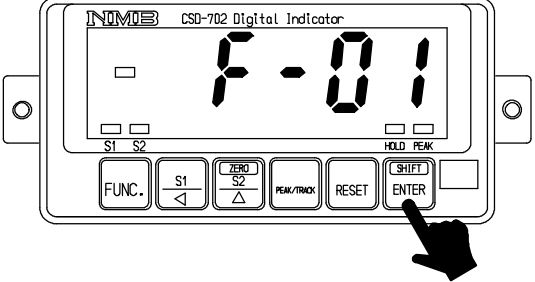	手 順	
4	<p> キーを押します。 選択したファクションの設定内容が表示され荷重表示部の 10^0 桁が点滅します。 右図キーを用いて設定を変更します。 ファクションモードの設定を中断し、計測モードに戻る場合は  キーを押します。</p> <div data-bbox="124 459 737 577">  キーの連続押しにて、連続して増加させることができます。 </div>	 <p>  キー : 設定値桁上げキー  キー : 設定値インクリメントキー  キー : 設定値の初期化キー </p>
5	<p> キーを押します。 設定した内容が登録され、荷重表示部は、登録したファクションNO. に戻り、10^0 桁が点滅します。 設定した内容を登録せずに計測モードに戻る場合は  キーを押します。 他のファクションNO. の設定を行う場合は、手順3に戻ります。</p>	
6	<p> キーを押します。 ファクションモードから抜けて計測モードに戻ります。</p>	

8-2. ファンクションテ-タの機能

- F-01 小数点表示位置の設定
初期値 = 00000 00000 = 無し
 00001 = 10^1
 00002 = 10^2
 00003 = 10^3
 00004 = 10^4

 - F-03 表示回数設定
初期値 = 00000 00000 = 4 回/s
 00001 = 20 回/s

 - F-04 デイジタルフィルタの設定
初期値 = 00003 設定範囲：= 00000 ~ 00004、 $2^{(n)}$ 回の平均
 デイジタルフィルタの平均回数を選択します。数字が大きくなればフィルタが強くなり表示に振動等の影響が出にくくなります。それに反してあまり大きくすると、わずみゲージ式変換器入力の変化に対する応答性は悪くなります。
 振動等の有るところでは、デイジタルフィルタの使用は表示の振れを取り除くのには有効です。

 - F-06 キー機能ロックの設定
初期値 = 00000 10^0 桁 : 割付けなし
 10^1 桁 : ヒールロード機能ON/OFF ()、
 ヒール値リセット ()
 10^2 桁 : S1設定値変更モード呼出 (),
 S2設定値変更モード呼出 ()
 10^3 桁 : ゼロセット実施
 (キーを押しながらキーを押す)
 10^4 桁 : ファンクションモード呼出 ()
 設定「0」でキー機能ロック解除、「1」でキー機能ロックとなります。

 尚、ファンクションモード呼出をロックした場合、キーを約1秒以上押したままキーを2秒以上押し続けると、1回だけファンクションモードに入ります。

 - F-10 HOLD対象の設定
初期値 = 00111 10^0 桁 : 荷重表示
 10^1 桁 : コンパレータS1、S2オフセット出力、LED表示
 10^2 桁 : アナログ出力
 設定「0」でHOLD対象外、「1」でHOLD対象となります。

- F-15 安定化フィルタ用ディジタルフィルタの設定
 初期値 = 00003 00000 = 安定化フィルタOFF
 設定範囲：00000 ~ 00005
 2nd 回の平均
 安定化フィルタ用ディジタルフィルタの平均回数を選択します。数字が大きくなればフィルタ
 が強く表示に振動等の影響が出にくくなります。
 F-16で00001 ~ 00999、F-17で00001 ~ 00999が設定がされている時のみ有効

- F-16 安定化フィルタ時間幅の設定
 初期値 = 00020 00000 = 安定化フィルタOFF
 設定範囲：00000 ~ 00999
 単位：0.01 s
 設定「00999」にて9.99 sの時間幅
 F-15で00001 ~ 00005、F-17で00001 ~ 00999が設定がされている時のみ有効

- F-17 安定化フィルタデータ幅の設定
 初期値 = 00020 00000 = 安定化フィルタOFF
 設定範囲：00000 ~ 00999
 単位：1D
 設定「00999」にて999Dのデータ幅
 F-15で00001 ~ 00005、F-16で00001 ~ 00999が設定がされている時のみ有効

- F-20 アラーム出力対象の設定
 初期値 = 00000 00000 : TRACK
 00001 : 表示連動

- F-21 アラーム出力最小値時の表示値
 初期値 = 00000 設定範囲 - 99999 ~ 99999

- F-22 アラーム出力最大値時の表示値
 初期値 = 02000 設定範囲 - 99999 ~ 99999

- F-30 コンパレータ動作の設定
 初期値 = 00011 0 = OFF
 1 = ON
 10⁰桁：コンパレータS1
 10¹桁：コンパレータS2

- F-31 コンパレータ対象の設定
 初期値 = 00000 0 = TRACK
 1 = 表示連動
 10⁰桁：コンパレータS1
 10¹桁：コンパレータS2

- F-32 コンパレータ方向の設定
 初期値 = 00000 0 = 以上
 1 = 以下
 10⁰桁：コンパレータS1
 10¹桁：コンパレータS2

- 73

- F-98 ZEROクリア
ゼロリセット機能によりゼロ補正されたデータがキャンセルされます。「F-98」が表示された状態で^(SHIFT)ENTERキーを押すと、「ZCLR」の表示になります(このとき表示は、点滅しています)。この時点で、ZEROクリアを中止したい場合は^{RESET}キーを押して下さい。計測モードに戻り、ZEROクリアは実施されません。
「ZCLR」の表示が点滅の時に^(SHIFT)ENTERキーを押すと「F-98」の表示に戻ります。これでZEROクリアは完了です。
- F-99 メリクリア
EEPROMに記録してあるF-01～F-97の設定がデフォルト値に戻ります。
「F-99」が表示された状態で^(SHIFT)ENTERキーを押すと、「FCLR」の表示になります(このとき表示は、点滅しています)。この時点でメリクリアを中止したい場合は^{RESET}キーを押して下さい。計測モードに戻り、メリクリアは実施されません。
「FCLR」の表示が点滅の時に^(SHIFT)ENTERキーを押すと、荷重表示部が消灯し約1秒後に「F-00」表示となりメリクリア動作は完了となります。



注意

下記ファンクションは、本器の機能を損なう恐れがありますので絶対に使用しないでください。

F-00	F-02	F-05	F-07	F-08	F-09	F-11	F-13
F-14	F-18	F-19	F-23	F-24	F-25	F-26	F-27
F-28	F-29	F-33	F-37	F-38	F-39	F-40	F-41
F-42	F-43	F-44	F-45	F-46	F-47	F-48	F-49
F-50	F-51	F-52	F-53	F-54	F-55	F-56	F-57
F-58	F-59	F-60	F-61	F-62	F-63	F-64	F-65
F-66	F-67	F-68	F-69	F-70	F-72	F-73	F-74
F-75	F-76	F-77	F-78	F-79	F-80	F-81	F-82
F-83	F-84	F-85	F-86	F-87	F-88	F-89	F-95
F-96							

9. 別売品

本器の別売品は以下の通りです。

- ① 電源電圧 AC200 V(AC180 V to AC242 V) 型式：CSD702-P63
- ② 電源電圧 DC12 V 型式：CSD702-P66
- ③ 電源電圧 DC24 V 型式：CSD702-P67

の別売品についてはいずれか1つの選択となります。

9-1. 電源電圧 AC200 V(CSD702-P63)

9-1-1. 端子台の割り付け

本器の背面には、21Pの端子台が取り付けられています。

下表に端子台の割付けを示します。

端子番号	名 称	用 途	端子番号	名 称	用 途
1	A	ひずみゲージ式 変換器	11	PEAK/TRACK	外部制御入力
2	B		12	RESET	
3	C		13	COM.2	オープンコレクタ出力
4	D		14	S1	
5	E		15	S2	
6	A-OUT +	アナログ出力	16	F.G	フレームグラント
7	A-OUT -		17	SOURCE	AC供給電源
8	COM.1	外部制御入力	18	NC.	
9	ZERO		19	SOURCE	AC供給電源
10	HOLD		20	N.C.	
			21		接地




COM.1(端子番号8)とCOM.2(端子番号13)は絶縁されています。

9-1-2. 電源と接地の接続

電源と接地の接続は下図の様に行ってください。

接地は、D種単独接地として下さい。

電源電圧	AC200 V (許容変動範囲 : AC180 V to AC242 V)
電源周波数	50/60 Hz
消費電力	最大約2.2 VA(AC200 Vにて)

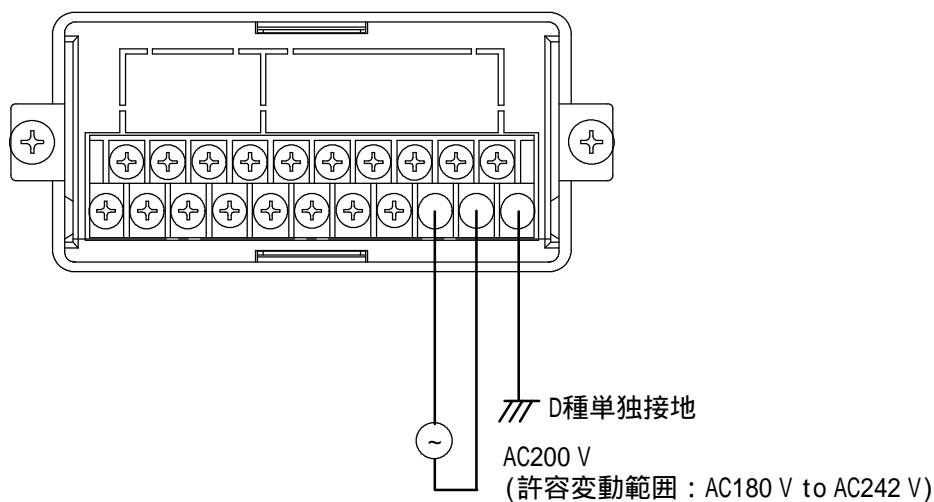

注意

電源と接地の接続は、図示の通り確実にを行うと共に、規定の電源条件内で使用して下さい。

これらを怠りますと思わぬ故障の原因となります。



本器の接地は、D種単独接地として下さい。

これを怠りますと、他の機器からノイズの影響を受け思わぬ誤動作を引き起こす可能性があります。

9-2. 電源電圧 DC12 V(CSD702-P66)

9-2-1. 端子台の割り付け

本器の背面には、21Pの端子台が取り付けられています。

下表に電源電圧DC12 Vの場合の端子台の割り付けを示します。

① 端子台1 (21P)

端子番号	名 称	用 途	端子番号	名 称	用 途
1	A	ひずみゲージ式 変換器	11	PEAK/TRACK	外部制御入力
2	B		12	RESET	
3	C		13	COM.2	オープンコレクタ出力
4	D		14	S1	
5	E		15	S2	
6	A-OUT +	アナログ出力	16	F.G	フレームグラント
7	A-OUT -		17	SOURCE	DC0 V供給電源
8	COM.1	外部制御入力	18	NC.	
9	ZERO		19	SOURCE	DC + 12 V供給電源
10	HOLD		20	N.C.	
			21		接地



COM.1(端子番号8)とCOM.2(端子番号13)は絶縁されています。

結線に関する注意事項は4-2項を参照下さい。


供給電源は、DC12 V(DC10 V to DC15 V)です。

9-2-2. 電源と接地の接続

電源と接地の接続は下図の様に行ってください。

接地は、D種単独接地として下さい。

電源電圧	DC12 V (許容変動範囲 : DC10 V to 15 V)
消費電力	約1.2 W (DC12 Vにて)

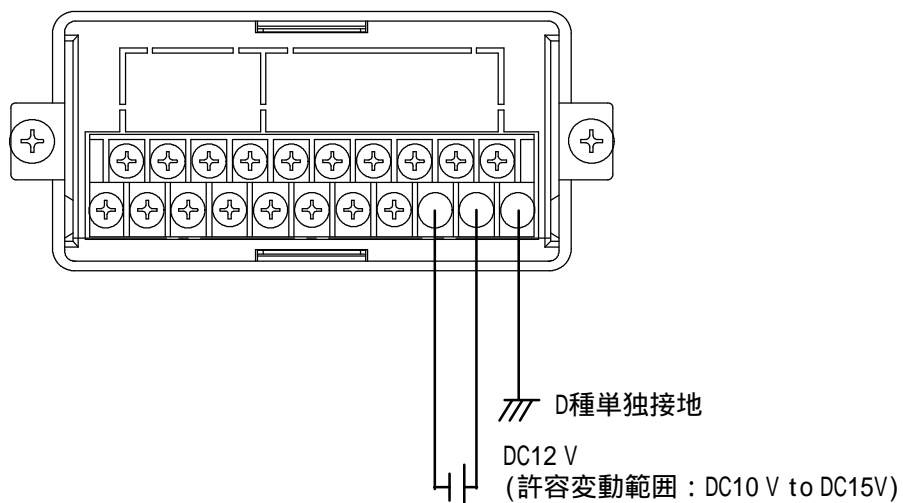

注意

電源と接地の接続は、図示の通り確実にを行うと共に、規定の電源条件内で使用して下さい。
これらを怠りますと思わぬ故障の原因となります。



本器の接地は、D種単独接地として下さい。
これを怠りますと、他の機器からノイズの影響を受け思わぬ誤動作を引き起こす可能性があります。

9-3. 電源電圧 DC24 V(CSD702-P67)

9-3-1. 端子台の割り付け

本器の背面には、21Pの端子台が取り付けられています。
下表に電源電圧DC24 Vの場合の端子台の割り付けを示します。

① 端子台1 (21P)

端子番号	名 称	用 途	端子番号	名 称	用 途
1	A	ひずみゲージ式 変換器	11	PEAK/TRACK	外部制御入力
2	B		12	RESET	
3	C		13	COM.2	オープンコレクタ出力
4	D		14	S1	
5	E		15	S2	
6	A-OUT +	アナログ出力	16	F.G	フレームグラント
7	A-OUT -		17	SOURCE	DC0 V供給電源
8	COM.1	外部制御入力	18	NC.	
9	ZERO		19	SOURCE	DC + 24 V供給電源
10	HOLD		20	N.C.	
			21		接地



COM.1(端子番号8)とCOM.2(端子番号13)は絶縁されています。

結線に関する注意事項は4-2項を参照下さい。


供給電源は、DC24 V(DC20 V to DC30 V)です。

9-3-2. 電源と接地の接続

電源と接地の接続は下図の様に行ってください。

接地は、D種単独接地として下さい。

電源電圧	DC24 V (許容変動範囲 : DC20 V to 30 V)
消費電力	約1.2 W (DC24 Vにて)

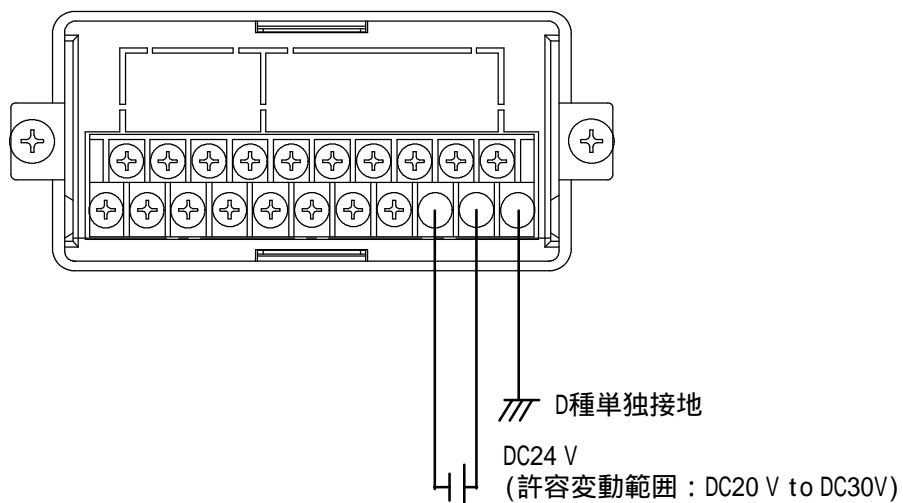

注意


電源と接地の接続は、図示の通り確実に行うと共に、規定の電源条件内で使用して下さい。
これらを怠りますと思わぬ故障の原因となります。




本器の接地は、D種単独接地として下さい。
これを怠りますと、他の機器からノイズの影響を受け思わぬ誤動作を引き起こす可能性があります。


10.トラブル・シューティング


本器を使用中、動作に異常があった場合に以下の手順にてチェックしてください。
又、該当する項目が無い場合や、対策を行っても症状が消えない場合は弊社までご連絡ください。

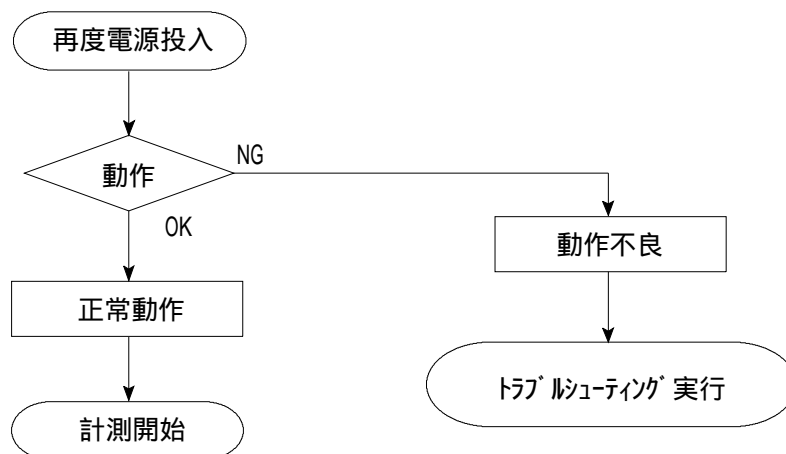



10-1. トラブル・シューティング 実行

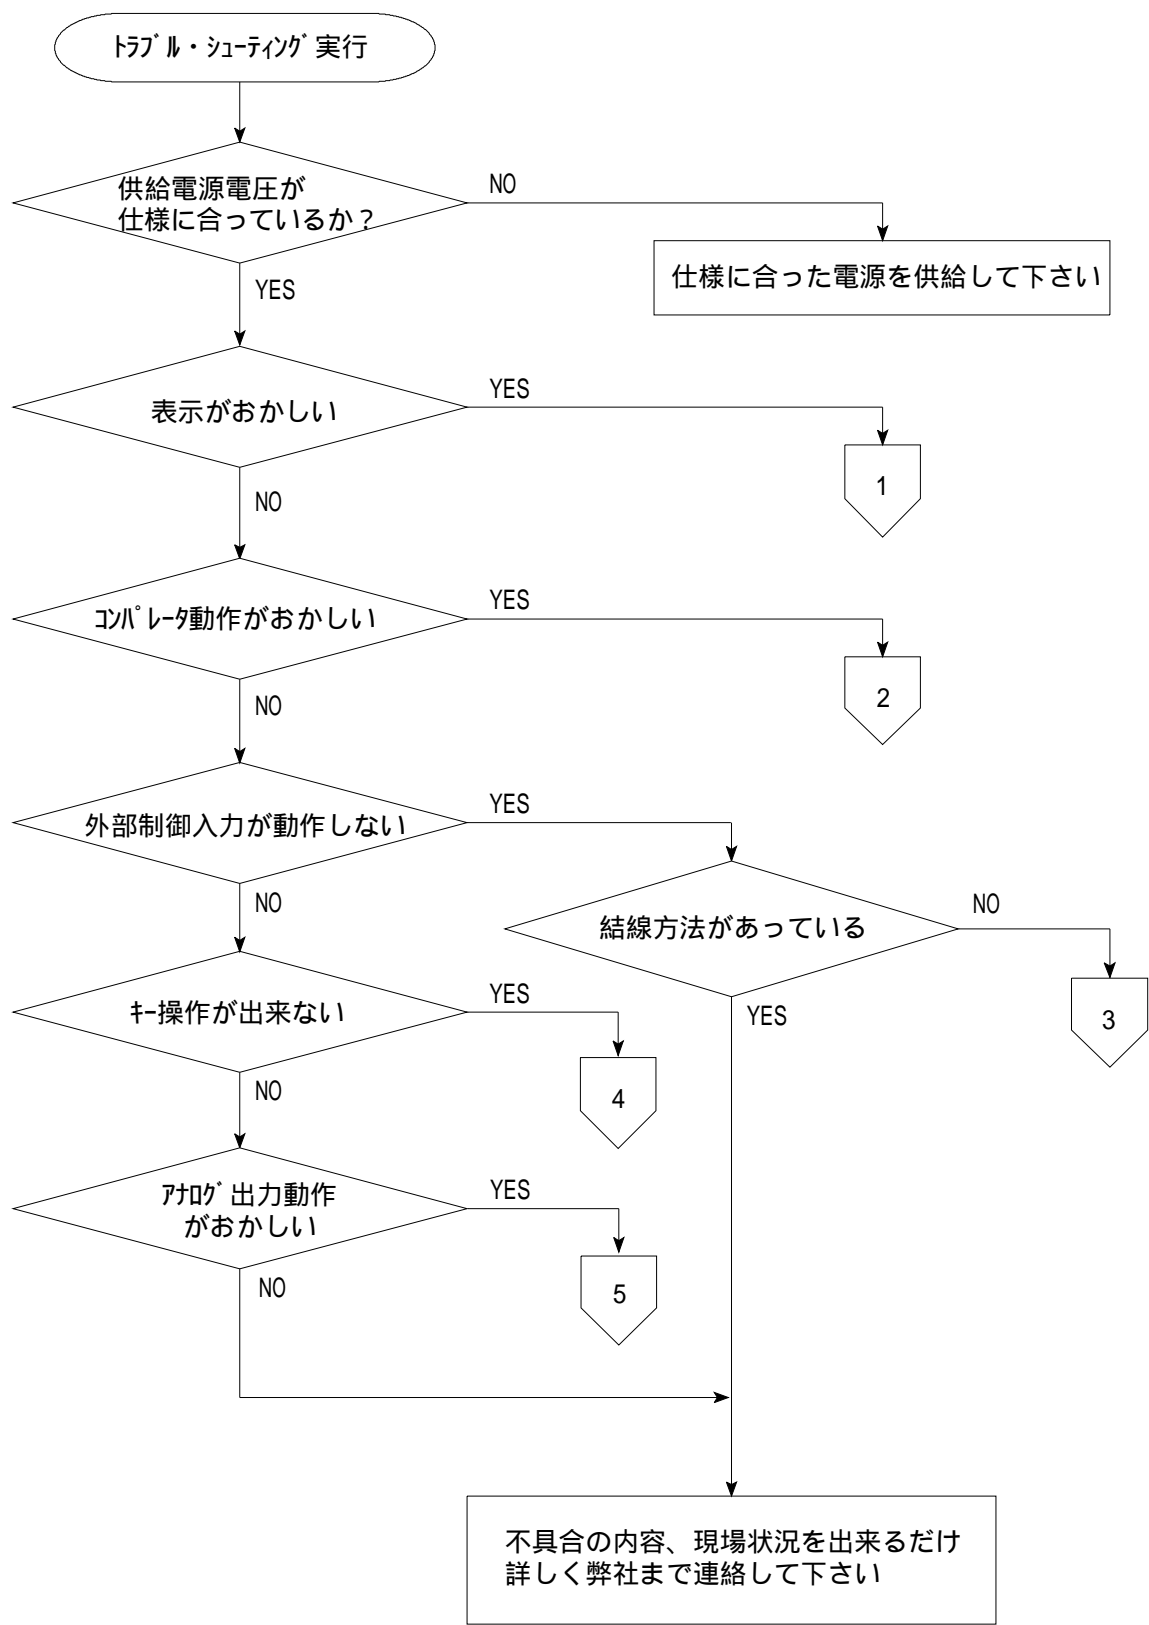


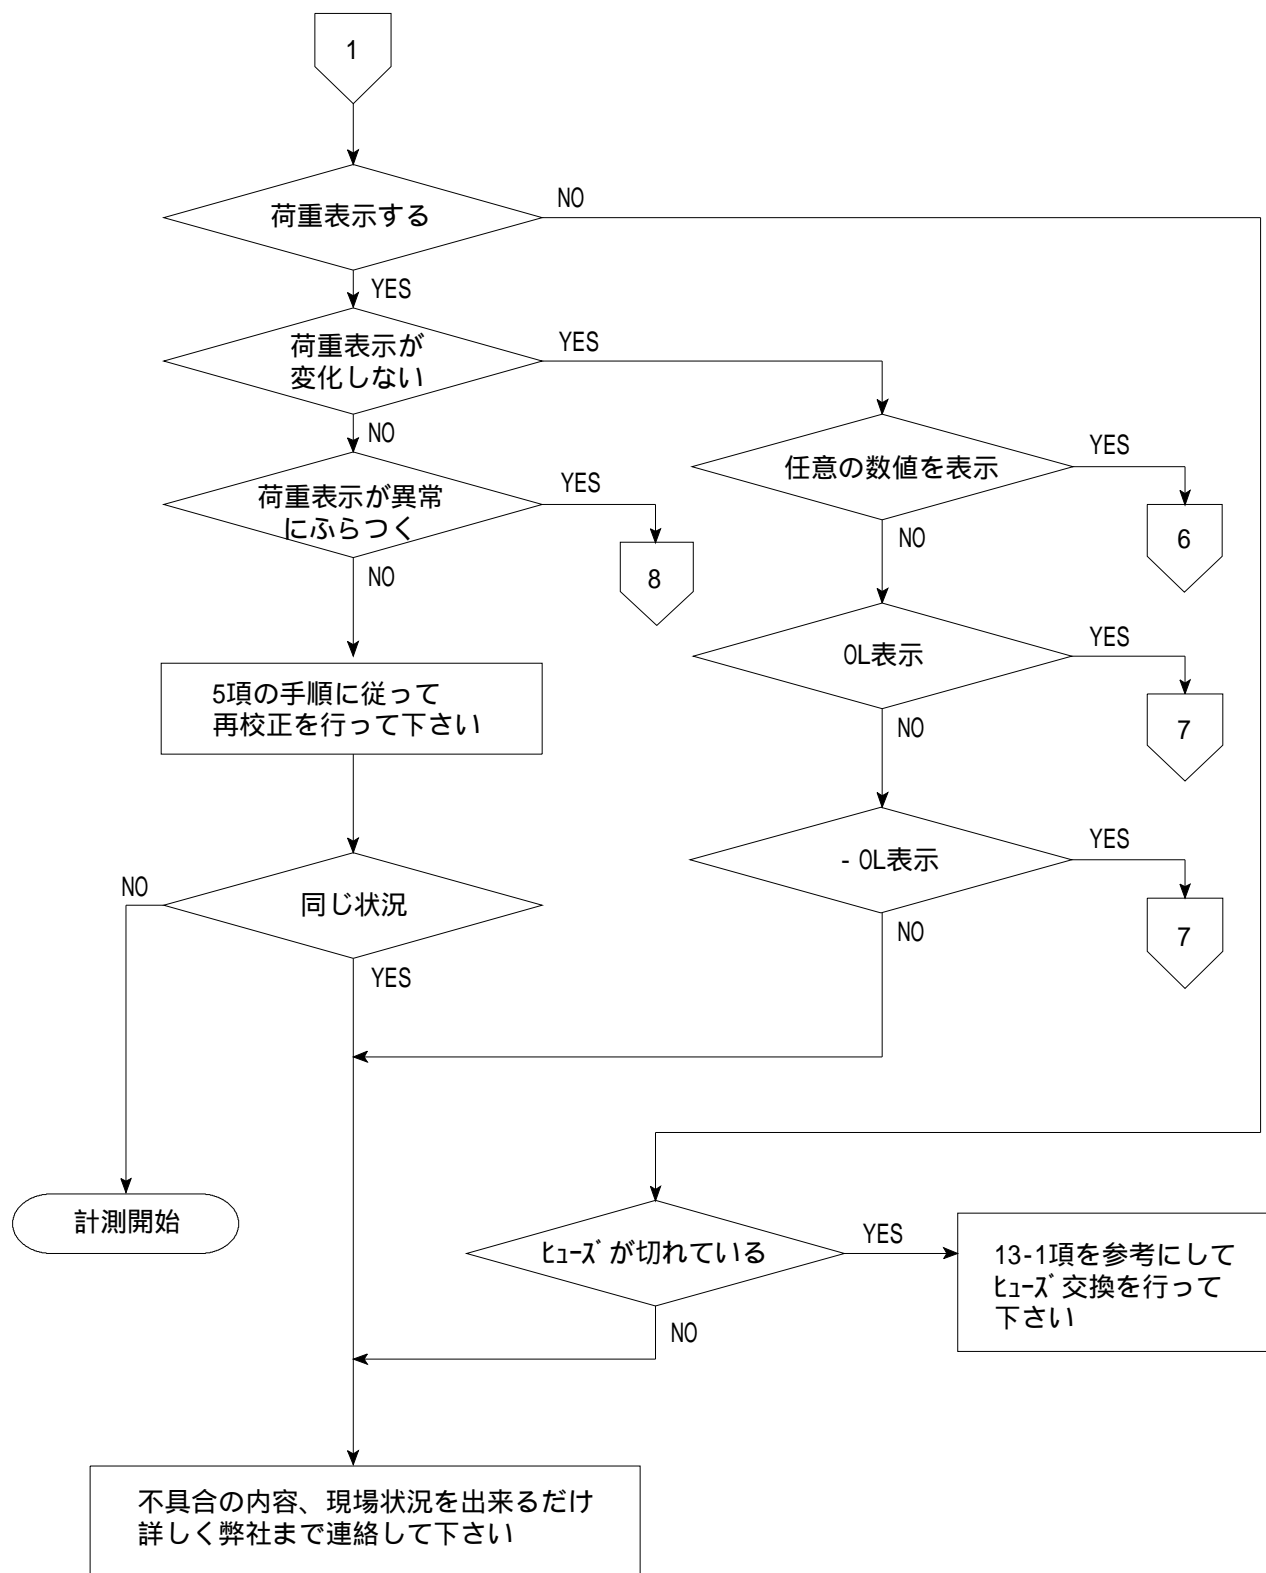


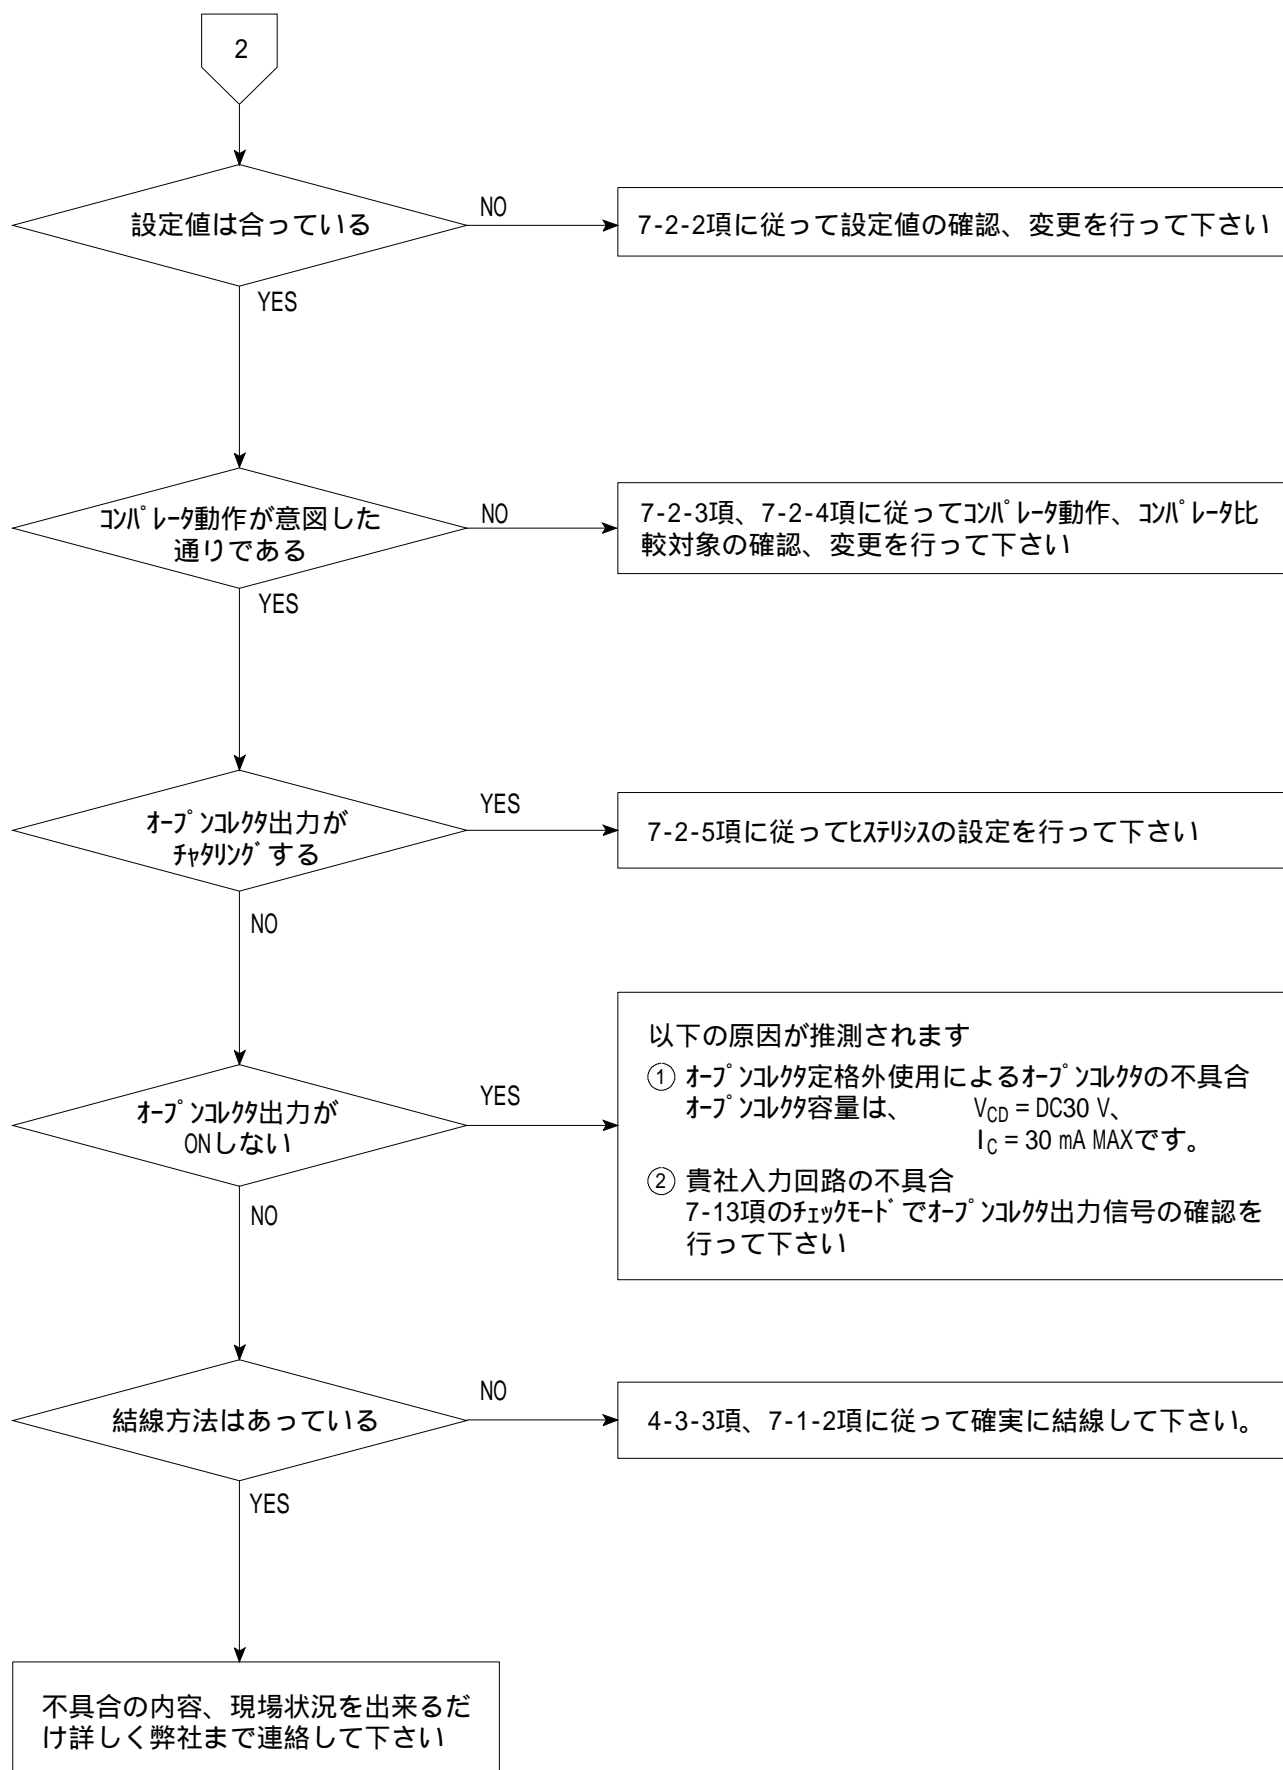


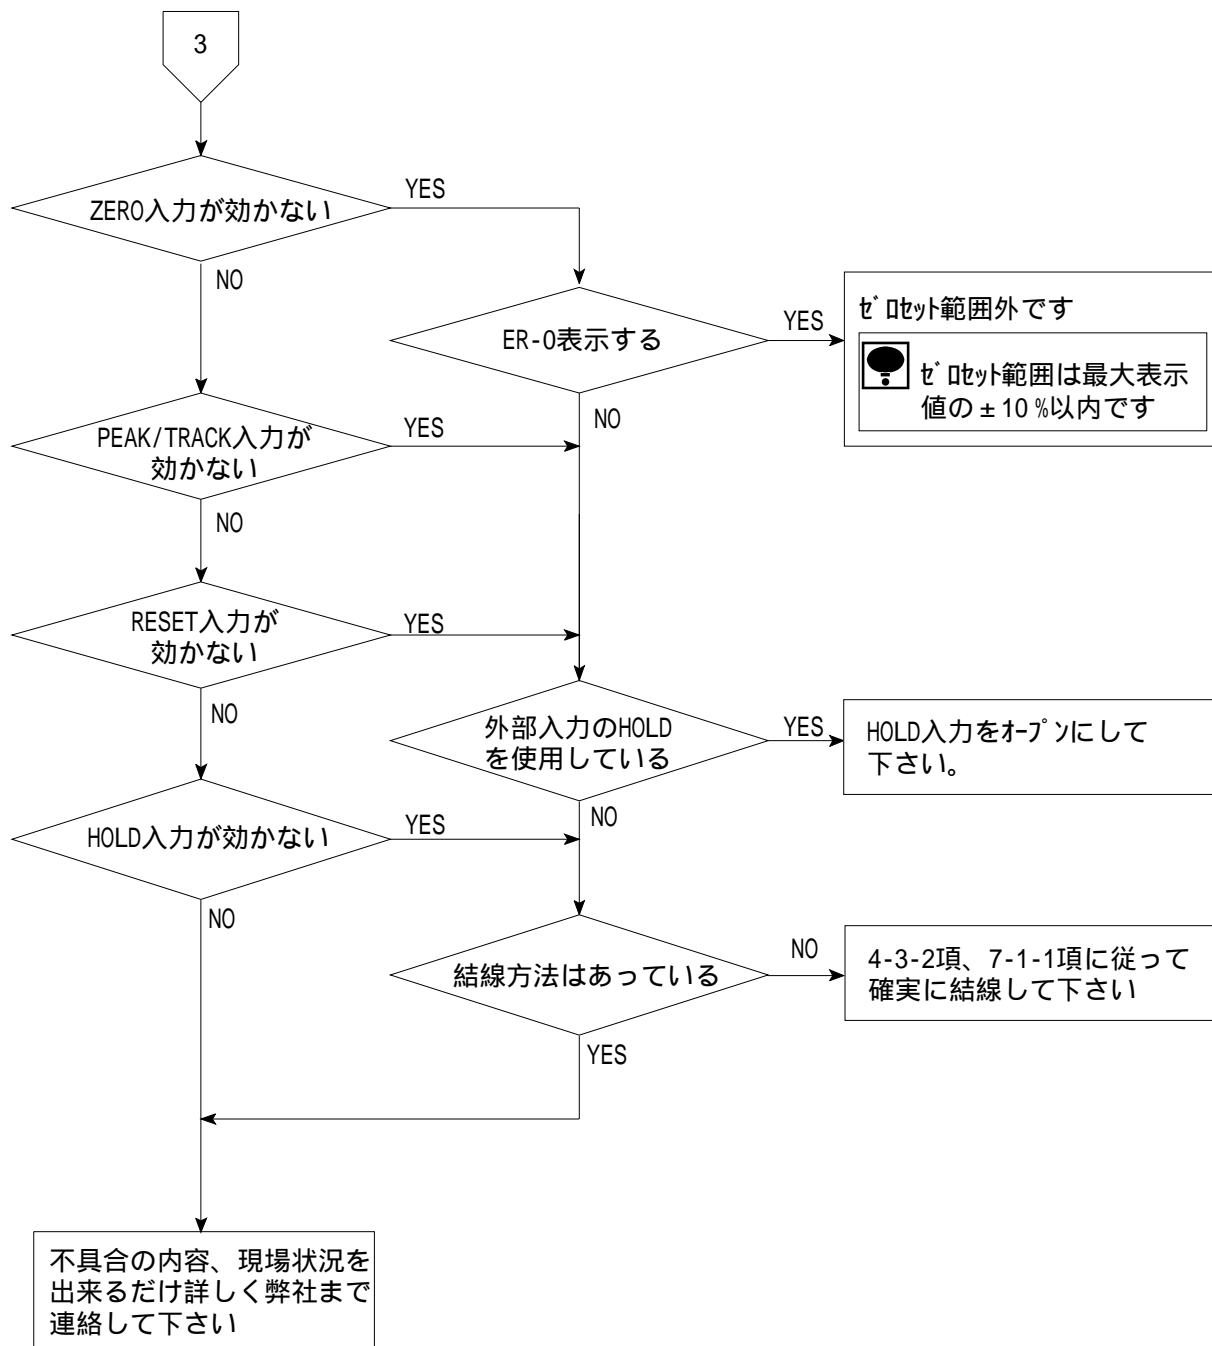


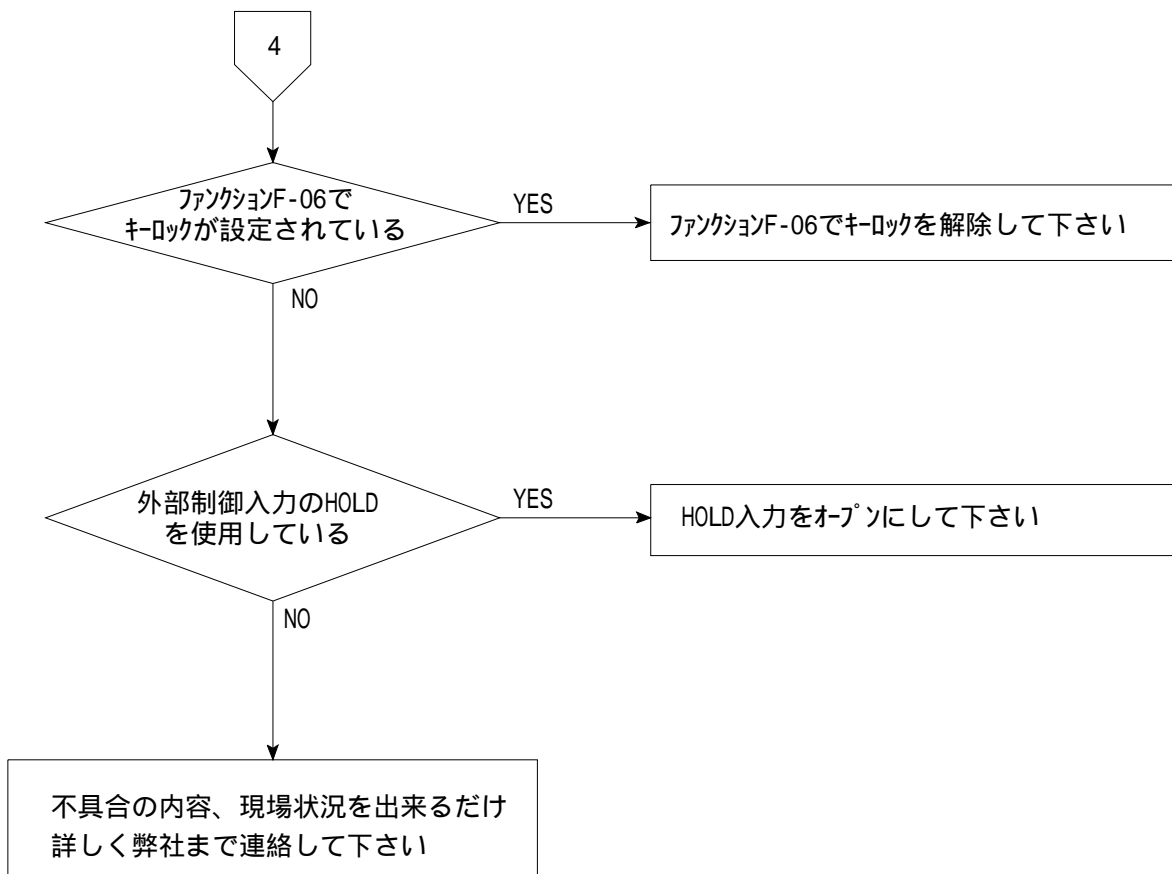

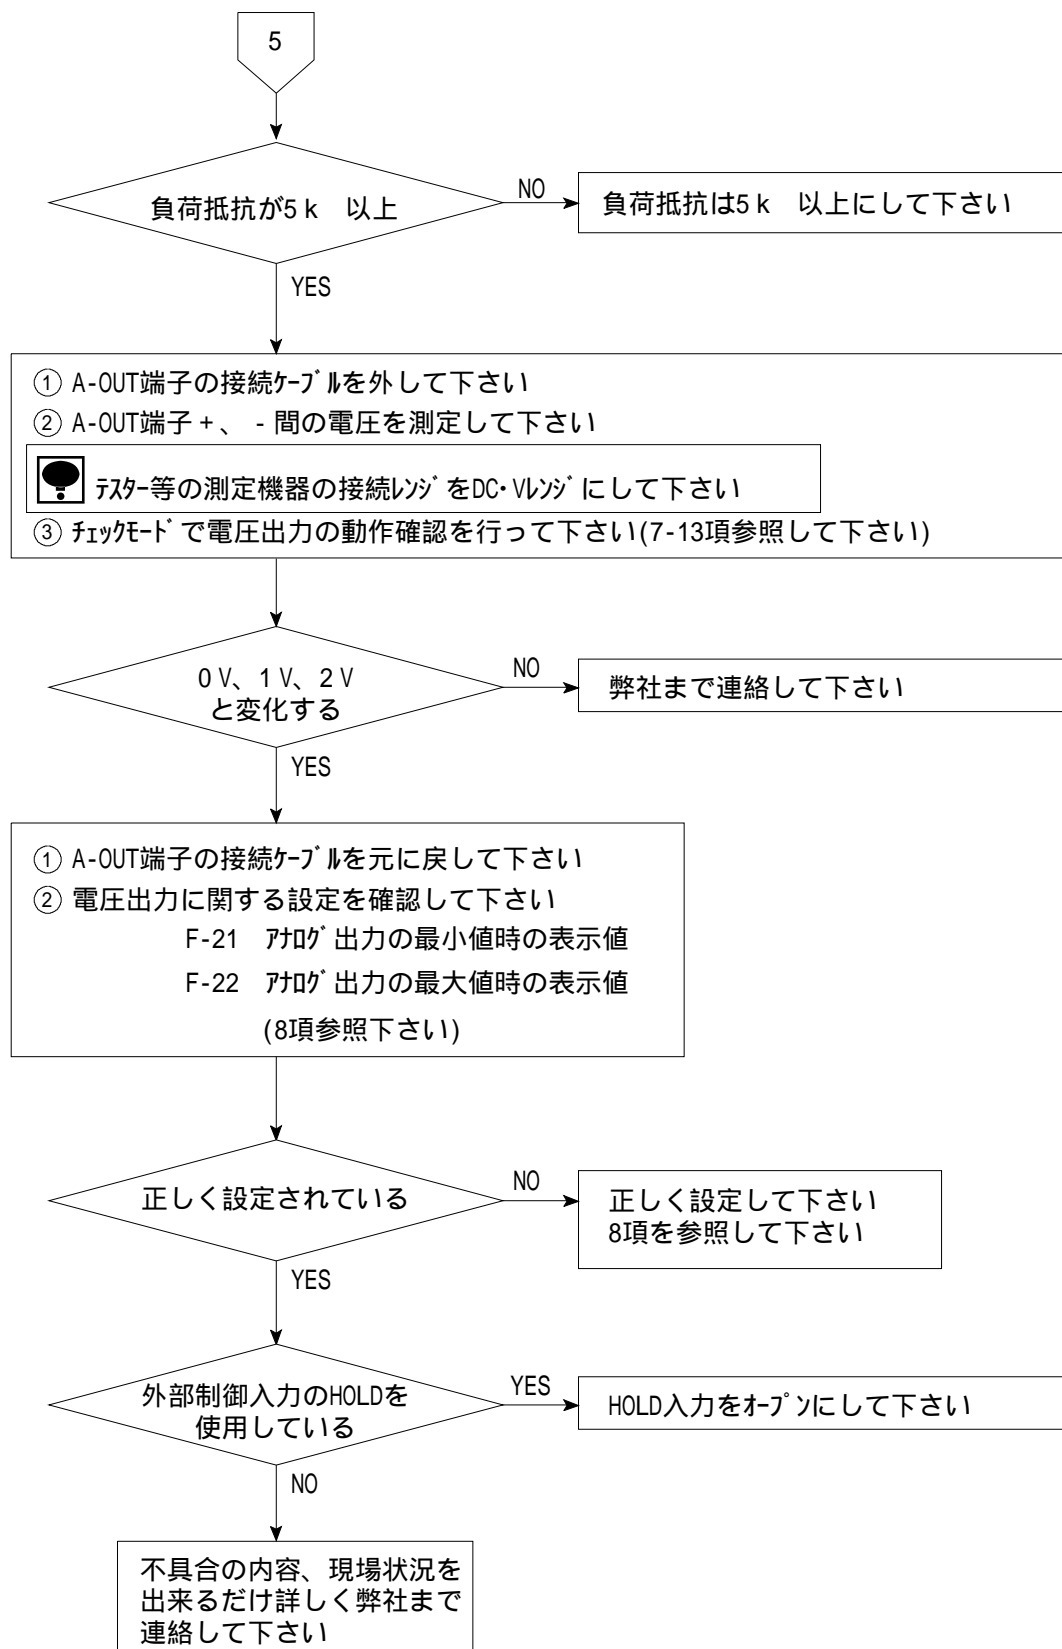

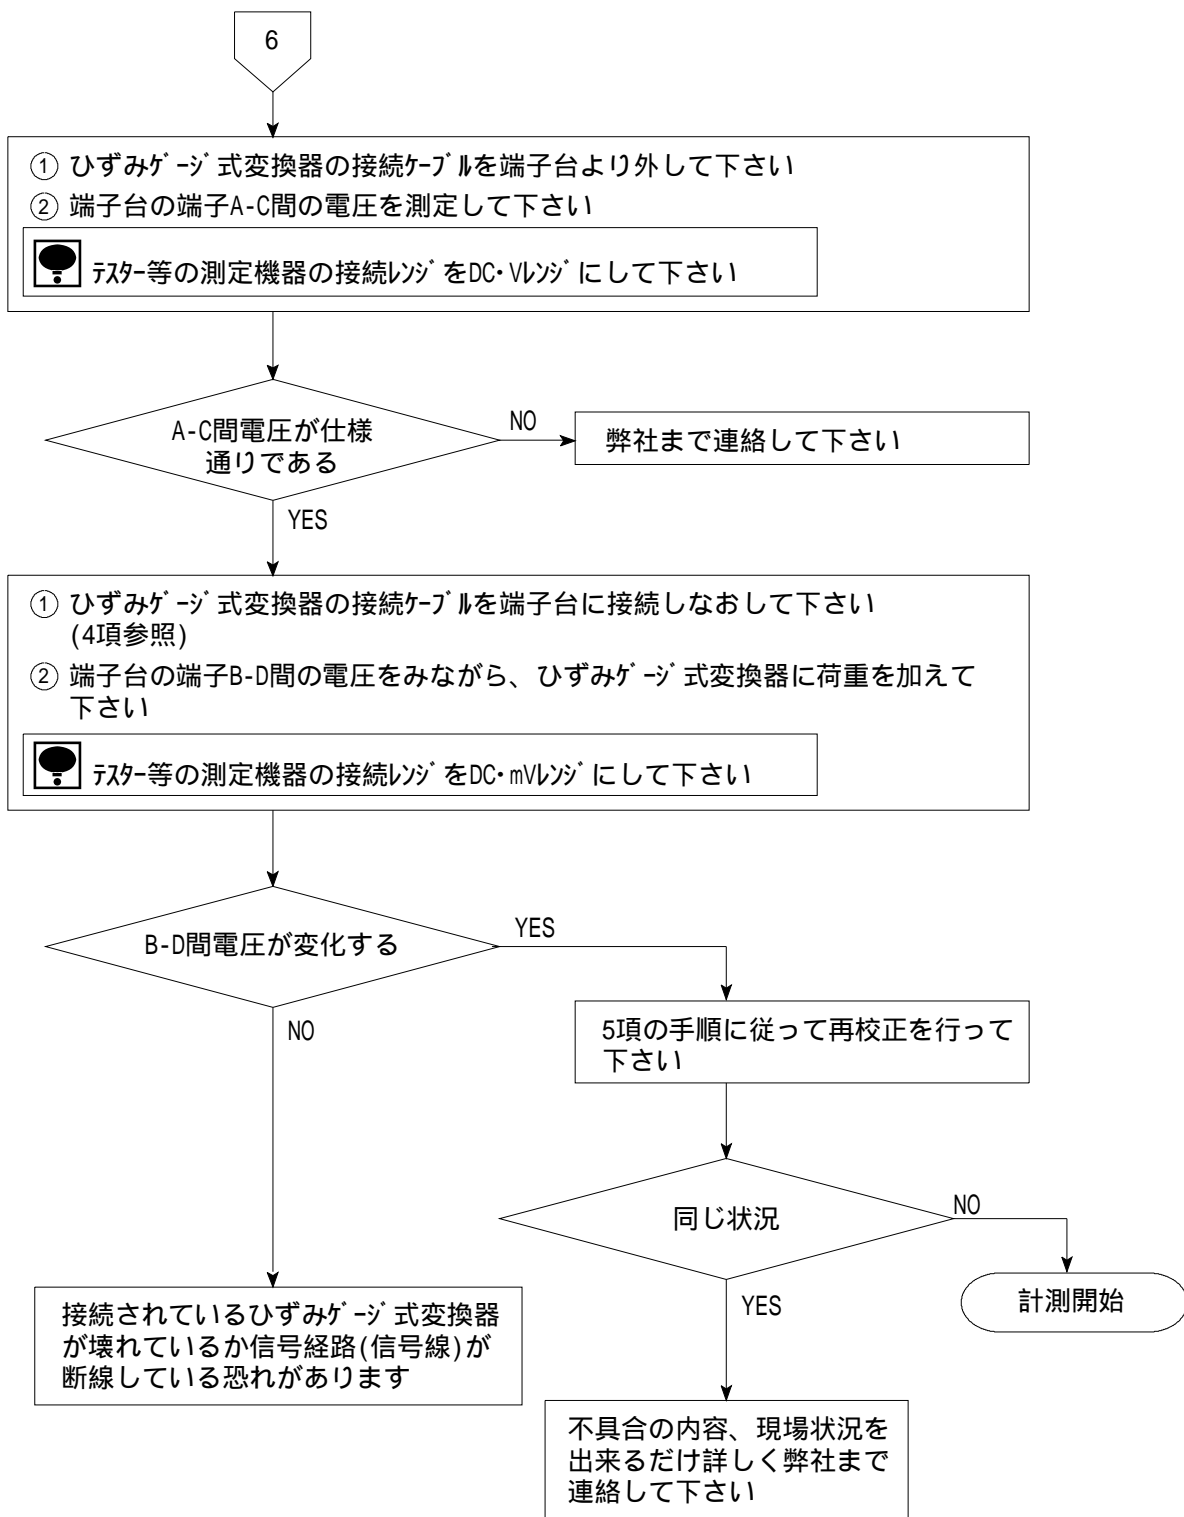

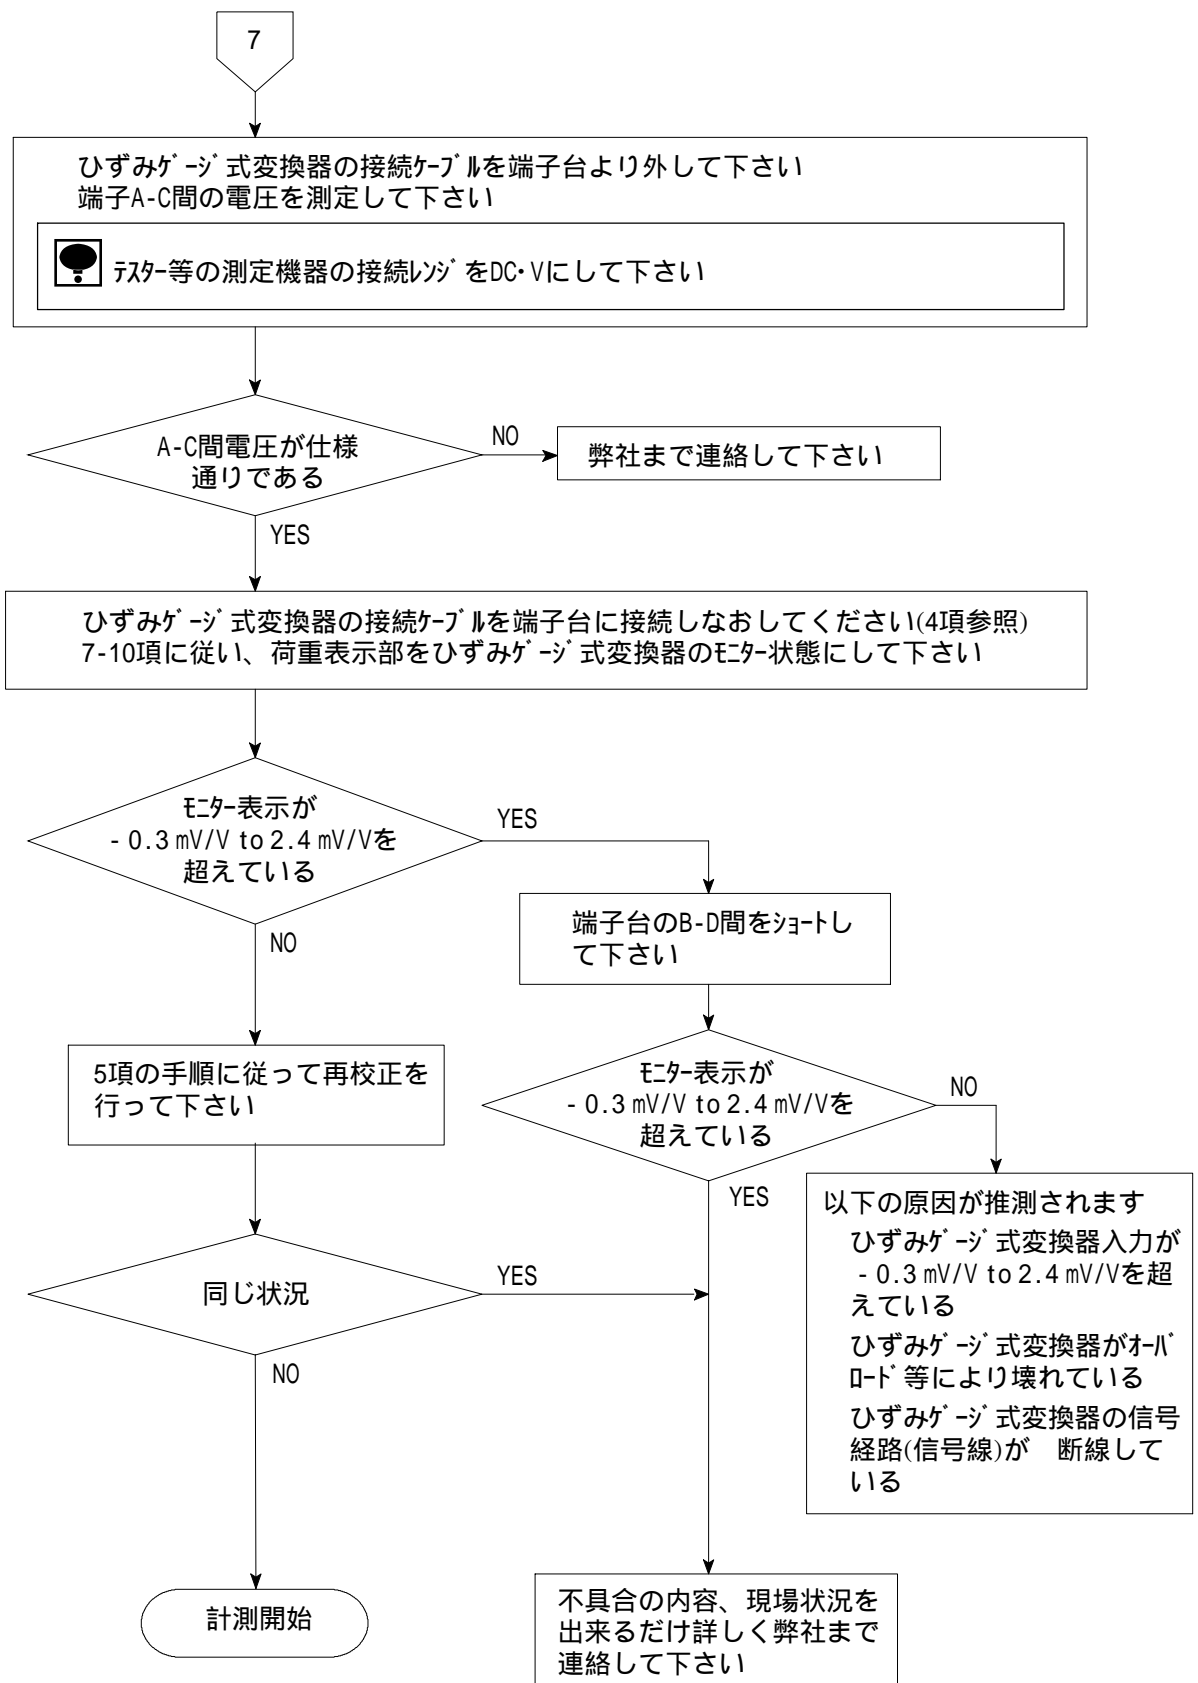

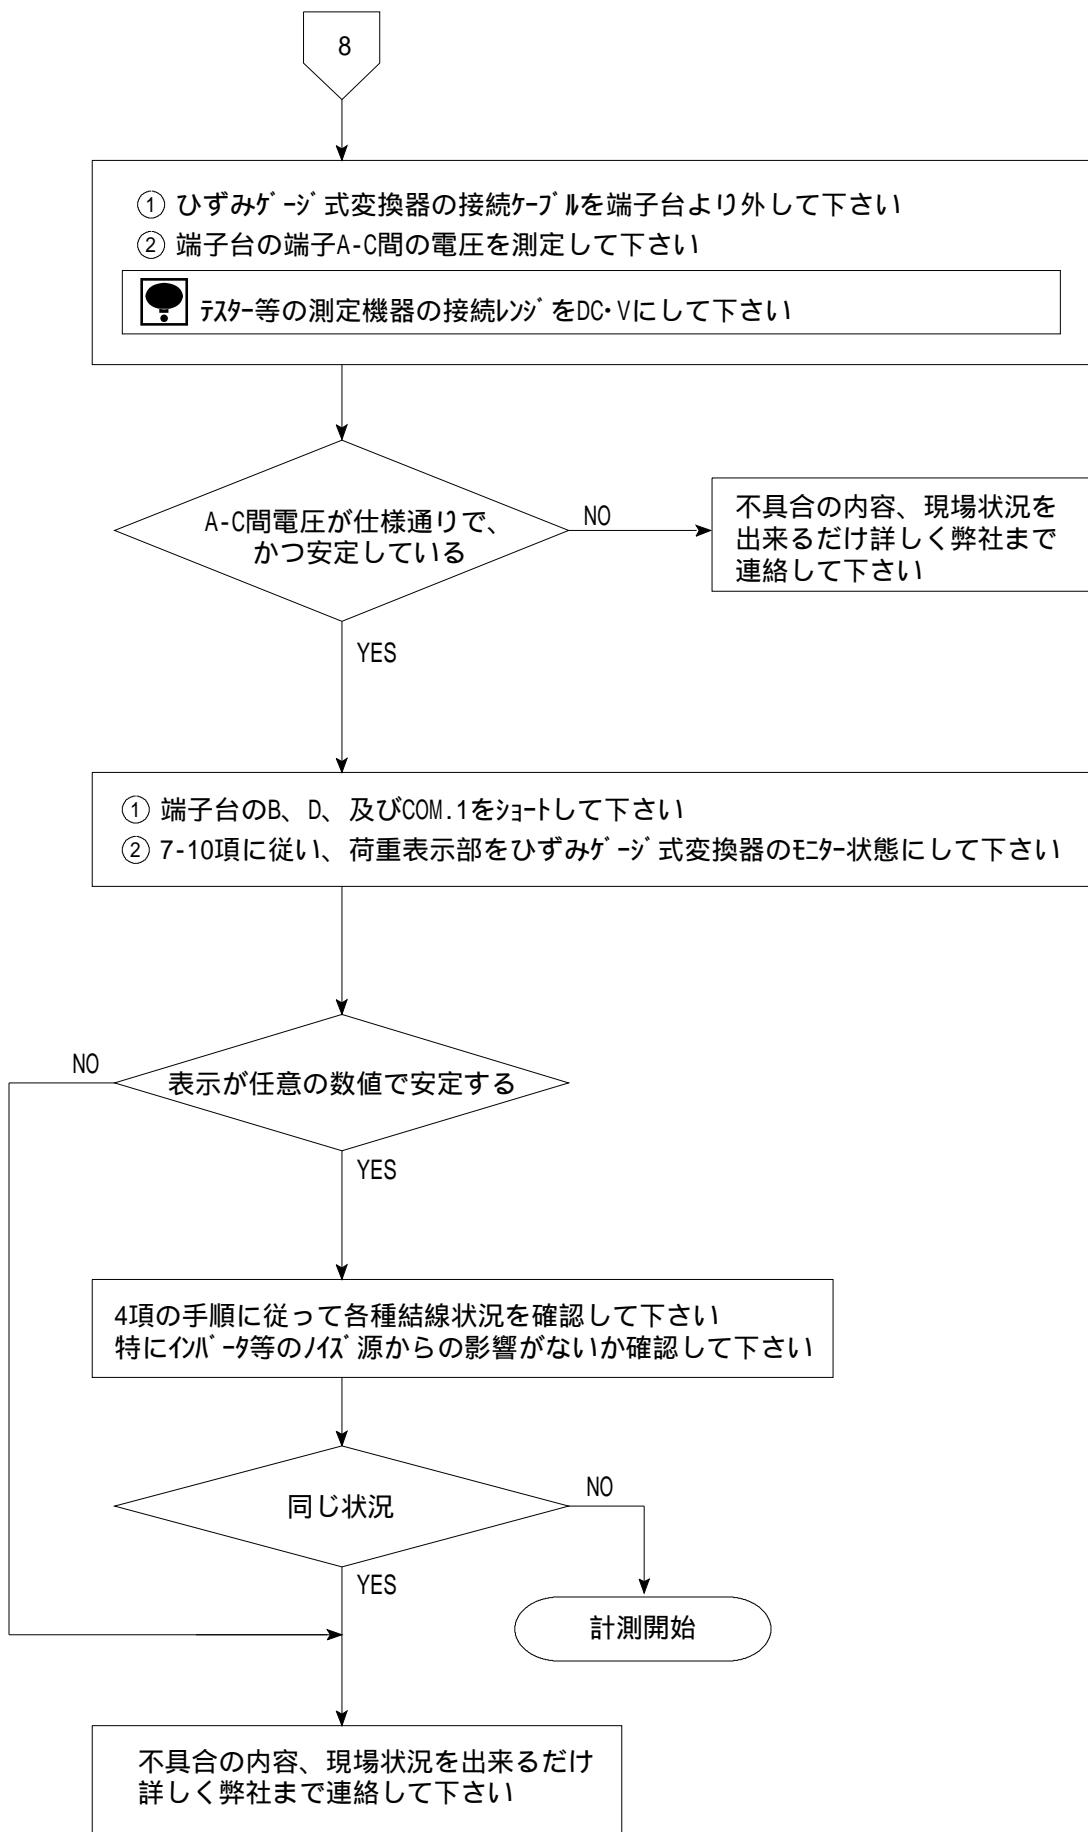

10-2. I₇-表示

I ₇ -コード	I ₇ -内容	処 置
ER-0	最大表示値の±10%を超えてゼロセットを実施した。	最大表示値の±10%以内にしてからゼロセットを実施して下さい。
ER-1	設定の間違い。	正しい設定をして下さい。
ER-2	校正時設定の間違い。	正しい設定をして下さい。
ER-3	A/DI ₇ -	一度電源を切り、再度電源を立ち上げて下さい。再度I ₇ -が表示された場合は、弊社までご連絡下さい。
ER-5	ゼロ微調整、スパン微調整時、ゼロセット、ピークがONしている場合に表示。	ピークがONしている場合はOFFして下さい。ZEROクリア(F-98)して下さい。
ER-6	校正禁止を設定している時、校正・アダプ ₇ 微調整を実施しようとした。	校正の禁止を解除して下さい(F-97)。
HOLD	HOLD入力ショートのまま電源ONした。	HOLD入力をオフにして下さい。
TE-L	校正時初期荷重が - 0.3 mV/V未満の場合に表示。	初期荷重が - 0.3 mV/V to 2.4 mV/V以内になる様にして下さい。
TE-H	校正時初期荷重が2.4 mV/Vを超えているか、又は初期荷重と最大表示値に相当する荷重の合計が3.1 mV/Vを超えている場合に表示。	
SP-L	校正(LCAL)時最大表示値に相当する荷重が0.4 mV/V未満、又は初期荷重と最大表示値に相当する荷重の差が0.4 mV/V未満の場合に表示。	最大表示値に相当する荷重が0.4 mV/V to 3.1 mV/Vになる様にして下さい。
SP-H	校正(LCAL)時最大表示値に相当する荷重が3.1 mV/Vを超えているか、又は初期荷重と最大表示値に相当する荷重の差が3.1 mV/Vを超えている場合に表示。	
ER-E	EEPROMI ₇ -	弊社までご連絡下さい。
ER-R	EEPROMI ₇ -	
OL	計測時、又は校正時に最大表示値の110%を超えている場合に表示。	荷重表示が最大表示値の - 10% to 110%の範囲になるようにして下さい。
- OL	計測時、又は校正時に最大表示値の - 10%を超えている場合に表示。	
ER-W	RAMI ₇ -	弊社までご連絡下さい。

11.仕様


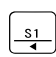
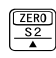



11-1. アナログ仕様

供給電源	DC5 V ± 0.25 V 60 mA以内
適用変換器	ひずみゲージ式変換器 (350) 4 台まで接続可能
入力範囲	0.4 mV/V to 3.1 mV/V入力にてF.S.設定可能
出力範囲	DC + 2 V 負荷抵抗5 k 以上 (ファンクションにてF.S.設定)
出力回数	4 回/s、20 回/s切換可 (表示回数に同期)
出力分解能	約1/10 000
零点調整範囲	- 0.3 mV/V to 2.4 mV/V
非直線性	
表示	0.05 %F.S.
出力	0.1 %F.S.
温度による影響	
零点	± 1 μV/ (入力換算、0.5 mV/V to 3.1 mV/V入力にてF.S.設定時)
感度	± 0.02 %F.S./ (入力換算、0.5 mV/V to 3.1 mV/V入力にてF.S.設定時)
入力ノイズ	± 1 μVp-p以下 (デジタリフィルタ、安定化フィルタデフォルト設定にて)
入力フィルタ	1 Hz (デジタリフィルタ、安定化フィルタ設定「0」にて)
A/Dサンプリング	20 回/s


11-2. デジタル仕様

荷重表示	
表示範囲	- 9 999 to 99 999
表示インクリメント	1 (2、5、10切換可)
表示器	赤色7セグメントLED 文字高 17 mm
オーバー表示	マイナスオーバー時「- OL」、プラスオーバー時「OL」
状態表示	HOLD、PEAK
判定表示	S1、S2
表示回数	4 回/s (20 回/s切換可)
小数点表示	表示なし、10 ¹ 、10 ² 、10 ³ 、10 ⁴ 切換可


11-3. 前面パネルシートキースイッチ機能

	ファンクションモード切換
	S1設定値表示 / 設定値桁上がり
	S2設定値表示 / 設定値インクリメント / シフトキーと同時に押しにてゼロセット。
	トラックとピークホールドの切換
	ピーク値リセット ON中は表示0固定
	エントリーキー / シフトキー

11-4. 外部制御機能

ZERO	 キーと同じ 以上パルス入力、パルス幅 100 ms以上にて1 回有効
PEAK/TRACK	トラックとピークホールドの切換 オープン : トラック ショート : ピークホールド
HOLD	表示、比較出力、アラーム出力のホールド
RESET	RESETキーと同様、ショートにてリセット状態、 以上パルス入力、100 ms以上ショートにて入力中有効、

外部制御入力部等価回路

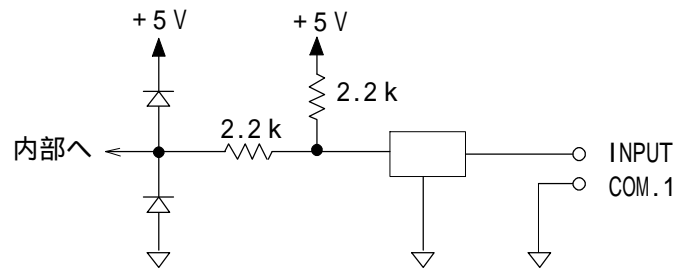


11-5. コンパレータ機能

設定値	- 99 999 to 99 999
設定数	S1、S2 2点
ヒステリシス設定値	0 to 99 digits
ヒステリシス時間幅設定	0 to 9.9 s
ヒステリシス方向	「オンデイレ」、「オフデイレ」のいずれか切換可
コンパレータ変換回数	4 回/s、20 回/s切換可 (表示回数に同期) 設定値表示中は、測定処理、コンパレータ処理は中断

11-6. オープンコレクタ出力信号

S1、S2	コンパレータ設定値以下の時、又は以上の時オープンコレクタ出力
オープンコレクタ仕様	$V_{CE} = DC30\text{ V}$ 、 $I_C = 30\text{ mA MAX}$

オープンコレクタ出力部等価回路

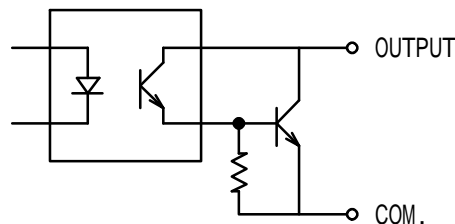

11-7. 各種の機能

ディジタルフィルタ	CPU内での演算処理によりデータを安定化させる
安定化フィルタ	荷重の変化幅が一定以内の時のみディジタルフィルタを強化し安定させる
HOLD対象切換	「表示」「比較出力」「アラーム出力」を組合せてHOLD対象にできる
シートキー機能ロック	任意キー機能の操作禁止
ピークホールド	荷重の最大値をホールド
アラーム出力対象切換	アラーム出力の対象を「TRACK値/総荷重」「表示連動」のいずれかに切換できる

11-8. 一般仕様

使用温度湿度範囲	
温度	- 10 to 50
湿度	85 %RH以下(結露なきこと)
電源	
電源電圧	AC100 V (許容可変範囲 AC90 V to AC121 V)
電源周波数	50/60 Hz
消費電力	約2.2 VA(AC100 Vにて)
外形寸法(W×H×D)	96 mm×48 mm×120 mm(突起部含まず)
質量	約0.3 kg

11-9. 標準出荷仕様

デジタル電源	DC5 V
スパン調整	0.5 mV/V入力で2 000表示
最小目盛	1
アナログ出力	0 to 2 000表示にてDC0 V to 2.000 V
電源 電源電圧	AC100 V(AC90 V to AC121 V)
電源周波数	50/60 Hz

11-10. 付属品


取扱説明書	1 冊		
ミッドボックス	1 個	AC100 V(標準)仕様の場合	: 0.3 Aミッドボックス
		AC200 V(CSD702-P63)仕様の場合	: 0.3 Aミッドボックス
		DC12 V(CSD702-P66)仕様の場合	: 2 Aミッドボックス
		DC24 V(CSD702-P67)仕様の場合	: 2 Aミッドボックス
単位シール	1 枚		
パネル取付金具	2 個		
パネルマウント バックシール	1 個		

11-11. 別売品

11-11-1. 電源電圧

・ 型式	CSD702-P63	AC200 V (AC180 V to AC242 V) 50/60 Hz 消費電力 約2.2 VA (AC200 Vにて)
・ 型式	CSD702-P66	DC12 V (DC10 V to DC15 V) 消費電力 約1.2 W (DC12 Vにて)
・ 型式	CSD702-P67	DC24 V (DC20 V to DC30 V) 消費電力 約1.2 W (DC24 Vにて)

11-12. 外形図

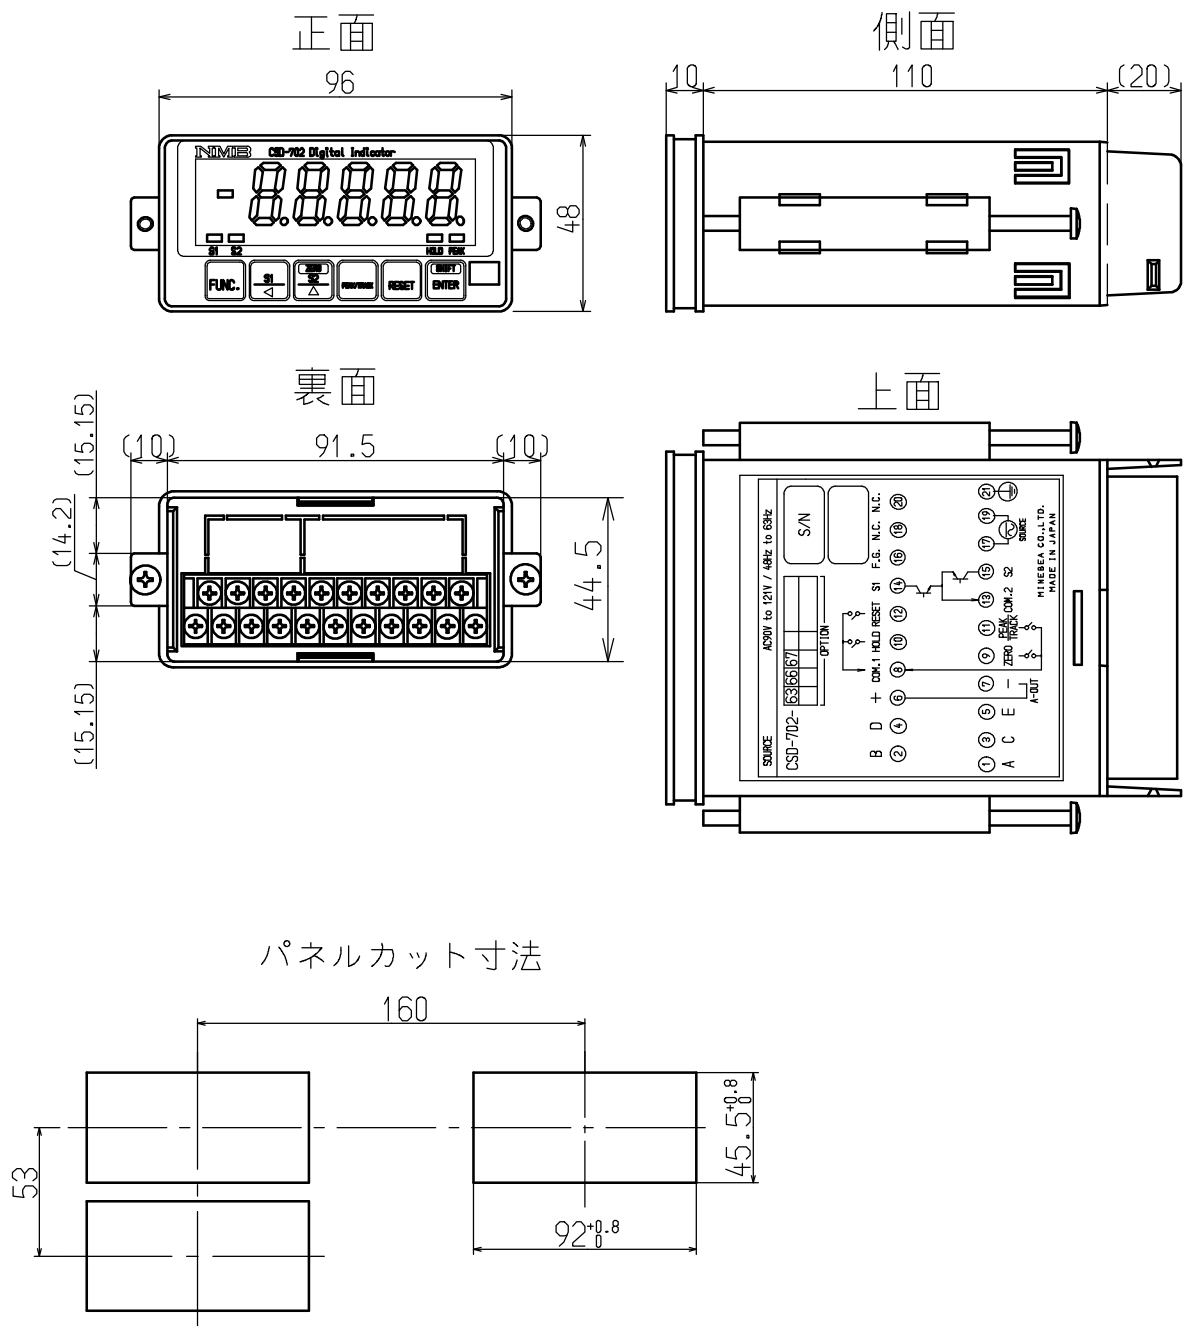

単位：mm

12. 保証

12-1. 保証

- 本器の保証期間は、本器納入後1年間です。
- 保証期間中の修理、アフターサービスは、購入された弊社営業所、又は代理店等に御相談下さい。

12-2. 修理

修理を依頼される場合は、もう一度10項に従って、接続、設定、調整が確実に行われているか確認して下さい。

特に、ひずみゲージ式変換器の結線が外れていたり、切れていないかを確認して下さい。

確認の結果、それでも異常があると認められた時は、本器を購入された弊社営業所、又は代理店に依頼してください。

13. 付録


13-1. ヒューズ の交換方法




注意

ヒューズ の取付け方法や、取付けたヒューズ の容量が不適切だと思わぬ故障の原因となります。


- ① 本器への電源供給をOFFにしてください。
- ② ケースのフックA部を矢印方向に開き、リアパネルを矢印方向に外します。

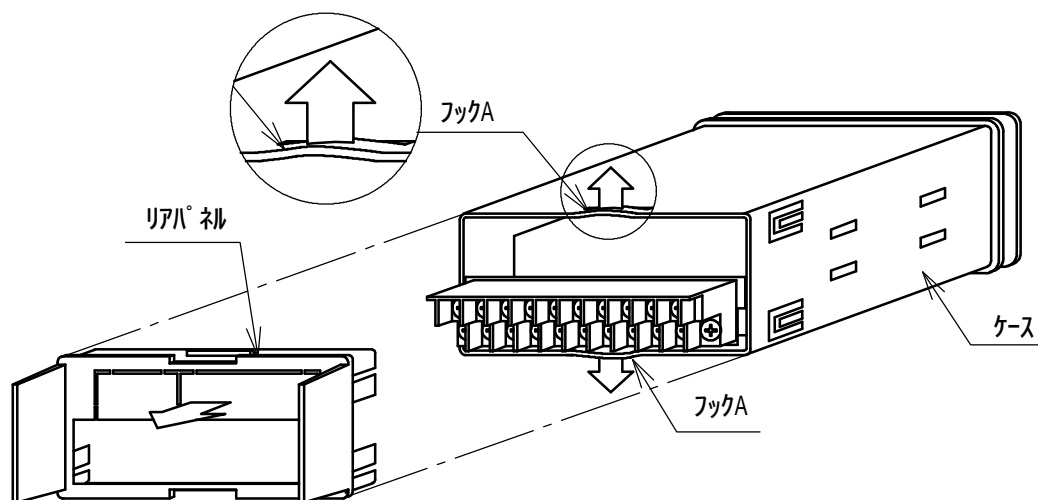


- ③ ケースのフックBを矢印方向に開き、組立基板を矢印方向に引き出します。

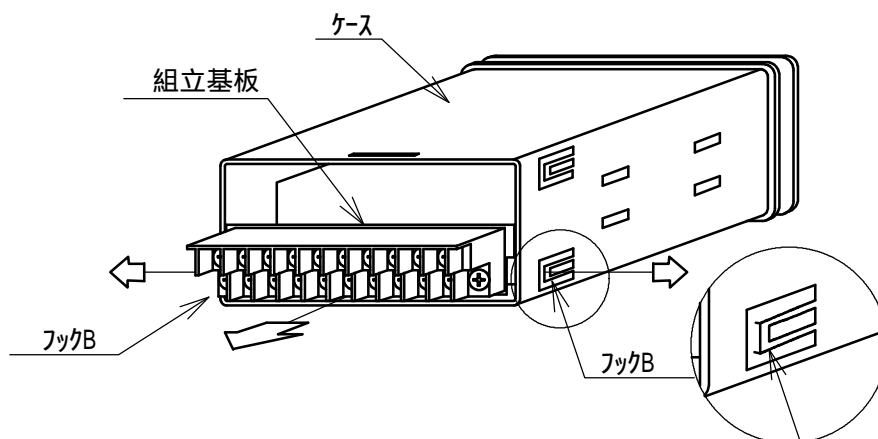


- ④ POWER CARDに取付けてあるヒューズを交換して下さい。

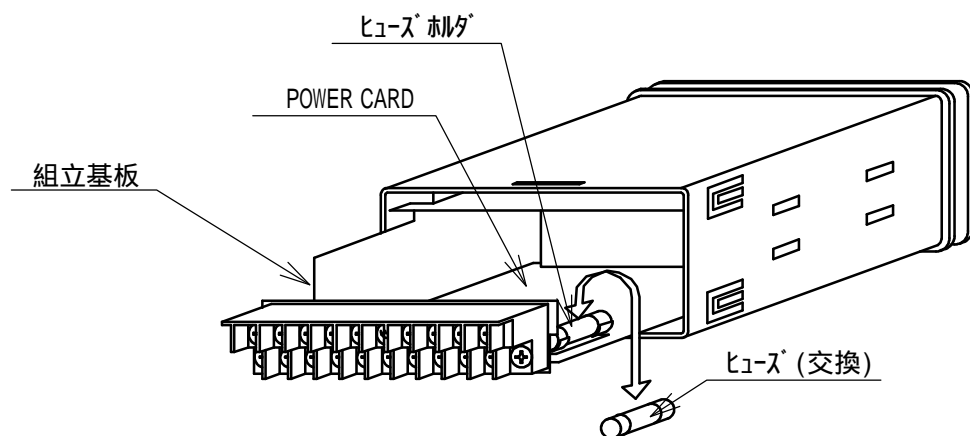

- ⑤ ヒューズ 交換後、組立基板がケースのフックBに引っ掛かる所まで差し込みます。

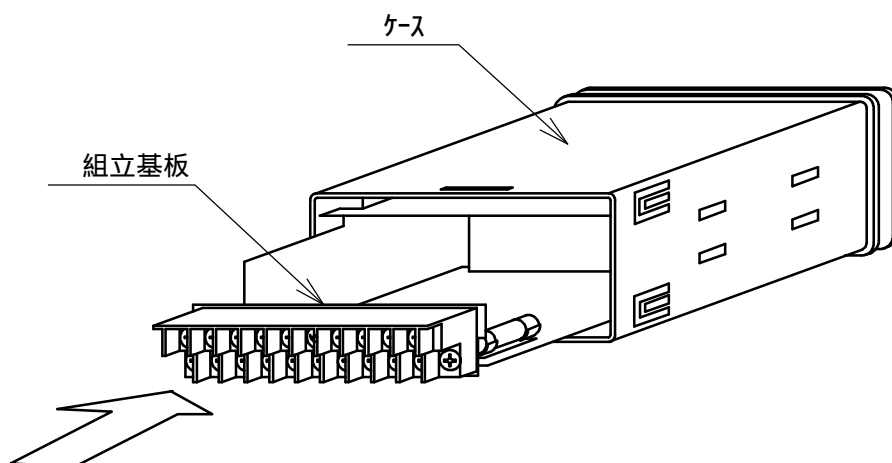



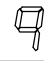


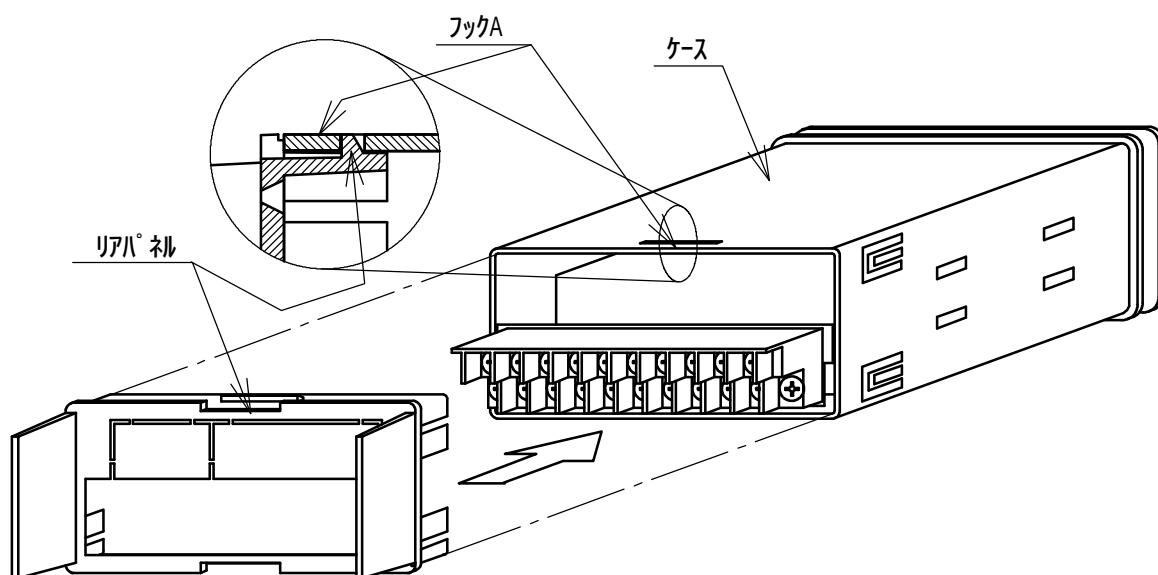





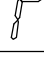



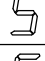


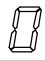
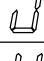
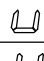

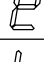
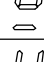

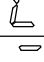
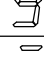

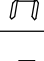
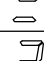
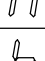
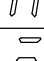
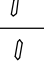




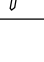

- ⑥ リアパネルがケースのフックAに引っ掛かる所まで差し込んで下さい。

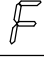

リアパネルがケースに密着していないとキークリック感が得られなかったり、キー操作が出来ない可能性があります。

13-2. 表示文字パターン

本器の7セグメント表示器での表示パターンは下表の通りです。

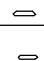0		D		Q	
1		E		R	
2		F		S	
3		G		T	
4		H		U	
5		I		V	
6		J		W	
7		K		X	
8		L		Y	
9		M		Z	
A		N		?	
B		O		!	
C		P		-	

13-3. ファンクション設定表

お客様でファンクションの設定変更を実施した場合等にご活用下さい。

ファンクション番号	初期値	お客様設定値	ファンクション番号	初期値	お客様設定値
F-01	00000		F-36	00000	
F-03	00000		F-71	00001	
F-04	00003		F-90	-	
F-06	00000		F-91	-	
F-10	01111		F-92	-	
F-15	00003		F-93	-	
F-16	00020		F-94	-	
F-17	00020		F-97	00000	
F-20	00000		F-98	-	
F-21	00000		F-99	-	
F-22	02000				
F-30	00011				
F-31	00000				
F-32	00000				
F-34	00001				
F-35	00000				

メモ

※記載されている内容は、改良のため予告なく変更することがあります。


ミネベア株式会社

本 社	〒389-0293 長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106-73	☎0267-32-2200	FAX.0267-31-1350
MCD販売部関東セールスユニット	〒251-8531 神奈川県藤沢市片瀬1-1-1	☎0466-23-2180	FAX.0466-22-7191
MCD販売部関西セールスユニット	〒541-0053 大阪市中央区本町1-7-7 (WAKITA堺筋本町ビル11F)	☎06-6263-8331	FAX.06-6263-7388
MCD販売部名古屋セールスユニット	〒460-0003 名古屋市中区錦1-6-5 (名古屋錦シティビル4F)	☎052-231-1181	FAX.052-231-1157

計測機器事業部

藤沢工場	〒251-8531 神奈川県藤沢市片瀬1-1-1	☎0466-22-7152	FAX.0466-22-1701
軽井沢工場	〒389-0293 長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106-73	☎0267-31-1309	FAX.0267-31-1353

テクニカルサポートフリーダイヤル
ホームページアドレス

 0120-950008
<http://www.minebea-mcd.com>